




PL	LUTOWNICA OPOROWA	YT-8271
EN	SOLDERING IRON	YT-8272
DE	LÖTKOLBEN ZUM WIDERSTANDSLÖTEN	YT-8273
RU	ПАЯЛЬНИК ОПОРНЫЙ	
UA	ПАЯЛЬНИК ОПОРНИЙ	
LT	ELEKTRINIS LITUOKLIS	
LV	PRETESTĪBAS LODĀMURS	
CZ	ODPOROVÁ PÁJEČKA	
SK	ODPOROVÁ SPÁJKOVÁČKA	
HU	FORRASZTÓPÁKA	
RO	CIOCAN DE LIPIȚ	
ES	MÁQUINA DE SOLDADURA POR RESISTENCIA	

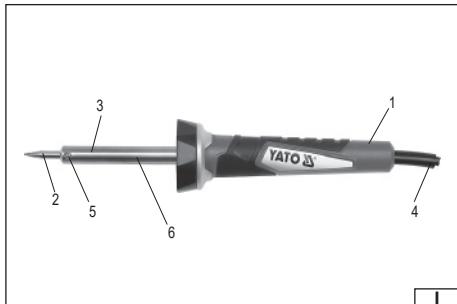

**PL**

1. obudowa
2. grot
3. element grzejny
4. przewód sieciowy z wtyczką
5. mocowanie grotu
6. tuleja osłaniająca

RU

1. корпус
2. стержень
3. нагревательный элемент
4. сетевой шнур с вилкой
5. держатель стержня
6. втулка

LV

1. korpus
2. uzgālis
3. sildīšanas elements
4. elektīrības vads ar kontaktāku
5. uzgāļa stiprināšana
6. aizsardzības uzmava

HU

1. ház
2. hegy
3. fűtőbetét
4. hálózati kábel a dugasszal
5. hegy rögzítése
6. takaró hüvely

EN

1. casing
2. soldering tip
3. heating element
4. cable and plug
5. soldering tip fixture
6. protecting sleeve

UA

1. корпус
2. стержень
3. нагрівальний елемент
4. електричний шнур зі штепельною вилкою
5. тримач стержня
6. втулка

CZ

1. kryt
2. hrot
3. topné těleso
4. přívodní kabel se zástrčkou
5. upevňovací držák hrotu
6. krycí pouzdro

RO

1. carcasa
2. vârf
3. piesă încălzire
4. cablu de rețea cu ștecher
5. soclu vârf
6. bucătă protecție

DE

1. Gehäuse
2. Lötspitze
3. Heizelement
4. Netzleitung mit Stecker
5. Befestigung der Lötspitze
6. Schutzhüse

LT

1. gaubtas
2. antgalis
3. kaitinimo elementas
4. maitinimo kabelis su kištuku
5. antgalio fiksavimas
6. apsauginė mova

SK

1. kryt
2. hrot
3. výhrevné teleso
4. kábel napájania so zástrčkou
5. upevňovací držák hrotu
6. krycie puzdro

ES

1. armazón
2. pico soldador
3. elemento calentador
4. cable de alimentación con clavija
5. mandril del pico soldador
6. camisa de protección



Przeczytać instrukcję

Read the operating instruction

Bedienungsanleitung durchgelesen

Прочитати інструкцію

Прочитать инструкцию

Perskaityti instrukcija

Jālasa instrukciju

Přečíst návod k použití

Prečítať návod k obsluhe

Olvasni utasítást

Citești instrucțiunile

Lea la instrucción



Używać gogli ochronnych

Wear protective goggles

Tragen Sie eine Schutzbrille

Пользоваться защитными очками

Користувайтесь захисними окулярами

Vartok apsauginius akinius

Jáliket drošības brilles

Používaj ochranné brýle

Používaj védőszemüveget!

Használjon védezőszemüveget!

Intrebuițează ochelari de protejare

Use protectores del ojo



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinny być zbierane selektywnie w punkcie zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczać ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużyciego sprzętu.Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Извносившееся оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Извносившееся оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Šis simbols rodo, kad draudžiamā īstemi panaudotā elektrīnā ir elektronīnā īrāngā (iskaitant baterijas un akumulatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota īrāngā turėtū būti renkama atskirai ir siūlomiā ī surinkimo punkta, kad būtų užtinkratos jas perdibrimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontroliuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektronikinėje īrāngoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos poveikius. Namų īkūnys vaidina svarbū vaidmenį priešidant prie pakartotinio īrenginių naudojimo ir utilizavimo, išskaitant perdibrimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus perdibrimo būdus, susisiekite su savo vienos valdžios institucijomis ar pardavėju.

Šis simbols informē par aizliegumu izmest elektroisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (tostarp baterijas un akumulatoru) kopā ar citiem atkritumiem. Nolietoto iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānoderod savāksnās punktā, kād būtū užtinkratis jas perdibrimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontroliuojamas pavojingų komponentu, esančių elektros un elektronikinėje īrāngoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos poveikius. Namų īkūnys vaidina svarbū vaidmenį priešidant prie pakartotinio īrenginių naudojimo ir utilizavimo, išskaitant perdibrimą. Norēdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus perdibrimo būdus, susisiekite su savo vienos valdžios institucijomis ar pardavėju.

Tento symbol informuje, že je zakázaný likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia (včetně batérií a akumulátorov) spoločne s jiným odpadem. Použitie zařízení by mělo být shromažďováno selektivně a odesílané na sberné místo, aby byla zajištěna jejich recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil stupeň využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hráje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a opátovnému získávání surovín, včetně recyklace, z opotřebovaných zariadení. Blížšie informácie o správnych metódoch recyklácia vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

Tento symbol informuje o zakaze vyhodzovania opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni (vrátane batérií a akumulátorov) do komunálneho (netriedeneho) odpadu. Optrebované zariadenia musia byť separované a odovodené do príslušných zberných miest, aby mohli byť následne recyklované, čím sa zníži množstvo odpadov a zmenšuje využívanie prírodných zdrojov. Nekontrolované uvolňovanie nebezpečných látok, ktoré sú v elektrických a elektronických zariadeniach, môže ohrozovať ľudske zdravie a mať negatívny dopad na životné prostredie. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opátovného použitia a opátovného získávania surovín, vrátane recyklacie, z opotrebovanych zariadeni. Blížsie informácie o správnych metódoch recyklácia vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket (többek között elemeket és akkumulátorokat) egyéb hulladékkel együtt kidobni. Az elhasznált készüléket szeléktíven gyűjtés és a hulladék mennyiségeknek, valamint a természetes erőforrások felhasználásának csökkenése érdekében adja le a megfelelő gyűjtőpontban újrafeldolgozás és újrahasznosítás célából. Az elektromos és elektronikus készülékekben találhatók veszélyes összetevők ellenőrzésen kibocsátás veszélyt jelenthet az ember egészségére és negatív váltózásokat okozhatnak a természetes környezetben. A háztartások fontos szerepet játszhatnak az elhasznált készülék újrafeldolgozásában és újrahasznosításában. Az újrahasznosítás megfelelő módon kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől szerezhet.

Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate la un punct de colectare în vederea recicării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate crea un risc pentru sănătatea oamenilor și are efecte adverse asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclearea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA

Lutownica przeznaczona jest do łączenia metodą lutowania materiałów metalowych za pomocą spoiw cynowo - ołowiowych do lutowania miękkiego. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca przyrządu jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem powoduje także utratę praw użytkownika na tytuł gwarancji i niezgodności z umową sprzedaży.

WYPOSAŻENIE

Lutownica dostarczana jest w stanie kompletnym i nie posiada dodatkowego wyposażenia.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość		
Numer katalogowy		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Napięcie sieci	[V~]		230 - 240	
Częstotliwość sieci	[Hz]		50	
Moc znamionowa	[W]	30	60	80
Czas nagrzewania	[min]	3	2,5	2
Robocza temperatura grotu	[°C]	350	430	450
Maks. temperatura grotu	[°C]	400	500	520
Wymiary grotu	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Żywotność grotu	[h]		> 60	
Masa	[kg]	0,07	0,09	0,11
Klasa izolacji elektrycznej			I	
Stopień ochrony			IP20	

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Lutownice wolno podłączać tylko do sieci elektroenergetycznej o parametach 230V/50Hz. Aby uniknąć pożaru i poparzeń należy zawsze stosować specjalne, niepalne podstawki pod lutownicę. Po nagrzaniu lutownicę wolno trzymać tylko za uchwyt. Dotknięcie grotu lub innych metalowych części nagranej lutownicy grozi poparzeniami. Nie wolno dopuścić do jakiegokolwiek kontaktu kabla zasilającego z nagrzanymi częściami metalowymi. Grozi to porażeniem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia kabla, należy odłączyć lutownicę od sieci zasilającej. Zabrania się pracy lutownicą z uszkodzonym kablem zasilającym. Uszkodzony kabel należy wymienić w uprawnionym do tego zakładzie naprawczym. **Nie wolno naprawiać uszkodzonych przewodów elektrycznych narzędziem.** Po pracy należy odłożyć narzędzie na podstawkę i pozwolić ostygnąć lutownicy. Jest to jedyny dopuszczalny sposób chłodzenia narzędzia. Nie należy studzić lutownicy wkładając ją do wody, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonej fizycznej, czuciowej lub umysłowej zdolności, także przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. Czyszczenie oraz konserwacja nie powinna być dokonywana przez dzieci bez nadzoru. Należy sprawować nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem. Grot lutownicy wymieniać tylko przy wyłączonym zasilaniu. Wtyczkę przewodu zasilającego należy wyjąć z gniazda sieci elektroenergetycznej. Przed wymianą grotu upewnić się, że lutownica ostygnęła. Grot włożyć aż do wyczucia oporu. Mocno i pewnie przykręcić grot do uchwytu. Nie wolno nagrzewać lutownicy bez zamontowanego grotu. Brak grotu podczas nagrzewania może spowodować przedwczesne zużycie się elementu grzejnego lutownicy. Przed rozpoczęciem nagrzewania należy się upewnić, że grot jest mocno i pewnie dokręcony do gniazda lutownicy. Żawsze należy utrzymywać element grzejny i grot lutownicy w czystości. Zabrania się dotykania gorącym grotem izolacji przewodów elektrycznych. Zabrania się używania lutownicy w warunkach podwyższonej wilgotności oraz w atmosferze gazów oraz pyłów wybuchowych i żrących. Nie wolno lutować elementów znajdujących się pod napięciem!

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytać wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do uszkodzeń ciała. Pojęcie „narzędzie elektryczne” użyte w instrukcjach odnosi się do wszystkich narzędzi napędzanych prądem elektrycznym zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI

Miejsce pracy

Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości. Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypad-

ków. Nie należy pracować narzędziami elektrycznymi w środowisku o zwiększym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary. Narzędzia elektryczne generują iskry, które mogą spowodować pożar w kontakcie z palnymi gazami lub oparami. **Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy.** Utara koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasować do gniazdka sieciowego. **Nie wolno modyfikować wtyczki.** Nie wolno stosować żadnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią.** Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie przeciąga kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, podłączania i odłączania wtyczki od gniazdka sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi należy używać przedłużaczy przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi.** Użycie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osobiste

Przystępuj do pracy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zwracaj uwagę na to, co robisz. Nie pracuj będąc zmęczonym lub pod wpływem leków lub alkoholu. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. **Używaj środków ochrony osobistej.** Zawsze zakładaj gogle ochronne. Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne, kaski i ochronniki słuchu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń ciała. Unikaj przypadkowego włączenia narzędzia. Upewnij się, że włącznik elektryczny jest w pozycji „wyłączony” przed podłączeniem narzędzia do sieci elektroenergetycznej. Trzymanie narzędzia z palcem na włączniku lub podłączanie narzędzia elektrycznego, gdy włącznik jest w pozycji „włączony” może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. **Pred włączeniem narzędzia elektrycznego usuń wszelkie klucze i inne narzędzia, które zostały użyte do jego regulacji.** Klucz pozostawiony na obracających się elementach narzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Utrzymuj równowagę. Przez cały czas utrzymuj odpowiednią postawę. Pozwoli to na łatwiejsze zapanowanie nad narzędziem elektrycznym w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy. **Stosuj odzież ochronną.** Nie zakładaj luźniej odzieży i biżuterii. Utrzymuj włosy, odzież i rękawice robocze z dala od ruchomych części narzędzia elektrycznego. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić o ruchome części narzędzia. **Stosuj odciągi pyłu lub pojemniki na pył, jeśli narzędzie jest w takie wyposażone.** Zadbaj o to, aby je poprawnie podłączyć. Użycie odciągu pyłu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń ciała.

Użycianie narzędzia elektrycznego

Nie przeciągaj narzędzia elektrycznego. Używaj narzędzia właściwego do danej pracy. Odpowiedni dobór narzędzia do danej pracy, zapewni wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę. **Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeśli nie działa jego włącznik sieciowy.** Narzędzie, które nie daje się kontrolować za pomocą włącznika sieciowego jest niebezpieczne i należy je oddać do naprawy. **Odłącz wtyczkę od gniazdka zasilającego przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia.** Pozwoli to na uniknięcie przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego. Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępny dla dzieci. **Nie pozwól pracować osobom nieprzeszkolonym w zakresie obsługi narzędzia.** Narzędzia elektryczne może być niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonej obsługi. Zapewni właściwą konserwację narzędzia. Sprawdzaj narzędzie pod kątem niedopasowań i luzów ruchomych części. Sprawdzaj czy jakikolwiek element narzędzia nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia usterek należy je naprawić przed użyciem narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwe konserwowanie narzędzi. **Narzędzia tnące należy utrzymywać czyste i nastrzone.** Właściwie konserwowane narzędzia tnące jest łatwiej kontrolować podczas pracy. Stosuj narzędzia elektryczne i akcesoria zgodnie z powyższymi instrukcjami. **Stosuj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem biorąc pod uwagę rodzaj i warunki pracy.** Stosowanie narzędzi do innej pracy niż zostały zaprojektowane może zwiększyć ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacji.

Naprawy

Naprawiaj narzędzie tylko w uprawnionych do tego zakładach, używających tylko oryginalnych części zamiennych. Zapewni to właściwe bezpieczeństwo pracy narzędzia elektrycznego.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY I UŻYTKOWANIE NARZĘDZIA

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy korpus obudowy oraz przewód przyłączeniowy z wtyczką i zewnętrzne przewody przedłużające nie są uszkodzone. W razie potrzeby należy oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i udrożnić otwory wentylacyjne. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zabrania się dalszej pracy! **Uwaga!** Wszystkie czynności związane z wymianą lub czyszczeniem elementów lutownicy należy przeprowadzać przy wyłączeniu napięciu zasilającym narzędziem oraz ostudzoną lutownicą, dlatego przed przystąpieniem do tych czynności należy: **Wyciągnąć wtyczkę przewodu narzędzia z gniazda sieciowego!** Lutowanie powinno wykonywać osoba dorosła zapoznana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z lutowaniem. Przed użyciem narzędzia należy upewnić się, czy parametry sieci elektrycznej są zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej. Przed lutowaniem należy dokładnie oczyścić łączone elementy metalowe, a także

grot lutownicy. W przypadku przepalenia się grotu należy wymienić go na nowy. Przed lutowaniem, należy oczyścić lutowane powierzchnie ze wszelkich zanieczyszczeń, zwłaszcza tłuszczu. Nigdy nie szlifować grotu za pomocą papieru ściernego, zniszczy to warstwę pokrywającą grot.

Wymiana grotu

Zużyty, przewężony, uszkodzony lub nadmiernie zabrudzony grot należy wymienić.

Należy połuzować śrubę znajdującej się przy grotie, a następnie wysunąć i zastąpić go nowym. Upewnić się, że grot styka się z elementem grzewczym, a następnie dokręcić śrubę.

Wymiana elementu grzewczego

Wymiana elementu grzewczego jest skomplikowana oraz wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i uprawnień. Wymagane jest aby wymiany elementu grzewczego dokonał wyszkolony personel w uprawnionym zakładzie naprawczym.

Porady i zalecenia dotyczące lutowania

Wybrać lutownicę o mocy odpowiadającej rodzajowi wykonywanej pracy. Moc 30 W: lutowanie elementów na płytach scalonych, lutowanie elementów elektronicznych małych rozmiarów. Moc 60 - 80 W: Lutowanie elementów elektronicznych i elektrycznych (np. właczniki, styki). Upewnić się, że grot jest czysty oraz pewnie zamocowany w gnieździe lutownicy. Ustawić lutownicę na podstawce, a następnie podłączyć ją do sieci zasilającej. Poczekać, aż grot osiągnie wymaganą temperaturę. Rozpocząć lutowanie używając topnika i spoiwa (cynu lutowniczej). Grot przykładać tylko do miejsc, które mają być połączone. Spoiwo powinno spływać z grotu do spoiny, gdy ta osiągnie właściwą temperaturę. Po skończonej pracy oraz w chwilach, gdy narzędziu nie jest używane należy je umieszczać na podstawce.

KONSERWACJA I PRZEGŁĄDY

UWAGA! Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji wyciągnij wtyczkę narzędzia z gniazdka sieci elektrycznej. Po zakończeniu pracy, obudowę, szczeliny wentylacyjne, przełączniki, rękojeść dodatkową i osłony należy oczyścić np. strumieniem powietrza (o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa), pędzlem lub suchą szmatką bez użycia środków chemicznych i płynów czyszczących. Narzędzia i uchwyty oczyścić suchą czystą szmatą.

PROPERTIES OF THE TOOL

The soldering tool has been designed for the purpose of soldering metals with tin and lead binders for soft soldering. A correct, reliable and safe functioning of the tool depends upon appropriate operation, and therefore:

Before work with the tool, read the complete instruction and keep it.

The supplier will not be held responsible for any damage and injuries which occur as a result of inappropriate applications of the tool, failure to observe safety regulations and the recommendations specified in these instructions. Improper application of the tool will also cause cancellation of any guarantee rights due to incompliance with the sales contract.

EQUIPMENT

The soldering tool is provided complete and has no additional accessories.

TECHNICAL DATA

Parameter	Unit of measurement	Value		
Catalogue number		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Power supply mains voltage	[V~]		230 - 240	
Power supply mains frequency	[Hz]		50	
Rated power	[W]	30	60	80
Heating time	[min]	3	2,5	2
Working temperature of the soldering tip	[°C]	350	430	450
Maximum temperature of the soldering tip	[°C]	400	500	520
Dimensions of the soldering tip	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Durability of the soldering tip	[h]		> 60	
Mass	[kg]	0,07	0,09	0,11
Electric insulation class			I	
Protection rating			IP20	

SAFETY USE INSTRUCTIONS

The soldering tool may be connected solely to the 230V/50Hz mains. In order to avoid fire and burns, always use special non-flammable bases under the soldering tool. Once the soldering tool has been heated, it must be held solely by the handle. Touching of the soldering tip or other metal elements of a hot soldering tool may cause burns. Do not permit any contact of the power supply cable with hot metal elements since this might result in an electric shock. If the cable is damaged, the soldering tool must be disconnected from the power supply mains. It is prohibited to work with a soldering tool with a damaged power supply cable. A damaged cable must be replaced by an authorised service centre. **Do not repair damaged electric cables of the tool.** After work, the tool must be placed on the base to cool. This is the only acceptable manner of cooling the tool. Do not cool the soldering tool placing it in water, since this may cause an electric shock. The soldering tip of the soldering tool must be replaced solely when the power supply is off. The plug of the power supply cable must be disconnected from the mains. Before you proceed to replace the soldering tip, make sure the soldering tool has cooled. The soldering tip must be inserted until you feel resistance. Fasten the soldering tip in the fixture securely. Do not heat the soldering tool if a soldering tip is not installed. A lack of a soldering tip during heating may cause a premature wear of the heating element of the soldering tool. Before you proceed to heating, make sure the soldering tip is securely fastened to the soldering tool. Maintain the heating element and the soldering tip of the soldering tool clean. It is prohibited to touch electric cables insulation with a hot soldering tip. It is prohibited to use the soldering tool in high humidity conditions and in an explosive atmosphere containing gases and explosives or caustic dusts. Do not solder live element!

GENERAL SAFETY CONDITIONS

NOTE! Get acquainted with all the instructions below. Failure to observe them may lead to an electric shock, fire or injuries. The notion of electric tool used in the instructions applies to all the tools which are powered with electric current, both wire tools and wireless ones.

OBSERVE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

Place of work

The place of work must be properly illuminated and clean. Disorder and poor illumination may be a cause of accidents. **Do not work with electric tools in explosive environments, or those which contain inflammable liquids, gases or vapours.** Electric tools generate sparks, which may cause a fire in case of contact with inflammable gases or vapours. **Do not allow children and outsiders to the place of work.** A lack of concentration may result in a loss of control over the tool.

Electric safety

The plug of the power supply cable must fit the mains socket. Do not modify the plug. Do not use any adapters whatsoever in order to adapt the plug to the socket. Unmodified plug which fits the socket reduces the risk of an electric shock. Avoid contact with grounded surfaces, such as pipes, heaters and refrigerators. Grounding of the body increases the risk of an electric shock. Do not expose electric tools to precipitation or humidity. Water and humidity which gets into the electric tool increases the risk of an electric shock. Do not overload the power supply cable. Do not use the power supply cable in order to carry the tool or to connect and disconnect the plug from the mains socket. Avoid contact of the power supply cable with heat, oils, sharp tools and moving elements. Damage to the power supply cable increases the risk of an electric shock. In case work is realised outside closed areas, it is necessary to use extension cords designed for applications outside closed areas. Using a correct extension cord permits to reduce the risk of an electric shock.

Personal safety

Commence work in good physical and psychological conditions. Pay attention to what you do. Do not work if you are tired or under effects of medicines or alcohol. Even a moment's inattention during work may lead to serious injuries. Always use individual means of protection. Always wear goggles. Using individual means of protection, such as dust-masks, protective shoes, helmets and hearing protections permits to reduce the risk of serious injuries. Avoid accidental activation of the tool. Make sure the switch is in the OFF position, before you connect the tool to the mains. Holding the tool with a finger on the switch or connecting an electric tool when the switch is in the ON position may lead to serious injuries. Before you turn an electric tool on remove all the spanners and other tools, which have been used for adjustments. A spanner left on rotating elements of the tool may lead to serious injuries. Keep your balance. Maintain an appropriate position. It will permit to control the electric tool in case of unpredicted situations during its operation. Use protective clothes. Do not wear loose clothes or jewellery. Keep your hair, clothes and gloves away from moving elements of the electric tool. Loose clothes, jewellery or long hair may get caught on moving elements of the tool. Use dust extractors or dust containers, if the tool is equipped with any. Make sure they are properly connected. Using of dust extractors permits to reduce the risk of serious injuries.

Operation of the electric tool

Do not overload the electric tool. Use a proper tool for the given purpose. A correct selection of the tool for the given work will result in a more efficient and safer work. Do not use the electric tool if the switch is not functioning properly. A tool which may not be controlled by means of a switch is dangerous and must be repaired. Disconnect the plug from the mains socket before any adjustment, replacement of accessories or storage of the tool. It will permit to avoid accidental activation of the electric tool. Store the tool away from children. Do not allow untrained persons to operate the tool. An electric tool may be dangerous in hands of an untrained person. Make sure the tool is properly maintained. Check the tool in order to detects any unfitting or loose moving elements. Check whether the elements of the tool are not damaged. In case any damaged elements of the tool are detected, they must be repaired before the electric tool is operated. Many accidents are caused by improper maintenance of tools. Cutting tools must be sharp and clean. Properly maintained cutting tools are easier to control during work. Use electric tools and accessories in accordance with the aforementioned instructions. Use the tool in accordance with its purpose, taking into account the kind and conditions of work. Should the tool be used for other applications than the ones it has been designed for, the risk of a dangerous situation increases.

Repairs

The tool may be repaired only by authorised service centres, which must use solely original spare parts. It will guarantee a proper level of safety of operation of the electric tool.

PREPARATION FOR WORK AND USING OF THE TOOL

Before work is commenced, make sure the body the cable with a plug and the extension cords are not damaged. If necessary, the tool must be cleaned and the ventilating holes cleared. If any damage is detected, it is prohibited to continue working! Note! All the actions related to replacement or cleaning elements of the soldering tool must be realised when the power supply of the tool is off, so before you proceed to these actions: Disconnect the plug of the power supply cable of the tool from the mains socket! Soldering must be realised by an adult acquainted with the industrial safety regulations related to soldering. Before the tool is used, make sure the parameters of the power supply mains correspond to the data presented in the rating plate. Before soldering, clean thoroughly the metal elements to be soldered as well as the soldering tip of the soldering tool. In case the soldering tip is burnt, replace it with a new one. Before soldering, clean the surface to be soldered of any foreign matter, particularly grease. Do not ever grind the soldering tip with abrasive paper, since it would damage the soldering tip coating.

Replacement of soldering tip

A used, narrow or dirty soldering tip must be replaced.

Loosen the screw at the soldering tip, and then remove it and replace with a new one. Make sure the soldering tip touches the heating element, and then tighten screw.

Replacement of the heating element

Replacement of the heating element is complex and it requires adequate knowledge and authorisation. The heating element must

be replaced by qualified personnel in an authorised service centre.

Guidelines and recommendations regarding soldering

Select a soldering tool, whose power corresponds to the kind of work to be realised. Power 30 W: soldering of elements on integrated circuit boards, soldering of small electronic elements. Power 60 - 80 W: Soldering of electronic and electric elements (e.g. switches and contacts). Make sure the soldering tip is clean and properly fixed in the soldering tool. Place the soldering tool on the base, and then connect it to the mains. Wait until the soldering tip has reached a required temperature. Commence soldering using flux and filler metal (soldering tin). The soldering tip must only touch the places that are meant to be soldered. The filler metal should flow off the soldering tip to the weld, when it reaches an adequate temperature. Once the task has been finished and when the tool is not operated, it must be placed on the base.

MAINTENANCE AND INSPECTIONS

NOTE! Before any adjustment, technical service or maintenance, the plug of the tool must be removed from the mains socket. Once work has concluded, the body, ventilating holes, switches, additional handle and protections must be cleaned, for example with an air jet (whose pressure must not exceed 0.3 MPa), brush or a dry cloth, without any chemicals or cleaning liquids. The tool and the handles must be cleaned with a dry, clean cloth.

CHARAKTERISTIK DES WERKZEUGES

Der Lötkolben ist zum Verbinden von Metallmaterialien nach dem Lötverfahren mit Hilfe von Zinn-Bleilötmitteln für das Weichlöten bestimmt. Ein richtiger, zuverlässiger und sicherer Funktionsbetrieb der Löteinrichtung ist von der angemessenen Nutzung abhängig, deshalb:

Vor Beginn der Arbeiten mit diesem Werkzeug ist die gesamte Anleitung durchzulesen und danach sie einzuhalten.

Der Lieferant haftet nicht für sämtliche Schäden und Verletzungen, wenn das Werkzeug nicht gemäß seinem Verwendungszweck angewendet und die Sicherheitsbestimmungen sowie die Empfehlungen der vorliegenden Anleitung nicht eingehalten wurden. Durch eine nicht zweckmäßige Anwendung des Werkzeuges und auch nicht entsprechend dem Kaufvertrag verliert der Nutzer seine Rechte auf Garantieleistungen.

AUSRÜSTUNG

Der Lötkolben wird komplett angeliefert und hat keine zusätzliche Ausrüstung.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Masseinheit	Wert		
Katalognummer		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Netzspannung	[V~]		230 - 240	
Netzfrequenz	[Hz]		50	
Nennleistung	[W]	30	60	80
Zeit zum Anheizen	[min]	3	2,5	2
Betriebstemperatur der Lötpitze	[°C]	350	430	450
Max. Lötpitzentemperatur	[°C]	400	500	520
Abmessungen der Lötpitze	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Haltbarkeit der Lötpitze	[h]		> 60	
Gewicht	[kg]	0,07	0,09	0,11
Elektrische Isolationsklasse			I	
Schutzgrad			IP20	

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG

Die Lötkolben dürfen nur an ein Elektroenergiennetz mit den Parametern von 230V/50Hz angeschlossen werden. Um einen Brand und Verbrennungen zu vermeiden, sind immer spezielle, nicht brennbare Unterlagen unter die Lötkolben zu stellen. Nach dem Anheizen darf man den Lötkolben nur noch am Griff festhalten. Beim Berühren der Lötpitze oder anderer Metallteile des erhitzen Lötkolbens drohen Verbrennungen. Weiterhin darf es zu keinem Kontakt des Stromversorgungskabels mit den erhitzen Metallteilen kommen, da die Gefahr eines elektrischen Stromschlags besteht. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss man den Lötkolben vom Stromversorgungsnetz trennen. Das Arbeiten mit einem Lötkolben, dessen Stromversorgungskabel beschädigt ist, ist verboten. Das beschädigte Kabel muss in einem dazu berechtigten Reparaturbetrieb ausgewechselt werden. **Die beschädigten Elektroleitungen des Werkzeuges dürfen nicht repariert werden.** Nach dem Funktionsbetrieb ist das Werkzeug auf eine Unterlage abzulegen und ein Abkühlen des Lötkolbens zu ermöglichen. Das ist die einzige zulässige Methode zum Abkühlen des Werkzeuges. Der Lötkolben darf zum Abkühlen nicht in das Wasser gelegt werden, da dies zu einem elektrischen Stromschlag führen kann. Die Lötpitze des Lötkolbens ist nur beim ausgeschalteter Stromversorgung auszuwechseln. Der Stecker der Stromversorgungsleitung muss dabei aus der Netzsteckdose gezogen werden. Vor dem Austausch der Lötpitze muss man sich davon überzeugen, dass der Lötkolben abgekühlt ist. Die Lötpitze muss bis zu einem gefühlten Widerstand eingelegt und dabei fest und sicher an die Halterung geschraubt werden. Ein Lötkolben ohne montierte Lötpitze darf nicht angeheizt werden. Fehlt die Lötpitze während des Anheizens, kann dies einen vorzeitigen Verschleiß des Heizelementes vom Lötkolben hervorrufen. Vor Beginn des Anheizens muss man sich davon überzeugen, dass die Lötpitze fest und sicher an die Buchse des Lötkolbens geschraubt ist. Das Heizelement und die Lötpitze müssen immer sauber gehalten werden. Das Berühren der Isolierung der elektrischen Leitungen mit der erhitzen Lötpitze ist verboten. Ebenso ist die Verwendung des Lötkolbens unter erhöhten Feuchtigkeitsbedingungen sowie in einer Atmosphäre von Gasen und explosivem sowie ätzendem Staub nicht zulässig. Es dürfen keine Elemente gelötet werden, die unter Spannung stehen!

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

HINWEIS! Alle nachstehenden Anleitungen sind durchzulesen. Ihre Nichteinhaltung kann zu einem elektrischen Stromschlag, Feuer oder zu Körperverletzungen führen. Der in den Anleitungen verwendete Begriff „elektrisches Werkzeug“ bezieht sich auf alle Werkzeuge, sowohl mit oder ohne Leitungen, die durch elektrischen Strom angetrieben werden.

DIE NACHFOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND EINZUHALTEN!

Arbeitsort

Der Arbeitsort ist in einem gut beleuchteten und sauberen Zustand zu halten. Unordnung und schwache Beleuchtung können die Ursachen für Unfälle sein. **Mit Elektrowerkzeugen darf man nicht in einem Umfeld mit erhöhtem Explosionsrisiko arbeiten, das brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe enthält.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die in Berührung mit brennbaren Gasen oder Dämpfen zu einem Brand führen können. **Kinder und andere unbeteiligte Personen dürfen nicht zum Arbeitsort gelassen werden.** Bei einem Konzentrationsverlust kann man letztendlich auch die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Stecker der Elektroleitung muss zur Netzsteckdose passen und er darf nicht modifiziert werden. Man darf auch keine Adapter zwecks Anpassung des Steckers an die Steckdose verwenden. Ein nicht modifizierter Stecker, der in die Steckdose passt, verringt das Risiko für einen elektrischen Stromschlag. **Der Kontakt mit geerdeten Flächen, und zwar solchen wie Rohre, Heizkörpern und Kühlungen ist zu vermeiden.** Die Erdung des Körpers erhöht dagegen das Risiko eines elektrischen Stromschlags. **Elektrowerkzeuge dürfen niemals mit atmosphärischen Niederschlägen oder Feuchtigkeit in Berührung kommen.** Wasser und Feuchtigkeit, die in das Innere eines Elektrowerkzeuges gelangt, erhöht das Risiko eines elektrischen Stromschlags. **Das Stromversorgungskabel darf man nicht überlasten und auch nicht zum Tragen, Anschließen und zum Trennen des Steckers aus der Netzsteckdose verwenden.** Ebenso ist der Kontakt der Stromversorgungsleitung mit Wärme, Ölen, scharfen Kanten und beweglichen Elementen zu vermeiden. Ein beschädigtes Stromversorgungskabel ist ein erhöhtes Risiko für einen elektrischen Stromschlag. **Bei einem Funktionsbetrieb außerhalb geschlossener Räume sind solche Verlängerungsleitungen zu verwenden, die auch für den Einsatz außerhalb geschlossener Räume bestimmt sind.** Der Gebrauch einer entsprechenden Verlängerungsleitung verringert auch das Risiko für einen elektrischen Stromschlag.

Persönliche Sicherheit

Zur Arbeit muss man mit einer guten körperlichen und psychischen Verfassung antreten und ständig darauf achten, was man tut. Ermüdet oder unter Einfluss von Alkohol darf nicht gearbeitet werden. Sogar ein Moment der Unaufmerksamkeit während des Funktionsbetriebes des Werkzeuges kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen. **Verwenden Sie persönliche Schutzmittel und setzen Sie stets Schutzbrillen auf.** Die Anwendung solcher persönlicher Schutzmittel, wie Staubschutzmasken, Schutzschuhe, Schutzhelme und Gehörschutz verringert das Risiko für ernsthafte Körperverletzungen. **Ein zufälliges Einschalten des Werkzeuges ist ebenso zu vermeiden.** Vor dem Anschluss des Werkzeuges an das Elektroenergienetz muss man sich davon überzeugen, ob der elektrische Schalter in der Stellung „ausgeschaltet“ ist. Hält man das Werkzeug mit dem Finger auf dem Schalter oder schließt man das Elektrowerkzeug an, wenn der Schalter sich in der Position „eingeschaltet“ befindet, dann kann dies zu ernsthaften Körperverletzungen führen. **Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeuges sind sämtliche Schlüssel und andere Werkzeuge zu entfernen, die bei seinen Regelungen und Einstellungsarbeiten verwendet wurden.** Ein Werkzeugschlüssel, der auf rotierenden Elementen zurück gelassen wurde, kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen. **Über die gesamte Arbeitszeit ist das Gleichgewicht zu halten und eine entsprechende Körperhaltung einzunehmen.** Dadurch wird das einfachere Be herrschen des Elektrowerkzeuges bei unvorhergesehenen Situationen während des Funktionsbetriebes ermöglicht. **Tragen Sie Schutzkleidung, aber keine lose Kleidung und keinen Schmuck.** Weiterhin ist darauf zu achten, dass Haare, Kleidungsstücke und Arbeitshandschuhe von beweglichen Teilen des Elektrowerkzeuges fern gehalten werden. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen Teilen des Werkzeuges leicht verfangen. **Verwenden Sie Staubabsaugungen oder Behälter für den Staub, wenn das Werkzeug mit solchen ausgerüstet ist.** Sorgen Sie dafür, dass sie richtig angeschlossen werden. Der Einsatz einer Staubabsaugung verringert das Risiko von ernsthaften Körperverletzungen.

Verwendung des Elektrowerkzeuges

Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht und verwenden Sie immer das richtige Werkzeug für die gegebene Arbeit. Die entsprechende Wahl des Werkzeuges für eine gegebene Arbeit sichert einen leistungstärkeren und sichereren Funktionsbetrieb. **Das Elektrowerkzeug darf nicht eingesetzt werden, wenn sein Netzschatzer nicht funktionstüchtig ist.** Ein Werkzeug, das man mit Hilfe des Netzschatzers nicht kontrollieren kann, ist gefährlich und gehört in die Reparaturwerkstatt. **Vor den Regelungen, dem Austausch der Zubehörteile oder der Lagerung des Werkzeuges ist der Stecker von der Netzsteckdose zu trennen.** Dadurch wird ein zufälliges Einschalten des Elektrowerkzeuges vermieden. **Das Werkzeug lagert man an einem Ort, der für Kinder nicht zugänglich ist.** Die Bedienung des Werkzeuges durch nicht geschultes Personal ist nicht zulässig. In den Händen von ungeschultem Bedienpersonal kann das Elektrowerkzeug zu einer Gefahr werden. Außerdem ist eine richtige Wartung des Werkzeuges zu gewährleisten. **Prüfen Sie das Werkzeug unter dem Aspekt von Fehlanpassungen und Spiel der beweglichen Teile.** Prüfen Sie auch, ob irgendein Element des Werkzeuges beschädigt ist. Wenn Mängel entdeckt werden, dann sind sie vor dem Gebrauch des Elektrowerkzeuges zu reparieren. Viele Unfälle werden durch nicht richtig gewartete Werkzeuge hervorgerufen. **Schneidwerkzeuge müssen in einem sauberen und geschärften Zustand gehalten werden.** Richtige gewartete Schneidwerkzeuge sind während des Funktionsbetriebes leichter zu kontrollieren. **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge und Zubehörteile entsprechend den obigen Anleitungen.** Die Werkzeuge sind auch entsprechend ihrem Verwendungszweck einzusetzen, wobei die Betriebsart und die Betriebsbedingungen zu beachten

sind. Die Verwendung der Werkzeuge für andere Arbeiten als für die sie entwickelt wurden, kann das Risiko der Entstehung von Gefahrensituationen erhöhen.

Reparaturen

Das Werkzeug darf nur in den dazu berechtigten Betrieben repariert werden, die nur Originalersatzteile verwenden. Dies gewährleistet die richtige Betriebssicherheit des Elektrowerkzeuges.

VORBEREITUNG FÜR DEN FUNKTIONSBETRIEB UND DIE NUTZUNG DES WERKZEUGES

Vor Beginn der Arbeiten muss man überprüfen, ob das Gehäuse sowie die Anschlussleitung mit Stecker und die Außenleitungen zur Verlängerung nicht beschädigt sind. Im Bedarfsfall ist das Werkzeug zu reinigen und die Ventilöffnungen wegbar zu machen. Werden Mängel festgestellt, ist der weitere Funktionsbetrieb verboten! **Achtung!** Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Auswechseln oder der Reinigung der Elemente des Lötkolbens müssen bei ausgeschalteter Netzspannung sowie abgekühltem Lötkolben durchgeführt werden. Deshalb muss man vor Aufnahme dieser Tätigkeiten: **Den Stecker der Anschlussleitung des Werkzeuges aus der Netzsteckdose ziehen!** Das Löten selbst sollte von einer erwachsenen Person durchgeführt werden, die sich mit den Sicherheitsbestimmungen und Arbeitsvorschriften bei Arbeiten im Zusammenhang mit dem Löten auskennt. Vor dem Einsatz des Werkzeuges muss man sich auch davon überzeugen, ob die Parameter des Stromversorgungsnetzes mit den Daten auf dem Firmenschild übereinstimmen. Vor dem Löten sind die zu verbindenden Metallteile, aber auch die Lötspitze des Lötkolbens, genau zu reinigen. Ist die Lötspitze durchgebrannt, muss sie gegen eine neue ausgetauscht werden. Vor dem Löten muss man auch die zu lögenden Flächen von sämtlichen Verunreinigungen befreien, besonders vom Fett. Die Lötspitze darf nie mit Schleifpapier abgeschliffen werden, da dadurch die Deckschicht der Lötspitze zerstört wird.

Auswechseln der Lötspitze

Eine verschlissene, verengte, beschädigte oder übermäßig verschmutzte Lötspitze muss ausgewechselt werden.

Bei den Lötkolben muss man die sich an der Lötspitze befindende Schraube lösen, dann die Lötspitze herausziehen und durch eine neue ersetzen. Überzeugen Sie sich davon, dass die Lötspitze das Heizelement berührt und danach wird die Schraube angezogen.

Wechseln des Heizelementes

Das Auswechseln des Heizelementes ist kompliziert und erfordert ein entsprechendes Wissen und Berechtigungen. Deshalb ist es auch erforderlich, dass das Auswechseln des Heizelementes durch geschultes Personal in einem dazu berechtigten Reparaturbetrieb ausgeführt wird.

Ratschläge und Empfehlungen für das Löten

Wählen Sie einen Lötkolben mit einer Leistung aus, die der Art der auszuführenden Arbeit entspricht. Leistung von 30 W: Löten von Elementen auf integrierten Platinen, Löten von elektronischen Elementen mit geringen Abmessungen. Leistung von 60 – 80 W: Löten elektronischer und elektrischer Elemente (z.B. Schalter, Kontakte). Man muss sich davon überzeugen, dass die Lötspitze sauber und sicher in der Buchse des Lötkolbens befestigt ist. Der Lötkolben ist auf die Unterlage zu stellen und danach wird er an das Stromversorgungsnetz angeschlossen. Warten Sie bis die Lötspitze die erforderliche Temperatur erreicht hat. Danach ist unter Verwendung eines Flussmittels und Lötliegierung (des Lötzins) mit dem Löten zu beginnen. Die Lötspitze ist dabei nur an die Stellen zu legen, die verbunden werden sollen. Das Lötmittel sollte von der Lötspitze in die Lötnaht fließen, wenn diese die richtige Temperatur erreicht hat. Nach beendetem Tätigkeitszeitraum sowie in den Momenten, wenn das Werkzeug nicht benutzt wird, muss man es auf der Unterlage ablegen.

KONSERVIERUNG UND ÜBERSICHTUNGEN

ACHTUNG! Vor dem Beitreten zur Regulierung, technischen Bedienung und Konservierung soll man die Einrichtung von der Elektronetz durch die Herausziehung des Steckers aus der Netzdose abschalten. Nach der Beendung der Arbeit soll man Gehäuse, Lüftungsschlitz, Schalter, Zusatzhandgriff und Bedeckungen z.B. mit dem Druckluftstrahl (vom Druck nicht größer als von 0,3 MPa), Pinsel oder trockenen Lappen ohne Benutzung von Chemiemittel und Reinigungsflüssigkeiten reinigen. Die Werkzeuge und Handgriffe soll man mit dem sauberen, trockenen Lappen reinigen.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУМЕНТА

Паяльник предназначен для соединения методом спайки металлических материалов с помощью оловянно – свинцовых притоев, для спайки мягкого. Правильная, надежная, безопасная работа прибора зависит от правильной эксплуатации, поэтому:

Перед тем как приступить к работе с инструментом, необходимо прочитать всю инструкцию и сохранить ее.

За какой-либо нанесенный ущерб или вред во время пользования инструментом не по назначению, не соблюдая правил безопасности и рекомендаций этой инструкции, поставщик несет ответственности. Использование инструмента не по назначению пользователь теряет право на гарантию и несоответствие с договором купли-продажи.

ОБОРУДОВАНИЕ

Паяльник собран в полном комплекте и не имеет дополнительных комплектаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры	Единица измерения	Значение		
Номер в каталоге		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Напряжение питания	[В~]		230 - 240	
Частота питания	[Гц]		50	
Номинальная мощность	[Вт]	30	60	80
Время нагревания	[мин]	3	2,5	2
Рабочая температура стержня	[°C]	350	430	450
Макс. температура стержня	[°C]	400	500	520
Размер стержня	[мм]	Ø3,8 x 70	Ø6,8 x 78	Ø6,8 x 64
Использование стержня	[точка пайки]		> 60	
Вес	[кг]	0,07	0,09	0,11
Класс электрической изоляции			I	
Степень защиты			IP20	

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Паяльник можно подключать только к электрической сети с параметрами 230В/50Гц. Во избежание пожара и ожогов необходимо использовать специальные, выдерживающие высокую температуру, подставки под паяльник. При нагревании паяльник держать только за ручку. Касания к стержню или других металлических частей нагретого паяльника приводят к получению ожогов. Нельзя допускать какого-либо касания подключенного кабеля с нагретыми металлическими частями. Это может привести к поражению электрическим током и пожару. В случае повреждения кабеля необходимо вынуть шнур паяльника из розетки. Запрещается работать паяльником с поврежденным сетевым шнуром. Поврежденный шнур заменить в соответствующей мастерской. **Нельзя ремонтировать поврежденные электропровода электроинструмента.** После работы инструмент нужно положить на подставку и дать остыть паяльнику. Это единственный допускаемый способ охлаждения инструмента. Не охлаждать паяльник, опуская его в воду, это может привести к поражению электрическим током. Стержень менять при выключенном от сети паяльнике. Нужно отключить все кабели питания с розетки. Перед заменой стержня убедиться, что паяльник охлажден. Стержень вставлять до упора. Крепко и уверенно прикрутить стержень к ручке. Нельзя нагревать паяльник без наличия в нем стержня. Отсутствие стержня во время нагревания может привести к преждевременному износу нагревательного элемента паяльника. Перед нагреванием необходимо убедиться, что стержень крепко и надежно вкручен в гнездо паяльника. Всегда держать нагревательный элемент и стержень паяльника в чистоте. Запрещено касаться разогретым стержнем изоляции электропроводов. Запрещено использовать паяльник в условиях повышенной влажности, атмосфере взрывоопасных газов, пыли и коррозии. Не паять элементы, которые находятся под напряжением.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочитать все инструкции. Не выполнение их может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению тела. Понятие «инструмент электрический», использованное в инструкциях, относится ко всем инструментам, которые питаются от электричества, как беспроводного, так и от сети.

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НИЖЕУКАЗАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Рабочее место

Рабочее место необходимо хорошо освещать и поддерживать в чистоте. Беспорядок и плохое освещение может привести к получению травмы или аварии. **Нельзя работать электрическими инструментами в среде повышенной**

опасности взрыва, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пары. Электрические инструменты выделяют искры, которые при контакте с воспламеняющими газами илиарами, могут привести к пожару. **Не допускать детей и посторонних лиц к месту работы.** Отвлечение может привести к потере контроля над инструментом.

Электрическая безопасность

Вилка сетевого шнура должна соответствовать гнезду розетки. Не модифицируйте вилку. Не используйте каких-либо адаптеров, с целью подключения к сети. Не модифицированная вилка сетевого шнура, которая подходит к розетке уменьшает риск поражения электрическим током. Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, обогреватели, холодильники. Заземление тела увеличивает риск поражения током. Не допускайте электрические инструменты к контакту с атмосферными осадками и влагой. Вода и влага, которая попадет внутрь электроинструмента, повысит риск поражения электрическим током. **Не перегружайте сетевой шнур. Не используйте сетевой шнур для переноски, включения и выключения вилки от сети.** Избегайте контакта сетевого шнура с теплом, маслами, острыми кромками и движущими элементами. Повреждение сетевого шнура увеличивает риск поражения электрическим током. В случае работы вне закрытого помещения, необходимо использовать для этого специальные удлинители. Использование нужного удлинителя уменьшает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

Приступайте к работе в хорошей физической и психологической форме. Обращайте внимание на то, что делаете. Не работайте, если вы устали или под действием лекарств, алкоголя. Даже минута не внимания во время работы может привести к повреждению тела. **Используйте средства личной безопасности. Всегда надевайте защитные очки.** Использование средств личной безопасности, таких как, маски от пыли, защитная обувь, каски и защитные наушники, уменьшает риск серьезных повреждений тела. **Избегайте случайного включения инструмента.** Убедитесь, что перед подключением инструмента к сети, электрический включатель находится в положении «выключен». Держать инструмент с пальцем на включателе или подключать электроинструмент, когда включатель находится в положении «включен», может привести к сильному поражению тела. **Перед включением электроинструмента уберите все ключи и другие инструменты, которые были использованы для их настройки.** Ключ, который оставлен на инструменте с вращающимися элементами, может привести к сильному поражению тела. **Удерживайте равновесие. Всё время держите необходимую позицию.** Это позволит легко владеть электроинструментом в случае неожиданных ситуаций во время работы. **Используйте спецодежду. Не надевайте свободную одежду и бижутерию.** Придерживайте волосы, одежду и рабочие рукавицы на расстоянии от вращающихся частей электроинструмента. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут зацепиться о вращающиеся части электроинструмента. **Если инструмент оснащен приспособлением для сборки пыли, используйте их.** Обеспечьте его правильное подключение. Использование приспособления для сборки пыли уменьшает риск серьезных повреждений тела.

Использование электрического инструмента

Не перегружайте электроинструмент. Используйте инструменты по назначению. Правильный подбор инструмента обеспечит эффективную и безопасную работу. **Не используйте электроинструмент, если у него не работает включатель.** Инструмент, который не включается с помощью включателя, опасный, его необходимо сдать в ремонт. **Отключить сетевой шнур от розетки перед настройкой, заменой принадлежностей или хранением инструмента.** Это позволяет избежать случайного включения электроинструмента. **Храните инструмент в местах недоступных детям.** Не разрешайте работать людям, которые не прошли инструктаж по обслуживанию инструмента. Электроинструмент становится безопасным в руках человека, который не прошел инструктаж по обслуживанию. **Обеспечьте инструмент всем необходимым.** Проверяйте инструмент под углом несоответствия и надежность крепления подвижных частей. Проверяйте элементы инструмента, не повреждены ли. В случае, если вы обнаружили дефекты в электроинструменте, устраните их перед использованием. Многие несчастных случаев вызваны из-за неправильного обслуживания инструмента. **Режущие инструменты нужно хранить в чистом виде и заточенными.** Надлежащий уход режущих инструментов легко контролировать во время работы. **Используйте электроинструменты и принадлежности согласно выше написанной инструкции.** Используйте инструмент по назначению, обращая внимание на то, в каких условиях будет работать. Использование инструмента не по назначению увеличивает риск опасности.

Ремонт

Ремонтируйте инструмент в соответствующих мастерских, используя только оригинальные запчасти. Это позволит обеспечить надлежащую безопасность электроинструмента.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Перед началом работы необходимо проверить, не повреждены ли корпус, сетевой шнур с вилкой и внешние электропровода. При необходимости очистить инструмент и вентиляционные отверстия от загрязнений. При обнаружении повреждений запрещено приступать к работе! **Внимание!** Все действия, связанные с заменой или чисткой элементов паяльника, проводить при выключенном от сети инструменте и охлажденном паяльнике, поэтому перед тем как приступить к этим действиям необходимо: **Выключить все электропровода инструмента с розетки!** Паять должен взрослый человек,

ознакомившийся с техникой безопасности и гигиены работы при пайке. Перед использованием прибора необходимо убедиться, что параметры электрической сети соответствуют данным, указанные в таблице. Перед пайкой очистить металлические элементы и стержень паяльника. В случае, если стержень перегорит, сменить на новый. Перед пайкой очистить рабочую поверхность от грязи и жира. Никогда не шлифовать стержень наждачной бумагой, во избежание повреждения поверхности стержня.

Смена стержня

Использованный, искаженный, поврежденный или очень загрязненный стержень сменить.

В паяльниках нужно ослабить винт при стержне, потом достать использованный и вставить новый. Убедиться, что стержень соединен с нагревательным элементом, и закрутить винт.

Смена нагревательного элемента

Смена нагревательного элемента сложная и требует неких знаний и разрешений. Смену нагревательного элемента должен делать обученный персонал в ремонтной мастерской.

Советы и рекомендации при пайке

Выбрать паяльник мощностью, которая подходит к выполняемой работе. Мощность 30 Вт: пайка элементов на печатных платах, пайка электронных элементов малых размеров. Мощность 60 - 80 Вт: пайка электронных и электрических элементов (напр. выключатели, стики). Убедиться, что стержень чистый и надежно зафиксирован в гнезде паяльника. Положить паяльник на подставку, включить в розетку. Подождать, когда стержень нагреется до необходимой температуры. Приступить к пайке, используя флюс и припой (свинцовый припой). Стержень прикладывать только в места, которые должны быть соединены. Припой должен стекать со стержня на место припоя, когда достигнет нужной температуры. После окончания работы и в период, когда прибор не используется, поставить его на подставку.

КОНСЕРВАЦИЯ И ОСМОТРЫ

ВНИМАНИЕ! Перед началом настройки, технического обслуживания или консервации следует вынуть штекер устройства из гнезда электросети. После завершения работы корпус, вентиляционные щели, переключатели, дополнительную рукоятку и щитки следует очистить, напр., струей воздуха (давление не более 0,3 МПа), кистью или сухой тряпочкой без применения химических средств и моющих жидкостей. Устройство и зажимы очистить сухой чистой тряпкой.

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТУ

Паяльник використовується для з'єднання методом спаювання металічних матеріалів за допомогою олово-свинцевих припоїв, для пайки м'якого. Правильна, надійна, безпечна робота залежить від належної експлуатації, тому:

Перед тим як приступити до роботи з інструментом, необхідно прочитати всю інструкцію і зберегти її.

За нанесення будь-якого збитку та шкоди під час користування інструментом не за призначенням, не дотримуючись правил безпеки і рекомендацій даної інструкції, постачальник не несе відповідальності. При використанні інструменту не за призначенням користувач втрачає право на гарантію, яка зазначена у договорі купівлі-продажу.

ОБЛАДНАННЯ

Паяльник зібраний у повному комплекті і не має додаткових комплектуючих.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри	Одиниця виміру	Значення		
Номер у каталозі		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Напруга живлення	[В~]		230 - 240	
Частота живлення	[Гц]		50	
Номінальна потужність	[Вт]	30	60	80
Час нагрівання	[хв.]	3	2,5	2
Робоча температура стержня	[°C]	350	430	450
Макс. температура стержня	[°C]	400	500	520
Розмір стержня	[мм]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Використання стержня	[точка пайки]		> 60	
Вага	[кг]	0,07	0,09	0,11
Клас електричної ізоляції			I	
Ступінь захисту			IP20	

ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ

Паяльник можна підключати тільки до електромережі з параметрами 230В/50Гц. З метою запобігання пожежі та опіків необхідно використовувати спеціальні жаростійкі підставки для паяльника. При нагріванні паяльник тримати тільки за ручку. Торкання до стержня або інших металічних частин нагрітого паяльника приводить до отримання опіків. Не можна допускати будь-яких дотиків підключеної кабелю до нагрітих металічних частин. Це може привести до ураження електричним струмом та пожежі. У випадку ушкодження кабелю необхідно вийняти шнур паяльника з розетки. Забороняється працювати паяльником з ушкодженим електрошнуром. Ушкоджений шнур замінити у майстерні. **Не можна ремонтувати ушкоджені електропроводи електроЯнструменту.** Після роботи інструмент необхідно покласти на підставку і дати охолонути паяльнику. Це єдиний допустимий спосіб охолодження інструменту. Не охолоджувати паяльник, занурюючи його у воду, це може привести до ураження струмом. Стержень змінювати при відключеному від мережі паяльнику. Необхідно відімкнути всі кабелі живлення паяльника. Перед заміною стержня переконайтесь, що паяльник охолоджений. Стержень вставляти до упору. Міцно і впевнено прикрутити стержень до ручки. Не нагрівати паяльник без наявності у ньому стержня. Відсутність стержня під час нагрівання може привести до передчасного зносу нагрівального елементу паяльника. Перед нагріванням необхідно переконатись, що стержень міцно і надійно вкручений у гніздо паяльника. Завжди тримати нагрівальний елемент і стержень паяльника у чистому вигляді. Заборонено торкатися розігрітим стержнем ізоляції електропроводів. Забороняється використовувати паяльник в умовах підвищеної вологості, атмосфері вибухонебезпечних газів, пилу і корозії. Не паяти елементи, які знаходяться під напругою.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Прочитати всі інструкції. Не виконання їх може привести до ураження електричним струмом, пожежі або ушкодження тіла. Поняття «Інструмент електричний», використане в інструкціях, відноситься до всіх інструментів, які живляться від електрики, як безпровідної так і мережової.

ДОТРИМУВАТИСЬ НИЖЧЕВКАЗАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ

Робоче місце

Робоче місце має бути добре освітленим і підтримуватись у чистоті. Безлад і погане освітлення може привести до отримання травм або аварії. **Не можна працювати електричними інструментами в середовищі підвищеної безпеки вибуху, що містять легкозаймисті рідини, гази та пари.** Електричні інструменти виділяють іскри, які при контакті з легкозаймистими газами або парами можуть привести до пожежі. **Не допускати дітей і сторонніх осіб до місця роботи.**

Відволікання може привести до втрати контролю над інструментом.

Електрична безпека

Штепсельна вилка електричного шнура повинна пасувати до гнізда розетки. Не модифікуйте вилку. Не використовуйте будь-яких адаптерів для підключення до мережі. Не модифікована вилка електрошнуря, яка підходить до розетки зменшує ризик ураження електростврумом. Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими як труби, обігрівачі, холодильники. Заземлення тіла підвищує ризик ураження струмом. **Не допускайте електричні інструменти до контакту з атмосферними опадами та вологою.** Вода і волога, яка потрапляє у середину електроінструмента, підвищує ризик ураження струмом. Не перевантажуйте електрошнур. **Не використовуйте електрошнур для перенесення, вимикання і вимикання вилки від мережі.** Уникайте контакту електрошнуря з теплом, мастилами, гострими кромками і елементами, що рухаються. Попшкодження електрошнуря підвищує ризик ураження струмом. У випадку роботи поза замкнутим приміщенням, необхідно використовувати для цього спеціальні подовжувачі. Використання потрібного подовжувача зменшує ризик ураження струмом.

Особиста безпека

Приступайте до роботи в хорошій фізичній та психологічній формі. Звертайте увагу не те, що ви робите. Не працюйте, якщо ви стомились або під дією ліків, алкоголю. Навіть хвилина відволікання від роботи може привести до ураження тіла. **Використовуйте засоби особистої безпеки.** Завжди одягайте захисні окуляри. Використання засобів особистої безпеки, таких як, маски від пилу, захисне взуття, каски та захисні наушники зменшує ризик серйозних ушкоджень тіла. **Уникайте випадкового включення інструменту.** Переконайтесь, що перед підключенням інструменту до мережі, електричний вимикач знаходитьться у положенні «вимкнений». Тримати інструмент з пальцем на вимикачі або підключати електроінструмент, коли вимикач знаходитьться в положенні «вимкнений», може привести до сильного ураження тіла. Перед увімкненням електроінструменту приберіть всі ключі та інші інструменти, які були використані для його регулювання. Ключ, залишений на інструменті з обертаючими елементами, може привести до сильного ураження тіла. Утримуйте рівновагу. Весь час знаходиться у правильній позіції. Це дозволить легко володіти електроінструментом у випадку непередбачених ситуацій під час роботи. **Використовуйте спецодяг.** Не одягайте вільну одежду і біжутиєю. Притримуйте волосся, одяг і робочі рукавиці на відстані від обертаючих частин електроінструменту. Вільний одяг, біжутиєю або довге волосся можуть зачепитися за обертаючі елементи електроінструменту. Якщо інструмент оснащений пристроєм для збору пилу, використовуйте їх. Забезпечте його вірним підключенням. Використання пристрою для збору пилу зменшує ризик ураження тіла.

Використання електричного інструменту

Не перенавантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструменти за призначенням. Правильний підбір інструменту забезпечить ефективну і безпечну роботу. **Не використовуйте електроінструмент, якщо у нього не працює вимикач.** Інструмент, який не вимикається за допомогою вимикача, небезпечний, його необхідно знати у ремонт. **Виключити електрошнур з розетки перед регулюванням, заміною комплектуючих або при зберіганні інструменту.** Це дозволить запобігти випадковому вимиканням електроінструменту. Зберігайте інструмент у недоступних для дітей місцях. **Не дозволяйте працювати особам, які не пройшли інструктаж по обслуговуванню інструменту.** Електроінструмент стає небезпечною у руках особи, яка не пройшла інструктаж по обслуговуванню. Забезпечте інструмент **всім** необхідним. Перевіряйте інструмент під кутом щодо відповідності і надійності кріплення рухомих частин. Перевіряйте елементи інструменту на пошкодження. У випадку виявлення дефектів в електроінструменті усунути їх перед використанням. Багато нещасних випадків викликані через невірне користування інструментом. Ріжучі інструменти потрібно зберігати заточеними і у чистому вигляді. Належний догляд за ріжучими інструментами легко виявити під час роботи. **Використовуйте електроінструменти і комплектуючі згідно вище написаної інструкції.** Використовуйте інструмент за призначенням, звертаючи увагу на те, у яких умовах будете працювати. Використання інструменту не за призначенням збільшує ризик до небезпеки.

Ремонт

Ремонтуйте інструмент у відповідних майстернях, використовуючи тільки оригінальні запчастини. Це дозволить забезпечити надійну безпеку електроінструменту.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Перед початком роботи необхідно перевірити на пошкодження корпус, електрошнур з вилкою і зовнішні електропроводи. При необхідності очистити інструмент і вентиляційні отвори від забруднення. При виявленні пошкоджень заборонено розпочинати роботу! **Увага!** Всі дії, що пов'язані з заміною або чищенням елементів паяльника, проводити при виключеному від мережі інструменті і охолодженню паяльника, тому, перед тим як приступити до цих дій. **Вимкніть всі електропроводи інструменту з розеток!** Паяти повинна доросла особа, ознайомлена з технікою безпеки і підірені роботи під час пайки. Перед використанням приладу необхідно переконатися, що параметри електромережі відповідають даним, вказаним у таблиці інструкції. Перед пайкою очистити металічні елементи і стержень паяльника. У випадку, якщо стержень перегорить, замінити на новий. Перед пайкою очистити робочу поверхню від бруду та пилу. Ніколи не шліфувати стержень најчачним

папером, для запобігання пошкодження поверхні стержня.

Заміна стержня

Використаний, деформований, ушкоджений, або надто брудний стержень замінити.

У паяльниках необхідно послабити гвинт біля стержня, потім дістати використаний та вставити новий. Переконатися, що стержень з'єднаний з нагрівальним елементом, закрутити гвинт.

Заміна нагрівального елементу

Заміна нагрівального елементу складна і потребує деяких знань та дозвілля. Заміну нагрівального елементу повинен виконувати навчений персонал у ремонтній майстерні.

Поради та рекомендації під час пайки

Вибрати паяльник потужністю, яка підходить до виконуючої роботи. Потужність 30 Вт: пайка елементів на друкованих платах, пайка електронних елементів малих розмірів. Потужність 60 - 80 Вт: пайка електронних і електрических елементів (напр. вимикачі, стики). Переконатися, що стержень чистий і надійно зафіксований у гнізді паяльника. Покласти паяльник на підставку, увімкнути в розетку. Зачекати, коли стержень нагріється до необхідної температури. Приступити до пайки, використовуючи флюс і припой (свинцевий припой). Стержень прикладати тільки у місця, які повинні з'єднуватись. Припой повинен стикати зі стержня на місце спайки, коли досяння необхідної температури. Після закінчення роботи і у моменти, коли паяльник не використовується, поставити його на підставку.

КОНСЕРВАЦІЯ ТА ОГЛЯД

УВАГА! Перед початком регулювання, технічного обслуговування або консервації слід вийняти штепсель приладу з гнізда електромережі. Після завершення роботи корпус, вентиляційні щілини, перемикачі, додаткову рукоятку та щитки слід прочистити, напр., струменем повітря (тиск не більше 0,3 МПа), пензлем або сухою шматкою без застосування хімічних речовин та миючих рідин. Прилад та затиски прочистити сухою чистою шматкою.

Irankio charakteristika

Lituoklis yra skirtas jungti metalinius elementus minkšto litavimo metodu alavo ir švino lydinių pagalba. Taisyklingas, patikimas ir saugus prietaiso darbas priklauso nuo jo tinkamo eksploatavimo, todėl:

Prieš pradedant dirbti su įrankiu reikia perskaityti visą instrukciją ir ją išsaugoti.

Už bet kokias žalas bei pažeidimus kilusius įrankį vartojant ne pagal paskirtį, nesilaikant saugos taisykių ir šios instrukcijos nurodymų, tiekėjas neneša atsakomybės. Įrankio naudojimo ne pagal paskirtį pasekmėje vartotojas taip pat praranda suteiktas pirkėjui garantijos teises dėl pirkimo sutarties sąlygų pažeidimo.

ĮRANGA

Lituoklis yra pristatomas pilnai suk komplektuotoje būklėje ir jokios papildomos įrangos neturi.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Mato vienetas	Vertė		
Katalogo numeris		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Tinklo įtampa	[V~]		230 - 240	
Tinklo dažnis	[Hz]		50	
Nominali galia	[W]	30	60	80
Įkaitimo laikas	[min]	3	2,5	2
Darbinė antgalio temperatūra	[°C]	350	430	450
Maks. antgalio temperatūra	[°C]	400	500	520
Antgalio matmenys	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Antgalio ilgalaikišumas	[litavimo taškai]		> 60	
Masė	[kg]	0,07	0,09	0,11
Elektros izoliacijos klasė			I	
Apsaugos laipsnis			IP20	

SAUGAUS VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Lituoklis galima jungti tik su elektros energijos tinklu, kurio parametrai - 230V/50Hz. Tam, kad išvengti gaisro arba nusiplikimų, visada reikia vartoti specialius nedegius stovus skirtus karštam lituokliui padėti darbo metu. Įkaitintą lituoklį galima laikyti tik už laikiklio. Prisilietimas prie antgalio arba kitų metalinių įkaitinto lituoklio dalijų gresia nuplikimais. Reikia žūrėti, kad maitinimo kabelis nesusiliestų su įkaitintomis metalinėmis dalimis. Tai gresia elektros smūgių. Kabelio pažeidimo atveju reikia lituoklį nedelsiant atjungti nuo elektros tinklo. Draudžiama dirbti su lituokliu, jeigu maitinimo kabelis yra pažeistas. Pažeistą kabelį reikia pakeisti tokiemis taisymams įteisintoje taisykloje. **Pazeistus elektros laidus taisyti draudžiama.** Darbą užbaigus lituoklį reikia padėti ant stovo ir leisti jam atsauši. Tai yra vienintelis leistinas lituoklio aušinimo būdas. Negalima lituoklio aušinti nardinant ji į vandenį, tai gali sukelti elektros smūgių. Lituoklio antgalį keisti tik lituokliui esant atjungtam nuo elektros tinklo. Maitinimo laido kištukas turi būti ištrauktas iš elektros tinklo rozetės. Prieš keičiant antgalį reikia įsitikinti, kad lituoklis yra pakankamai ataušęs. Antgalį išprasti iki jaučiamo pasipriėšinimo. Antgalį stipriai ir patikimai prisukti prie laikiklio. Lituoklio negalima kaitinti jeigu tame nėra įtaisyta antgalis. Lituoklio kaitinimas be įtaisytos antgalio gali sukelti lituoklio kaitinamojo elemento greitesnių susidėvėjimą. Prieš pradedant lituokliui kaitinti, kad antgalis yra stipriai ir patikimai lituoklio lizde įtaisytas ir prisuktas. Kaitinamajį elementą ir lituoklio antgalį visada reikia laikyti švarioje būklėje, įkaitintu lituoklio antgaliu elektros laidų izoliacijos liesti negalima. Draudžiama dirbti su lituokliu padidintos drėgmės sąlygomis ir aplinkoje kur yra degių, sprogstamų ir ėsdinančių dujų bei dulkių. Negalima lituoti elementų turinčių įtampą.

BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS

DĖMESIO! Prašome perskaityto visas žemiau pateiktas instrukcijas. Jų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba kūno sužalojimą. Instrukcijoje vartojama savoka „elektrinis prietaisas“ siejama su visais elektros srove varomais prietaisais, kaip maitinamais iš elektros tinklo per kabelį taip ir belaidžiais.

LAIKYKTĖS ŽEMIAU PATEIKTŲ INSTRUKCIJŲ

Darbo vieta

Darbo vieta turi būti gerai apšviesta ir švari. Netvarka ir silpnas apšvietimas gali būti nelaimingų īvykių priežastim. **Nedirbti su elektriniais įrankiais aplinkoje, kur yra padidinta sprogimo rizika, kur yra degūs skyčiai, dujos arba garai.** Elektriniai įrankiai generuoja kibirkštis, kuriuos gali sukelti gaisrą kontakte su degiomis dujomis arba garais. **I darbo vietą negalima prileisti nei vaikų nei pašalinių asmenų.** Koncentracijos praradimas gali sukelti kontrolės praradimą įrankio atžvilgiu.

Elektrinis saugumas

Maitinimo laido kištukas turi tikt i elektros tinklo rozetę. Negalima kištuko modifikuoti. Negalima naudoti jokių pagalbinių pritaikomųjų priemonių kištukui sujungti su roze. Nenodifikuotas kištukas tinkantis sujungimui su roze sumažina elektros smūgio riziką. Vengti kontaktu su įzeminėtais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai ir šaldytuvai. Kuno įzeminimas padidina elektros smūgio pavoju. Nestatyti elektrinių įrankių į atmosferinių kritulių arba drėgmės poveikio pavoju. Vanduo ir drėgmė, jų įsiskverbimo į elektrinio įrankio vidų atveju, padidina elektros smūgio riziką vartotojui. Neperkrauti maitinimo laido. Nenešti įrankio laikant už laido, atjungiant prietaisą nuo tinklo rozetės netrauktį už laido. Vengti maitinimo kabelio kontaktu su šilumos šaltiniais, alyva, aštriomis briaunomis ir judamais elementais. Maitinimo kabelio sužalojimas padidina elektros smūgio patyrimo riziką. Dirbant uždarytu patalpu išorėje reikia naudoti ilgintuvus skirtus dirbtį atviro lauko sąlygomis. Atitinkamo ilgintuvu panaudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

Asmeninė sauga

Darbą pradék būdamas geroje fizinėje ir psichinėje kondicijoje. Dirbant būk atidus, žiūrėk ką darai. Nedirbk būdamas nugaręs nei vaistų arba alkoholio veikiamas. Net trupas išsilabšymas darbo metu gali būti rimtų kuno sužalojimų priežastis. Vartok asmeninės apsaugos priemones. Visada užsidėk apsauginius akinijus. Asmeninės apsaugos priemonės, tokios kaip kaukės nuo dulkių, apsauginiai drabužiai, šalmai ir ausinės klausiai apsaugoti sumažina kuno sužalojimo riziką. Venę atsitsikinto prietaiso įjungimo. Išiti kink, kad prieš jungiant prietaiso maitinimo laido kištuką su elektros tinklo rozete prietaiso jungiklis yra „išjungtoje“ pozicijoje. Įrankio laikymas su pirštu liečiančiu jungikliu arba jungiant elektrinį prietaiso maitinimo laido kištuką su elektros tinklo rozete kai jungiklis yra „išjungtoje“ pozicijoje, gali sukelti rimtus kuno sužalojimus. Prieš jungiant elektrinį įrankį pašalink visus raktus ir įrankius, kurie buvo naudojami jo sureguliuavimui. Raktai palikti ant besisukančių įrankio elementų galų sukelti rimtus kuno sužalojimus. Išlaikyk pusiausvyrą. Visą laiką laikyk stabilią kuno poziciją. Tai leis lengviau suvaldyti elektrinį prietaisą kilus netikėtai situacijai darbo metu. Darbo metu nešiok apsauginę aprangą. Nevilk pernelyg laisvu drabužių ir nenešiok juvelyrinių dirbinį. Plaukai, drabužiai ir rankos darbinėse pırštinėse turi būti laikomos atokiai nuo judamų elektrinio prietaiso dalių. Laisvi drabužiai, juvelyriniai dirbiniai arba ilgi plaukai gali įsivelsti į judamas įrankio dalis. Vartok dulkių siurblius arba konteinerius dulkėms surinkti, jeigu jie yra prieinami. Pasirūpink, kad jie būtų taisyklingai prijungti. Dulkių šalinimas sumažina jų kenksmingo poveikio sveikatai riziką.

Elektrinio įrankio vartojimas

Netaikyk elektrinio įrankio atžvilgiu pernelyg didelės apkrovos. Duotajam darbui taikyk tinkamą įrankį. Tinkamai parinkto duotajam darbui įrankio deka darbas bus našesnis ir saugesnis. Elektrinis įrankis negali būti vartojamas, jeigu jo tinklo jungiklis neveikia. Įrankis, kurio negalima kontroliuoti tinklo jungiklio pagalba yra pavojingas ir reikia jį atiduoti į taisyklę. Prieš įrankį reguliuojant, keičiant aksesuarus arba sandėliuojant, reikia ištraukti jo maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės. Tai leis išvengti atsitsikinto elektrinio įrankio įjungimo. Įrankį laikyk vaikams neprineiamoje vietėje. Neleisk įrankiui dirbtį asmenims neapmokytiems šio įrankio aptarnavime. Neapmokyto personalo rankose įrankis gali būti pavojingas. Užtikrink tinkamą įrankio konservavimą. Tikrink įrankį daļių nesuderinimo ir judamų daļių tarpu atžvilgiu. Tikrink ar kuris nors įrankio elementas nera pažeistas. Pastebėjus trūkumus, reikia juos pašalinti prieš pradedant elektrinį įrankį vartoti. Daug nelaimingų īvykių īvyksta netinkamo konservavimo pasekmėje. Pjovimo įrankius reikia laikyti švarioje būklėje ir tinkamai išaštrintus. Tinkamai konservuotus pjovimo įrankius lengviau kontroliuoti darbo metu. Elektrinius įrankius ir aksesuarus vartok sutinkamai su auksčiau pateiktomis instrukcijomis. Taikyk įrankius pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į darbo pobūdį ir esamas sąlygas. Įrankių vartojimas kitam darbui negu tas kuriam įrankis yra suprojektuotas, gali padidinti pavojingų situacijų susidarymo pavoju.

Taisymai

Įrankį taisyk tik tokiemis taisymams įteisintose taisyklose, taikant tik originalias keičiamasias dalis. Tai užtikrins tinkamą elektrinio įrankio darbo saugumą.

ĮRANKIO PARUOŠIMAS DARBUI IR JO VARTOJIMAS

Prieš pradedant darbą reikia patikrinti ar gaubto korpusas ir prijungimo kabelis su kištuku, o taip pat išoriniai ilgintuvai nėra pažeisti. Įrankis prieš panaudojimą, jeigu reikia, turi būti nuvalytas, suteršmai pašalinti ir ventiliaciinės angos išvalyti. Sužalojimų pastebėjimo atveju, tolesnis darbas yra draudžiamas! Dėmesio! Visi veiksmai susiję su lituočio elementų keitimu arba valymu turi būti atliekami esant atjungtai įrankio maitinimo įtampa bei lituočiu atitinkamai ataus. Todėl prieš imančius šiu veiksmus būtina: ištraukti įrankio kabelio kištuką iš elektros tinklo rozetės! Litavimą privalo atlikti atitinkamai su darbo saugos ir higienos taisykėlėmis litavimo srityje supažindintas saugesnas asmuo. Prieš panaudojant įrankį reikia patikrinti ar elektros tinklo parametrai atitinka duomenis pateiktus įrankio duomenų skydelyje. Prieš lituojant reikia kruopščiai nuvalyti lituojamų metalinių elementų paviršius bei lituočio antgalį. Antgalui perdegus reikia jį pakeisti nauju. Prieš lituojant, jungiamus paviršius reikia išvalyti nuo bet kokių nešvarumų, o ypač nuo neibalų. Niekada antgalio nevalyti švitriui popierium, tai sunaikins antgalį dengiančią dangą.

Antgalio keitimas

Suvartotą, susiaurėjusį, pažeistą arba pernelyg suterštą antgalį reikia pakeisti nauju.

Lituoklių atveju reiki palaisvinti prie antgalio esančią varžą, ištraukti seną antgalį ir į jo vietą įstatyti naują. Įsitikinti kad antgalis kontaktoja su kaitinamuoju elementu ir po to varžą prisukti.

Kaitinamojo elemento keitimas

Kaitinamojo elemento keitimas yra gan sudėtinga procedūra ir tam yra reikalingos atitinkamos žinios ir įteisinimai. Reikalaujama, kad kaitinamojo elemento keitimą atliktų atitinkamai apmokytas personalas tokiemis taisymams įteisintoje taisykloje.

Patarimai ir rekomendacijos litavimo srityje

Pasirinkti lituoklį, kurio galia atitinka atliekamo darbo pobūdį. Galia 30 W: elementų integruotose plokštélése litavimas, mažo dydžio elektroninių elementų litavimas. Galia 60 - 80 W: Elektroninių ir elektinių elementų (pvz. jungikliai, kontaktai) litavimas. Įsitikinti, kad antgalis yra švarus ir patikimai įtvirtintas lituoklio lizde. Padéti lituoklį ant stovo, o po to prijungti jį prie maitinimo tinklo. Palaukti kol antgalis pasieks reikalaujamą temperatūrą. Pradéti lituoti vartojant flisiaj ir jungiamajā medžiagą (alavo lydinį). Antgalui liesti tik vietas, kurios turi būti sujungtos. Lydmetalis turi nutekėti nuo antgalio ant lituojamos vietas, kai ši pasieks tinkamą temperatūrą. Darbą užbaigus ir pertraukomis kai įrankis nėra vartojamas, reikia jį padéti ant stovo.

KONSERVACIJA IR PERŽIŪRA

DĖMESIO! Prieš pradedant siaurapjūklio reguliavimą, techninį aptarnavimą ar konservaciją ištrauk **įrankio laido kištuką** iš elektros tinklo rozetės. Užbaigus darbą reikia išvalyti korpusą, ventiliacijos angas, jungiklius, papildomą rankenelę ir gaubtus, pvz. oro srautu (su slėgiu nedidesniu negu 0,3 MPa), teptuku arba sausa šluoste, be jokių chemiškų priemonių bei ploviklių. **Įrankius** ir rankenas išvalyti sausa švaria šluoste.

IERĪCES RAKSTUROJUMS

Lodāmurs ir paredzēts metāla materiālu savienošanai ar lodēšanas metodi, lietojot alvas-svina saistvielu mīkstlodēšanai. Pareizā, uzticamā un drošā ierīces darbība ir atkarīga no pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

Pirms darbību ar ierīci jālasa un jāsaglabā visu šo instrukciju.

Nogādātājs nenes atbildību par visiem defektiem un traumām, kuri izceltas ierīces nepareizas lietošanas dēļ, ka arī drošības noteikumus un šo instrukcijas nepaklausīšanas dēļ. Ierīces nepareiza lietošana var būt par garantijas tiesības zaudejumu iemeslu un par nesaderību ar pārdošanas līgumu.

APGĀDĀŠANA

Lodāmurs ir piegādāts komplektā stāvoklī, bez papildus piederumiem.

TEHNISKAS INFORMĀCIJAS

Parametrs	Mērvienība	Vērtība		
Kataloga numurs		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Spriegums	[V~]		230 - 240	
Frekvence	[Hz]		50	
Nomināla jauda	[W]	30	60	80
Sasildīšanas laiks	[min]	3	2,5	2
Uzgāja darba temperatūra	[°C]	350	430	450
Maks. uzgāja temperatūra	[°C]	400	500	520
Uzgāja izmēri:	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Uzgāja darbspēja	[lodēšanas punkti]		> 60	
Svars	[kg]	0,07	0,09	0,11
Elektriskas izolācijas klase			I	
Drošības līmenis			IP20	

LIETOŠANAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Lodāmuru var pieslēgt tikai pie elektrības tīkla ar parametriem 230V/50Hz. Lai izvairīties no ugunsgrēka un apdedzināšanas, vienmēr lietot lodāmura nedegošo paliktni. Pēc sasildīšanas lodāmuru turēt tikai ar rokturu. Pieskaršana pie uzgāja vai citām sasildīta lodāmura metāla daļām var būt par apdedzināšanas iemeslu. Nepielaujet, lai elektrības vads pieskartos pie sasildīto metāla elementiem. Tas var būt par elektrošoka iemeslu. Vada bojāšanas gadījumā lodāmuru atslēgt no elektrības. Nedrīkst strādāt ar lodāmuru ar bojātu elektrības vadu. Bojātu vadu mainīt uz jaunu autorizētā remonta servīsa. **Nedrīkst remontēt bojātu ierīces elektrības vadu.** Pēc darba pabeigšanas ierīci atstāt uz paliktni un atlaut atdzīst. Tas ir vienīgais veids atdzesēt ierīci. Nedrīkst atdzesēt ierīci ar ūdeni, tas var būt par elektriskā trieciena iemeslu. Lodāmura uzgāju mainīt, kad elektroapgāde ir atslēgta. Elektrības vada kontaktdakšu atslēgt no elektrības tīkla. Pirms uzgāja mainīšanas pārbaudīt, vai lodāmurs ir atdzesēts. Uzgāji uzstādīt līdz pretestībai. Stipri un rūpīgi pieskrūvēt uzgāju pie roktura. Nedrīkst uzsildīt lodāmuru bez uzstādīta uzgāja. Lodāmura lietošana bez uzgāja vai ierosināt pārāk agri sildīšanas elementa nolietošanu. Pirms uzsildīšanas sākuma pārbaudīt, vai uzgālis ir stipri un tieši pieskrūvēts pie lodāmura ligzdas. Vienmēr atstāt sildīšanas elementu un lodāmura uzgāju tīrā stāvoklī. Nedrīkst pieskarties ar uzsildītu uzgāju pie elektrisku vadu izolācijas. Nedrīkst lietot lodāmuru mitros apstākļos un eksplozivās, kā arī kodīgās gāzes atmosfērā. Nedrīkst lodēt elementus ar pieslēgtu elektrību!

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

UZMANĪBU! Jālasa visu apakš minēto instrukciju. Instrukcijas neievērošana var būt par ugunsgrēku, elektrošoka vai ievainojuma iemeslu. Vardi „elektriskā ierīce”, lietoti instrukcijas, atteicas pie visām ierīcēm, strādājošiem ar elektrību, kā vadu, tā arī bezvadu.

LŪDZAM IEVĒROT SEKOJOŠU INSTRUKCIJU

Darba vieta

Darba vieta jābūt labi apgaismota un tīra. Nekārtība un tumšs apgaismojums var būt par nelaimes notikuma iemeslu. **Nedrīkst strādāt ar elektroierīci visur, kur ir paaugstināta eksplozijas bīstamība, kur ir degoši šķidrumi, gāzes un tvaiki.** Elektroierīces generē dzirkstelēs, kuras var ierosināt ugunsgrēku kontaktā ar degošām gāzēm vai tvaikiem. **Nedrīkst pieļaut bērniem un citām personām atrasties darba vietā.** Koncentrācijas zaudēšana var būt par kontroles zaudēšanas iemeslu.

Elektriskā drošība

Elektrības vada kontaktdakša jābūt pielāgota ligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nedrīkst

lietot nekādu adapteru kontaktdakšas pielāgošanai ligzdai. Kontaktdakšu un rozetes nepārveidošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku. Izvairīties no kontakta ar izemētām virsmām, piem. caurulēm, radiatoriem un saldētavām. Kermenē iezemējums var būt par elektrošoka iemeslu. Nedrīkst apdraudēt elektroierīci ar kontaktu ar atmosfēriskiem nokrišņiem vai mitrumu. Ūdens un mitrums, kuri nāk ierices iekšā, paaugstina elektriskās strāvas trieciena risku. Nedrīkst pārslogot elektības vadu. Nedrīkst lietot elektības vadu ierices nēsāšanai, pieslēgšanai vai atslēgšanai no elektības ligzdas. Izvairīties no elektības vada kontakta ar siltumu, eļļām, asām malām un kustamiem elementiem. Elektības vada bojāšana paaugstina elektriskās strāvas trieciena risku. **Strādājot ārpus slēgtām telpām, lietot pagarināšanas vadus, paredzētus darbam ārpus telpām.** Attiecīga pagarināšanas vada lietošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

Personālā drošība

Strādāt tikai labā fiziskā un psihiskā kondīcijā. Esiet uzmanīgi darbā. Nedrīkst strādāt nogura stāvoklī, vai pēc medikamentu vai alkohola pieņemšanas. Pietiek neuzmanības moments, lai ievainot kermenē. Lietot personālās aizsardzības līdzekļus. Vienmēr jālieto drošības brilles. Personālās drošības līdzekļu lietošana, piem. pretputeķu maskas, aizsardzības apavi, kīveres un dzirdes aizsardzības līdzeklis, atlauj samazināt kermenē nopietna ievainojuma risku. Esiet uzmanīgi, lai nejauši neieslēgt ierīci. Pārbaudīt, vai elektīks pārslēdzējs ir „izslēgtā” pozīcijā pirms elektroierīces pieslēgšanas pie elektību. Ierīces turēšana ar pirkstu uz ieslēdzi vai ierices pieslēgšana, kad ieslēdzis ir „ieslēgtā” pozīcijā var būt par kermenē nopietnas ievainošanas iemeslu. **Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemt visas atslēgas un citas ierīces, kuras bija lie-totas regulācijai.** Atslēga, kura ir atstāta uz ierīces rotējošiem elementiem, var nopietni ievainot kermenē. Saglabāt līdzsvaru. Visu laiku saglabāt pareizu pozīciju. Tas atlausa vieglāk strādāt ar elektīsko ierīci negaidītās darba situācijās. Apģērbt drošības apģērbu. Nedrīkst lietot brūvu apģērbu un juvelierizstrādājumu. Mati, apģērbs un darba dūraiņi jābūt turēti tālu no elektroierīces kustīgām daļām. Apģērbs, juvelierizstrādājumi un mati var aizkabināties uz ierīces kustīgiem elementiem. Lietot putekļu izsūkšanas ierīce atlauj samazināt kermenē ievainojuma risku. Putekļu izsūkšanas ierīce nepieciešams ievainojuma risku.

Elektīskās ierīces lietošana

Nedrīkst pārslogot elektīsko ierīci. Lietot ierīci, kura ir paredzēta noteiktai darbībai. Pareiza ierīces izvēlēšana attiecīgam darbam atlauj strādāt efektīvāk un drošāk. Nedrīkst lietot elektroierīci, kad nefunkcionē tās elektīisks izslēdzējs. Ierīce, kura nevar būt kontrolēta ar elektīsko izslēdzēju, ir bīstama un to ir nepieciešami atdod remontam. **Atslēgt elektības kontaktdakšu no ligzdas pirms regulēšanas, piederumu mainīšanas vai ierīces uzglabāšanas.** Tas atlauj izvairīties no ierīces negadījuma ieslēgšanas. Glabāt ierīci bērnim nepieejamā vietā. Neatļaut strādāt ar ierīci neapmācītām personām. Elektroierīce var būt bīstama, ja to lieto neapmācīta persona. Nodrošināt pareizu ierīces konserverāciju. Kontrolēt ierīces kustamo daļu neat-bilstību un atstarpes. Kontrolēt, vai kaut kādi ierīces elementi nav bojāti. Bojājumu konstatēšanas gadījumā remontēt elektroierīci pirms tā lietošanas. Daudz nejaūšību var notikt pēc nepareizas ierīces konserverācijas. Griezīgo ierīci jātur tīrībā un uzasinātā stāvoklī. Pareiza griezīgas ierīces konserverācija atlauj vieglāk kontrolēt ierīci darba laikā. Lietot elektroierīci un aksesuāru saskaņā ar iepriekšminētām instrukcijām. Lietot paredzēto ierīci, ievērošot darba veidu un apstākļu. Ierīce lietota citiem neparedzētiem darbiem var paaugstināt bīstamas situācijas risku.

Remonti

Ierīci var remontēt tikai pilnvarotos servisos, kuri lieto oriģinālas rezerves daļas. Tas nodrošinās elektroierīces lietošanas attiecīgu drošību.

DARBA SAGATAVOŠANA UN IERĪCES LIETOŠANA

Pirms darba sākuma kontrolēt, vai apvalka korpuss un pievienošanas vads ar kontaktdakšu, kā arī ārēji pagarinātāji nav bojāti. Ja ir vajadzīgi, notiņt ierīci un ventilācijas caurumus. Gadījumā, kad bojājumi ir konstatēti, nedrīkst uzsākt darbu! **Uzmanību!** Visas darbības savienotas ar lodāmura elementu mainīšanu vai tīrīšanu var būt veiktas pēc ierīces atslēgšanas no elektības tīkla un pēc lodāmura atdzēsešanas, tāpēc pirms tādām darbībām: **Noņemt ierīces vadu kontaktdakšu no elektības ligzdas!** Lodēšanu var veikt pieaugušā persona, iepazīstināta ar darba drošības un higiēnas noteikumiem, savienotiem ar lodēšanas darbu. Pirms ierīces lietošanas kontrolēt, vai elektības tīkla parametri atbilst informācijām no ierīces indikācijas tabulīnas. Pirms lodēšanas rū-pīgi notiņt savienotu elementu un lodāmura uzgalu. Uzgala nolietošanas gadījumā to mainīt uz jaunu. Pirms lodēšanas notiņt lodētu virsmu no visiem netīrumiem, sevišķi no taukiem. Nedrīkst slīpēt lodāmura uzgalu ar smilšpāri, tas var bojāt uzgalu virsmu.

Uzgala mainīšana

Noliētotu, sašaurinātu, bojātu vai piesārnotu uzgalu mainīt uz jaunu.

Lodāmuru gadījumā atslābināt skrūvi pie uzgala, pēc tam noņemt uzgalu un uzstādīt jaunu. Pārbaudīt, vai uzgalis kontaktēs ar sildīšanas elementu, pēc tam pieskrūvēt skrūvi.

Sildīšanas elementa mainīšana

Sildīšanas elementa mainīšana ir sarežģīta un prasa attiecīgu zināšanu un tiesību. Sildīšanas elementu var mainīt apmācīts personāls pilnvarotā servisā.

Lodēšanas norādījumi un rekomendācijas

Izvēlēt lodāmura jaudu attiecīgu veiktam darbam. Jauda 30 W: elementu lodēšana uz elektroniskām plātnēm, nelielu elektronisku elementu lodēšana. Jauda 60 - 80 W: Elektronisko un elektrisko elementu lodēšana (piem. ieslēdzēji, kontakti). Pārbaudit, vai uzgalis ir tirs un tieši nostiprināts. Uzstādīt lodāmuru uz pamatnes, pēc tam pieslēgt pie elektības. Pagaidīt līdz uzgaļa attiecīgas temperatūras sasniegšanai. Uzsākt lodēšanu, lietojot kusni un saistvielu (lodēšanas alvu). Uzgaļu pleskart pie vietām, kuras ir nepieciešami savienot. Saistvielai ir jāaizpeld no uzgaļa uz savienošanas vietu pēc attiecīgas temperatūras sasniegšanas. Pēc darba pabeigšanas un kad ierīce nav lietota, novietot to uz pamatnes.

KONSERVĀCIJA UN APSKATĪŠANA

UZMANĪBU! Pirms regulēšanai, tehniskai apskatīšanai un uzturēšanai jāņonem ierīces elektības vadu no ligzdas. Pēc darba beigšanu apvalku, ventilēšanas spraugas, pārslēdzi, papildu rokturi un ekrāni jātira, piemēram, ar saspilstu gaisu (ar spiedienu ne vairāk nekā 0,3 MPa), otu vai sauso drānu, bez kīmiskiem līdzekļiem un tūrišanas šķidrumiem. Instrumentus un rokturus tīrīt ar sauso tīro drānu.

CHARAKTERISTIKA NÁŘADÍ

Páječka je určená na spojování kovových materiálů metodou pájení pomocí měkkých pájek na bázi slitin cínu a olova. Správná, spolehlivá a bezpečná práce nářadí je závislá na správném provozování a proto:

Před zahájením práce s nářadím si přečtěte celý návod na obsluhu a uschověte ho pro případné pozdější použití.

Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli škody a úrazy vzniklé v důsledku používání nářadí v rozporu s jeho určením a v důsledku nedodržování bezpečnostních předpisů a směrnic tohoto návodu. Používání nářadí v rozporu s jeho určením má za následek ztrátu práv uživatele z titulu záruky a z titulu neshody se smlouvou o prodeji.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Páječka se dodává v kompletním stavu a nemá žádné dodatečné příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Rozměrová jednotka	Hodnota		
Katalogové číslo		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Síťové napětí	[V~]		230 - 240	
Síťová frekvence	[Hz]		50	
Jmenovitý příkon	[W]	30	60	80
Čas zahřívání	[min]	3	2,5	2
Provozní teplota hrotu	[°C]	350	430	450
Max. teplota hrotu	[°C]	400	500	520
Rozměry hrotu	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Životnost hrotu	[počet pájených spojů]		> 60	
Hmotnost	[kg]	0,07	0,09	0,11
Třída elektrické izolace			I	
Stupeň ochrany			IP20	

PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Páječku lze připojit pouze k elektrické síti s parametry 230 V/50 Hz. Aby se zabránilo vzniku požáru nebo popálení, je v každém případě nutné používat speciální nehořlavé podložky pod páječku. Po zahřátí je třeba držet páječku pouze za rukojet'. Při dotyku hrotu nebo kovových částí horké páječky hrozí nebezpečí popálení. Nesmí se dopustit, aby došlo k jakémukoli kontaktu napájecího kabelu s horkými kovovými částmi nářadí. Hrozí nebezpečí zranění způsobeného elektřinou. V případě poškození kabelu je třeba páječku odpojit od elektrické sítě. Používání páječky s poškozeným napájecím kabelem je zakázáno. Poškozený kabel je třeba dát vyměnit do autorizovaného opravárenského podniku. **Poškozené elektrické vodiče nářadí se nesmí opravovat, musí se vyměnit.** Po práci je třeba páječku odložit na stojan a nechat ji vychladnout. Je to jediný přípustný způsob chlazení nářadí. Páječka se nesmí chladit ponořením do vody, mohlo by dojít ke zranění způsobenému elektřinou. Výměnu hrotu páječky lze provést pouze při vypnutém napájení. Zástrčku napájecího kabelu je třeba vytáhnout ze síťové zásuvky. Před výměnou hrotu ověřte, zda je páječka studená. Hrot zasuňte na doraz. Hrot v upevňovacím držáku pevně a bezpečně zajistěte šroubem. Zahřívání páječky bez namontovaného hrotu je zakázáno. Zahřívání páječky bez hrotu může způsobit předčasně opotřebení topného tělesa. Před zahájením nahřívání je třeba zkontrolovat, zda je hrot pevně a bezpečně zajistěn v upevňovacím držáku páječky. Topné těleso a hrot páječky je třeba soustavně udržovat v čistotě. Je zakázáno dotýkat se horkým hrotom izolace elektrických vodičů. Je zakázáno používat páječku při zvýšené vlhkosti vzduchu a v prostředí výbušných a agresivních plynů a prachů. Je zakázáno pájet prvky, které jsou pod napětím.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZOR! Přečtěte si všechny následující instrukce. Jejich nerespektování může být příčinou zranění způsobeného elektřinou, požáru nebo poškození zdraví. Pojem „elektrické nářadí“ použity v návodu se vztahuje na veškeré nářadí poháněné elektrickým proudem, a to jak s přívodní šňůrou, tak bezšňúrové.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

Pracoviště

Pracoviště musí být dobrě osvětlené a udržované v čistotě. Neporádek a slabé osvětlení mohou být příčinou nehod. Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu, v prostorách s hořlavými kapalinami, plyny nebo parami. Elektrické nářadí generuje jiskření, které může při styku s hořlavými plyny nebo parami způsobit požár. **Dětem a nepovolaným osobám je vstup na pracoviště zakázán.** Nedostatečné soustředění může mít za následek ztrátu kontroly nad nářadím.

Bezpečnost elektrických zařízení a instalací

Zástrčka napájecího kabelu musí odpovídat síťové zásuvce. Svévolné úpravy zástrčky jsou zakázány. Je zakázáno používat jakékoli adaptéry pro přizpůsobení zástrčky zásuvce. Neupravená zástrčka odpovídající zásuvce snižuje riziko zranění způsobeného elektřinou. Vyhýbejte se kontaktu s uzemněními předměty jako potrubí, radiátory a chladicí zařízení. Uzemnění těla zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. Není dovoleno vystavovat elektrické náradí působení atmosférických srážek nebo vlhkosti. Voda a vlhkost, které se dostanou dovnitř elektrického náradí, zvyšují riziko zranění způsobeného elektřinou. Nepřetěžujte napájecí kabel. Napájecí kabel nepoužívejte k přenášení náradí. Zástrčku neodpojujte ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před působením tepla a olejů a před poškozením ostrými hranami nebo pohybujícimi se prvků. Poškození napájecího kabelu zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. V případě práce mimo uzavřené prostор je třeba používat prodlužovací kabely určené pro vnější prostředí. Používání odpovídajícího prodlužovacího kabelu snižuje riziko zranění způsobeného elektřinou.

Osobní bezpečnost

Pracujte pouze tehdy, jste-li v dobré fyzické a psychické kondici. Soustředte se na to, co děláte. Nepracujte, když jste unavení nebo pod vlivem léků nebo alkoholu. Pouze chvílik nepozornosti během práce může vést k vážnému úrazu. Používejte prostředky individuální ochrany. Vždy si nasadte ochranné brýle. Používání prostředků individuální ochrany jako respirátory, ochranná obuv, příbyly a chrániče sluchu snižuje riziko vážného poškození zdraví. Zabraňte náhodnému zapnutí náradí. Před připojením náradí k elektrické sítì zkонтrolujte, zda je vypínač v poloze „vypnuto“. Držení náradí s prstem na vypínači nebo připojování elektrického náradí, když je vypínač v poloze „zapnuto“, může vést ke vzniku vážných úrazů. **Před zapnutím elektrického náradí z něho odstraňte veškeré klíče a jiné nástroje, které se používají k jeho seřízení.** Klíč ponecháný na rotujících částech náradí může způsobit vážnou zranění. Udržujte rovnováhu. Po celou dobu práce udržujte náležité postavení. Usnadní to sám ovládnutí elektrického náradí v případě vzniku neocekávaných situací během práce. Používejte ochranný oděv. **Nenoste volný oděv a bižutérii.** Dbejte o to, aby se vlasy, oděv a pracovní rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se částí elektrického náradí. Volný oděv, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí náradí. Používejte odsávače nebo zachytávače prachu, pokud je náradí vybaveno. Dbejte na to, aby byly správně připojené. Používání odsávače prachu snižuje riziko vážného poškození zdraví.

Používání elektrického náradí

Elektrické náradí nepřetěžujte. Používejte pouze takové náradí, které odpovídá dané práci. Volba správného náradí k danému druhu práce zaručí, že práce bude efektivnější a bezpečnější. Elektrické náradí nepoužívejte, jestliže nefunguje jeho síťový vypínač. Náradí, které se nedá ovlatadlo pomocí síťového vypínače, je nebezpečné a je třeba ho dát opravit. **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním náradí odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.** Vyloučí se tak možnost náhodného zapnutí elektrického náradí. Náradí přechovávejte na místě nedostupném pro děti. Nedovolte, aby s náradími pracovaly osoby, které nebyly k jeho obsluze vyškoleny. Elektrické náradí v rukách nevyškolené osoby může být nebezpečné. Zajistěte náležitou údržbu náradí. Kontrolujte, zda náradí nevykazuje nějaké anomálie nebo vůle pohyblivých částí. Kontrolujte, zda není některý prvek náradí poškozen. Zjištěné závady je třeba před použitím elektrického náradí odstranit. Příčinou mnoha nehod je nesprávná údržba náradí. Je třeba dbát na to, aby rezné nástroje byly čisté a ostré. Správně udržované rezné nástroje lze během práce snadněji ovládat. Elektrické náradí a příslušenství používejte podle výše uvedených pokynů. **Náradí používejte pouze k tomu, k čemu je určené.** Zohledňte při tom druh a podmínky práce. Používání náradí k jiné práci, než ke které bylo navrženo, může zvýšit riziko vzniku nebezpečných situací.

Opravy

Náradí svěřte do opravy pouze autorizovanému servisnímu středisku, které používá výhradně originální náhradní díly. Bude tak zajištěna bezpečnost práce s elektrickým náradím.

PŘÍPRAVA K PRÁCI A POUŽÍVÁNÍ NÁRADÍ

Před zahájením práce je třeba zkontovalovat, zda není poškozeno tělo krytu, napájecí kabel se zástrčkou a venkovní prodlužovací vodiče. V případě potřeby je nutné očistit náradí od nečistot a zprůchodnit chladicí otvory. Pokud budou zjištěna nějaká poškození, je další práce zakázána! **Upozornění!** Veškeré činnosti související s výměnou nebo čištěním prvků páječky provádějte při vypnutém napájecím napětí náradí a při studené páječce. Proto před zahájením této činnosti je třeba **vytáhnout zástrčku napájecího kabelu náradí ze síťové zásuvky!** Pájení smí provádět pouze dospělá osoba, která se seznámila s předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s pájením. Před použitím náradí je třeba zkontovalovat, zda jsou parametry elektrické sítì shodné s údaji uvedenými na výrobním štítku náradí. Před pájením je nutné důkladně očistit spojované kovové prvky a také hrot páječky. V případě propálení hrotu je třeba tento vyměnit za nový. Před pájením je třeba očistit pájené plochy od veškerých nečistot, zejména mastnoty. Hrot nikdy nečistěte pomocí brusného papíru, poškodí to vrstvu pokrývající hrot.

Výměna hrotu

Opotřebovaný, poškozený, nadměrně znečištěný hrot nebo hrot se zúženým průřezem je nutné vyměnit.

V případě páječek je třeba povolit šroub nacházející se u hrotu, potom hrot vysunout a nahradit ho novým. Zkontrolujte, zda se

hrot dotýká topného tělesa, a potom dotáhněte zajišťovací šroub.

Výměna topného tělesa

Výměna topného tělesa je komplikovaná a vyžaduje odpovídající znalosti a oprávnění. Je nutné, aby výměnu topného tělesa provedl personál autorizovaného opravárenského podniku.

Rady a doporučení týkající se pájení

Zvolte si páječku s příkonem odpovídajícím druhu prováděné práce. Příkon 30 W – pájení součástek na plošných spojích, pájení elektronických součástek malých rozměrů. Příkon 60-80 W – pájení elektronických a elektrických součástek (např. vypínače, kontakty). Žkontrolujte, zda je hrot čistý a bezpečně upevněný v osazení držáku páječky. Postavte páječku na stojan a potom ji připojte k elektrické síti. Počkejte, až hrot dosáhne požadovanou teplotu. Potom je možné zahájit pájení s použitím tavidla a páinky (pájecího cínu). Hrot přikládejte pouze na místa, která se mají spojit. Když pájka dosáhne příslušnou teplotu, musí stéct z hrotu na spoj. Po ukončení práce a v době, kdy se náradí nepoužívá, je třeba ho postavit na stojan.

ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

POZOR! Veškeré činnosti zvazané z; výměnou příslušenství, seřizovaním apod. je potřeba realizovat při vypnutém napětí na pájení náradí, proto před zahajením této činnosti je potřeba odpojit zástrčku od elektrické sítě. Po ukončení práce, stojan, ventilační mezery, přepínače, dodatečnou rukojet' a ochrany je třeba očistit, například proudem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), štětcem nebo suchým hadříkem bez použití chemických prostředků a čisticích kapalin. Náradí a rukojet' očistit suchým čistým hadříkem.

CHARAKTERISTIKA NÁRADIA

Spájkovačka je určená na spájanie kovových materiálov metódou spájkovania pomocou mäkkých spájok na báze zliatin cínu a olova. Správna, spoľahlivá a bezpečná práca náradia je závislá na náležitom prevádzkovani, preto:

Pred zahájením práce s náradím si prečítajte celý návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípadné neskoršie použitie.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody a úrazy, ktoré vznikli v dôsledku používania náradia v rozpore s jeho určením, nedodržiavania bezpečnostných predpisov a smerníc tohto návodu. Používanie náradia v rozpore s jeho určením má za následok stratu práv užívateľa z titulu záruky a z titulu nezhody s kúpno-predajnou zmluvou.

PRÍSLUŠENSTVO

Spájkovačka sa dodáva v kompletnom stave a nemá žiadne dodatočné príslušenstvo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Rozmerová jednotka	Hodnota		
Katalógové číslo		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Sieťové napätie	[V~]		230 - 240	
Frekvencia siete	[Hz]		50	
Menovitý prikon	[W]	30	60	80
Čas nahrevania	[min]	3	2,5	2
Prevádzková teplota hrotu	[°C]	350	430	450
Max. teplota hrotu	[°C]	400	500	520
Rozmery hrotu	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Životnosť hrotu	[počet spájkovaných spojov]		> 60	
Hmotnosť	[kg]	0,07	0,09	0,11
Trieda elektrickej izolácie			I	
Stupeň ochrany			IP20	

PREVÁDKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Spájkovačku je možné pripojiť iba k elektrickej sieti s parametrami 230 V/50 Hz. Aby sa zabránilo vzniku požiaru alebo popáleniu, je v každom prípade nutné používať špeciálne nehorľavé podložky pod spájkovačku. Po zohriatí je dovolené držať spájkovačku iba za rukoväť. Pri dotyku hrotu alebo kovových častí zohriatej spájkovačky hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nesmie sa dopustiť, aby došlo ku akémukoľvek kontaktu kábla napájania so zohriatymi kovovými časťami spájkovačky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrinou. V prípade poškodenia kábla je potrebné spájkovačku odpojiť od elektrickej siete. Používanie spájkovačky s poškodeným káblom napájania je zakázané. Poškodený kábel je potrebné dať vymeniť do autorizovaného opravárenského podniku. **Poškodené elektrické vodiče náradia sa nesmú opravovať, musia sa vymeniť.** Po práci je potrebné spájkovačku odložiť na stojan a nechať ju vychladnúť. Toto je jediný prípravný spôsob chladenia náradia. Spájkovačka sa nesmie chladiť ponorením do vody, mohlo by dojsť k úrazu elektrinou. Výmenu hrotu spájkovačky je možné uskutočniť iba pri vypnutom napájaní. Zástrčku kábla napájania je potrebné vytiahnuť zo sieťovej zásuvky. Pred výmenou hrotu skontrolujte, či je spájkovačka studená. Hrot zasúvajte na doraz. Hrot v upevňovačom držiaku pevne a bezpečne zaistite skrutkou. Zohrievanie spájkovačky bez namontovaného hrotu je zakázané. Zohrievanie spájkovačky bez hrotu môže spôsobiť predčasné opotrebenie výhrevného telesa. Pred zahájením zohrevania je potrebné skontrolovať, či je hrot pevne a bezpečne priskrutkovaný k upevňiacemu držiaku spájkovačky. Výhrevné teleso a hrot spájkovačky je potrebné sústavne udržiavať v čistote. Je zakázané dotýkať sa zohriatym hrotom izolácie elektrických vodičov. Je zakázané používať spájkovačku pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a v prostredí výbušných a agresívnych plynov a prachov. Je zakázané spájkovať prvky, ktoré sú pod napätiom.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

POZOR! Prečítajte si všetky nasledujúce inštrukcie. Ich nedodržiavanie môže byť príčinou úrazu elektrinou, požiaru alebo poškodenia zdravia. Pojem „elektrické náradie“ použitý v návode sa vzťahuje na všetko náradie poháňané elektrickým prúdom, a to ako s prívodnou šnúrou, tak aj bezšnúrové.

DODRŽUJTE NASLEDUJÚCÉ POKYNY

Pracovisko

Pracovisko musí byť dobre osvetlené a udržiavané v čistote. Neporiadok a slabé osvetlenie môžu byť príčinou nehôd. Elektrické náradie nepoužívajte v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, v priestoroch s horľavými kvapalinami, plynnimi alebo parami. Elektrické náradie generuje iskrenie, ktoré môže pri styku s horľavými plynnimi alebo parami spôsobiť požiar.

Nepovolaný osobám a deťom je vstup na pracovisko zakázaný. Nedostatočné sústredenie môže mať za následok stratu kontroly nad náradím.

Bezpečnosť elektrických zariadení a inštalácií

Zástrčka kábla napájania musí zodpovedať sietovej zásuvke. Svojočné úpravy zástrčky sú zakázané. Je zakázané používať akékoľvek adaptéry na prispôsobenie zástrčky zásuvke. Neupravená zástrčka zodpovedajúca zásuvke znižuje riziko úrazu elektrinou. Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými predmetmi ako potrubia, radiátory a chladiace zariadenia. Uzemnenie tela zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Nie je dovolené vystavovať elektrické náradie pôsobeniu atmosférických zrážok alebo vlhkosti. Voda a vlhkosť, ktoré sa dostanú do vnútra elektrického náradia, zvyšujú riziko úrazu elektrinou. Nepreťažujte kábel napájania. Kábel napájania nepoužívajte na prenášanie náradia. Zástrčku neoprájajte zo sietovej zásuvky tåhom za kábel napájania. Chráňte kábel napájania pred pôsobením tepla a oleja a pred poškodením ostrymi hranami alebo pohybujúcimi sa prvkami. Poškodenie kábla napájania zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade práce mimo uzavreté priestory je potrebné používať predĺžovacie vodiče určené pre vonkajšie prostredie. Použitie správneho predĺžovacieho vodiča znižuje riziko úrazu elektrinou.

Individuálna bezpečnosť

Pracujte iba vtedy, ak ste v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Sústredte sa iba na vykonávanú prácu. Nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Iba chvíľka nepozornosti počas práce môže mať za následok vznik vážneho úrazu. Používajte prostriedky individuálnej ochrany. Vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany, ako sú respirátory proti prachu, ochranná obuv, prilby a chrániče sluchu, znižuje riziko vážnych úrazov. Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením náradia k elektrickej sieti skontrolujte, či je vypínač v polohе „vypnuté“. Držanie náradia s prstom na vypínači alebo pripájanie elektrického náradia, ak je spínač v polohе „zapnuté“, môže mať za následok vznik vážnych úrazov. Pred zapnutím elektrického náradia z neho odstráňte všetky kľúče a iné nástroje, ktoré boli použité na jeho zoradzovanie. Kľúč ponechaný na rotujúcich prvkoch náradia môže spôsobiť vážne úrazy. Udržujte rovnováhu. Po celý čas práce udržujte náležitú postavenie. Ulahčí sa tým ovládanie elektrického náradia v prípade vzniku neocakávaných situácií počas práce. Používajte ochranný odev. Nenoste volný odev a bižuteriu. Dbajte na to, aby sa vlasys, odev a pracovné rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti pohybujúcich sa častí elektrického náradia. Volný odev, bižuteria alebo dlhé vlasy by sa mohli zachytíť do pohyblivých častí náradia. Používajte odsávače alebo zachytávače prachu, pokiaľ je nimi náradie vybavené. Dbajte na to, aby boli správne pripojené. Používanie odsávača prachu znižuje riziko vážneho poškodenia zdravia.

Používanie elektrického náradia

Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte také náradie, ktoré zodpovedá danej práci. Volba správneho náradia pre daný druh práce zarúčí, že práca bude efektívnejšia a bezpečnejšia. Elektrické náradie nepoužívajte, ak nefunguje jeho sietový vypínač. Náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou sietového vypínača, je nebezpečné a je potrebné ho dať opraviť. Pred zoradzovaním, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradia odpojte zástrčku zo sietovej zásuvky. Zabráni sa tak náhodnému zapnutiu elektrického náradia. Náradie prechovávajte na mieste nedostupnom deťom. So zariadením nesmú pracovať osoby, ktoré neboli na jeho obsluhu vyškolené. Elektrické náradie v rukách nevykolenej osoby môže byť nebezpečné. Zabezpečte náležitú údržbu náradia. Kontrolujte, či náradie nevykazuje nejaké anomálie alebo vôle pohyblivých častí. Kontrolujte, či niektorý diel náradia nie je poškodený. Zistené porchy je potrebné pred použitím elektrického náradia odstrániť. Vela nehôd býva spôsobených nesprávou údržbou náradia. Je potrebné dbať na to, aby rezné nástroje boli čisté a nabrusené. Správne udržiavané rezné nástroje sú počas práce ľahšie ovládateľné. Elektrické náradie a príslušenstvo používajte podľa vyššie uvedených pokynov. Náradie používaj iba na to, na čo je určené. Zohľadnite pri tom druh a podmienky práce. Používanie náradia na inú prácu, než na ktorú bolo navrhnuté, môže zvýšiť riziko vzniku nebezpečných situácií.

opravy

Náradie zverte do opravy iba podniku, ktorý má na to oprávnenie a ktorý používa výhradne originálne náhradné diely. Zaistí sa tak náležitá bezpečnosť práce s elektrickým náradím.

PRÍPRAVA K PRÁCI A POUŽIVANIE NÁRADIA

Pred zahájením práce je potrebné skontrolovať, či nie je poškodené teleso krytu, kábel napájania so zástrčkou a vonkajšie predĺžovacie vodiče. V prípade potreby je nutné náradie očistiť od nečistôt a precistiť aj chladiace otvory. V prípade zistenia poškodenia je ďalšia práca zakázaná! **Upozornenie!** Všetky činnosti súvisiace s výmenou alebo čistením prvkov spájkovačky je potrebné uskutočniť pri vypnutom napäti napájania náradia a pri vychladnutej spájkovačke. Preto je pred zahájením týchto činností potrebné vytiahnuť zástrčku kábla napájania náradia zo sietovej zásuvky! Spájkovanie smie vykonávať iba dospelá osoba, ktorá sa oboznámila s predpismi pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci súvisiacou so spájkovaním. Pred použitím náradia je potrebné skontrolovať, či sú parametre elektrickej siete zhodné s údajmi uvedenými na výrobnom štítku náradia. Pred spájkovaním je potrebné dôkladne očistiť kovové prvky určené na spájkovanie a taktiež hrot spájkovačky. V prípade prepálenia hrotu je potrebné tento vymeniť za nový. Pred spájkovaním je nevyhnutné očistiť spájkované plochy od všetkých nečistôt, najmä mastnoty. Hrot nikdy nečistite pomocou brúsneho papiera, poškodi to vrstvu pokryvajúcu hrot.

Výmena hrotu

Opotrebovaný, poškodený, nadmerne znečistený hrot alebo hrot so zúženým prierezom je potrebné vymeniť. V prípade spájkovačiek je potrebné povoliť skrutku nachádzajúcu sa pri hrote, potom hrot vysunúť a nahradíť novým. Skontrolujte, či sa hrot dotýka výhrevného telesa, a potom dotiahnite zaistovaciu skrutku.

Výmena výhrevného telesa

Výmena výhrevného telesa je komplikovaná a vyžaduje zodpovedajúce znalosti a oprávnenia. Je nutné, aby výmenu výhrevného telesa vykonal vyškolený personál autorizovaného opravárenského podniku.

Rady a odporúčania týkajúce sa spájkowania

Zvoľte si spájkovačku s príkonom zodpovedajúcim druhu vykonávanej práce. Príkon 30 W – spájkovanie súčiastok na plošných spojoch, spájkovanie elektronických súčiastok malých rozmerov. Príkon 60-80 W – spájkovanie elektronických a elektrických súčiastok (vypínače, kontakty). Skontrolujte, či je hrot čistý a bezpečne upevnený v osadení držiaka spájkovačky. Postavte spájkovačku na stojan a potom ju pripojte k elektrickej sieti. Počkajte, až hrot dosiahne požadovanú teplotu. Potom je možné zahájiť spájkovanie s použitím taviva a spájky (spájkovacieho cínu). Hrot prikladajte iba na miesta, ktoré sa majú spojiť. Keď spájka dosiahne príslušnú teplotu, musí stieť z hrotu na spoj. Po skončení práce a v dobe, keď sa náradie nepoužíva, je potrebné ho postaviť do stojana.

ÚDRŽBA I PREHLIADKY

POZOR! Všetké činnosti svazané z: výmenou príslušenstva, reguláciu apod, je potreba realizovať pri vypnutým napätiu napájenia náradí, preto pred zahájeniem tečto činnosti je potreba odpojiť zástrčku od elektrickej sieti. Po ukončení prace, stojan, ventilačné šterbiny, prepínače, dodatečnou rukoväť a ochrany je treba očistiť, napríklad prúdem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), štetcom alebo suchou handrou bez použitia chemických prostredkov a čisticích tekutín. Náradí a rukoväť očistiť suchou čistou handrou.

AZ ESZKÖZ JELLEMZŐI

A forrasztópáka fém anyagok forrasztó ón felhasználásával, lágy forrasztással történő egyesítéséhez készült. Az eszköz helyes, meghibásodástól mentes és biztonságos működése a megfelelő üzemeltetéstől függ, ezért:

A berendezéssel történő munkavégzés megkezdése előtt el kell olvasni, és az üzemeltetés során be kell tartani a teljes kezelési utasítást.

A szerszám nem rendeltetésszerű használata, a biztonsági előírások és a jelen utasítások be nem tartása miatt keletkező károkért a szállító nem vállal felelősséget. A szerszám nem rendeltetésszerű használata, mivel ez egyben a szerződés be nem tartását is jelenti, a garanciához való jog elvesztésével jár.

TARTOZÉKOK

A forrasztópákat komplett állapotban szállítjuk, összeszerelésre nincs szükség.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték		
Katalógusszám		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Hálózati feszültség	[V~]		230 - 240	
Hálózati frekvencia	[Hz]		50	
Névleges teljesítmény	[W]	30	60	80
Felfüsti idő	[perc]	3	2,5	2
A fej üzemű hőmérséklete	[°C]	350	430	450
A fej max. hőmérséklete	[°C]	400	500	520
A fej méretei	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
A fej élettartama	[forrasztási pont]		> 60	
Tömeg	[kg]	0,07	0,09	0,11
Elektromos szigetelési osztály			I	
Védelemi fokozat			IP20	

AZ ÜZEMELTETÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI

A forrasztópákat kizárolag 230V/50Hz paraméterű elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni. Tűz és égesi sérlések megelőzéséhez minden egéthaték általéton kell használni a forrasztópáka alatt. A forrasztópáka felmelegedése után csak a nyelénél fogva szabad tartani. A forrasztópáka fejének vagy más, forró, fém alkatrészének érintése égesi sérlést okozhat. Nem szabad megengedi, hogy a hálózati kábel a felforrósodott fém részekkel érintkezzen. Ez áramütés veszélyével jár. A kábel sérülése esetén a forrasztópákat le kell válasszani az elektromos hálózatról. Tilos a forrasztópákat sérült hálózati kábellel használni. A sérült kábelt erre jogosított javítóműhelyben ki kell cserélni. Az elektromos eszköz sérült hálózati kábelét tilos javítani. A munka befejeztével az eszközt le kell tenni az alátétre, és hogyan kell kihúlni. Kizárolag ezen a módon lehet hútni a szerszámot. Tilos a forrasztópákat víz alá merítve hútni, ez áramütést okozhat. A forrasztópáka fejt kizárolag áramtalannitás után szabad kicseregni. A hálózati kábel dugaszát ki kell húzni a dugaszolóaljzatból A fej cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a forrasztópáka kihült. A fejet ellenállásig be kell nyomni. Erősen és biztosan hozzá kell csavarozni a fej a nyélhez. Nem szabad a forrasztópákat felszerelt fej nélkül melegeníteni. Ha nincs fenn a fej melegenéskor, az a páka fűtőbetétjének idő előtti elhasználódását eredményezheti. A melegenés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a fej erősen és biztosan fel van csavarozva a páka nyelére. A fűtőelemet és a forrasztópáka fejt mindig tisztán kell tartani. Tilos a felhevült fejfel az elektromos vezetékek szigeteléséhez érni. Tilos a forrasztópákat különösen nedves körülírmények, valamint gázokkal, robbanásveszélyes és maró porral tellégríben használni. Tilos feszültségen alatt lévő tárgyakat forrasztani!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! Olvassa el az alább leírt összes utasítást! Ezek be nem tartása elektromos áramütéshez, tűzhöz vagy testi sérüléshez vezethet. A kezelési utasításban használt „elektromos berendezés” fogalom vonatkozik minden, elektromos árammal működtetett szerszámról, vezetékesről és vezeték nélkülire egyaránt.

TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

A munkavégzés helye

A munkavégzés helyét jól meg kell világítani, és tisztán kell tartani. A rendeltenség és a nem kellő megvilágítás balesetek okozója lehet. Nem szabad elektromos szerszámokkal fokozottan robbanásveszélyes, tűzveszélyes folyadékokat, gázokat, gőzöket tartalmazó környezetben dolgozni. Az elektromos szerszámok szikráznak, ami gyúlékony gázokkal vagy

gőzökkel érintkezve tüzet okozhat. Nem szabad a munkavégzés helyére gyermeket vagy kívülálló személyeket engedni. A koncentráció elvesztése a szerszám felettes kontrol elvésztséhez vezethet.

Elektromos biztonság

Hálózati kábel dugaszának illenie kell az elektromos hálózat dugaszoláljzatába. Nem szabad változtatni dugazon. Nem szabad semmilyen adaptort használni a dugasz és a dugaszoláljzat megfeleltetéséhez. Ha a dugaszok vagy dugaszoláljzatok nincsenek átalakítva, az csökkenti az áramütés veszélyét. Kerülni kell, hogy a test és a gép olyan földelt felületekkel érintkezzen, mint csövek, fűtőtestek és hűtők. A test földeltsége növeli az áramütés veszélyét. Nem szabad az eszközöt csapadék vagy nedvességnél kitenni. A víz és nedvesség, amely az eszköz belsejébe jut, megnöveli az eszköz meghibásodásának és a testi sérülésnek a veszélyét. Ne vágja el a hálózati kábelt. Ne használja a hálózati kábelt az eszköz hordozásához, a dugasz csatlakoztatásához a hálózati dugaszoláljzatba, illetve abból törétni kihúzásához. Kerülje, hogy a hálózati kábel hővel, olajjal, éles szélekkel és mozgó elemekkel érintkezzen. A kábel sérülése növeli az áramütés veszélyét. Amennyiben zárt helyiségen kívül dolgozik, kültéri hosszabbítót kell használni. Megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyes biztonság

Csak jó fizikai és leiki állapotban kezdjen dolgozni. Figyeljen arra, amit csinál. Ne dolgozzon fáradt állapotban, vagy gyógygyerek illetve alkohol hatása alatt. A munkavégzés során már egy pillanatnyi figyelmetlenség komoly testi sérülésekhez vezethet. Használjon egyéni védőszöközetet. Mindig vegyen fel védőszemüveget. Az olyan egyéni védőszöközök használata, mint a porvédő álarc, munkavédelmi cipő, sisak és fülvédő, csökkenti a komoly testi sérülések veszélyét. Kerülje a szerszám véletlen bekapcsolását. Mielőtt a szerszámot csatlakoztatja az energiaforrásra, bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló „kikapcsolt” állásban van. A szerszám tartása úgy, hogy az ujjai a kapcsolón van, vagy a szerszám csatlakoztatása úgy, hogy a kapcsoló „bekapcsolt” állapotban van, súlyos testi sérüléseket okozhat. Az eszköz bekapcsolása előtt el kell távolítni minden olyan kulcsot és egyéb szerszámot, amelyet az eszköz beállításához használt. Az eszköz forgó elemein hagyott kulcs súlyos, testi sérülésekkel okozhat. Tartsa meg az egyensúlyát. Mindig tartsa meg a kellő testhelyzetet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben befolyásolja alatt tartsa az elektromos szerszámat a munkavégzés közben következő váratlan helyzetekben. Viseljen védőruhát. Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket. Tartsa a háját, ruházatát és a védőkesztyűt tavol az elektromos eszköz mozgó részeitől. A laza ruházat, ékszeré és a hosszú haj beakadhatnak az eszköz mozgó részeibe. Használja a porelszívót, portartályt, ha az eszköz ilyennel fel van szereelve. Ügyeljen arra, hogy ezeket helyesen csatlakoztassa. A porelszívó használata csökkenti a súlyos, testi sérülések bekövetkezésének lehetőségét.

Az elektromos eszköz használata

Te terhelje túl a szerszámot. Használjon az adott munkához megfelelő szerszámot. Az adott munkához megfelelő szerszám kiválasztása termelékenyebb és biztonságosabb munkavégzést eredményez. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a hálózati kapcsolója nem működik. Az eszköz, amit nem lehet a hálózati kapcsolóval kontrollálni, veszélyes, és meg kel javítani. Mielőtt hozzáfog az eszköz beállításához, tartozék cseréhez vagy tárolás előtt húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszoláljzatból. Ez lehetővé teszi, hogy elkerülje az elektromos eszköz véletlen beindítását. Tartsa a szerszámot a gyereknekőtől elzárva. Ne engedd, hogy a géppel a kezelésére ki nem oktatott személy dolgozzon. Az eszköz veszélyes lehet a kezelésére nem kioktatott személyek kezében. Biztosítja a szerszám megfelelő karbantartását. Ellenőrizze az eszközt a mozgó részek kilazulása és nem megfelelő illesztése szempontjából. Ellenőrizze, hogy az eszköz valamelyik eleme nem sérült-e. Amennyiben sérülést tapasztal, azt a szerszám használata előtt meg kell javítani. Számos baleset okozója az eszköz nem megfelelő karbantartása. A vágó szerszámokat tisztá és megélesített állapotban kell tartani. A kellően karbantartott vágószerszámokat könnyebben kezelní a munkavégzés során. Az elektromos eszköz és a tartozékokat a fenti utasításoknak megfelelően használja. A gépet a rendeltekések megfelelően használja, a munka fajtájának és a munkavégzés körülmenyeinek a figyelembe vételével. Ha az eszközt nem a rendeltekések megfelelő fajtájú munkához használja, az növeli a veszélyes helyzetek előállásának lehetőségét.

Javítások

Az eszközt kizárolag erre jogosult szervizekben, és csak eredeti cserealkatrészeket használva szabad javítatni. Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságos működését.

FELKÉSZÜLÉS A MUNKAVÉGZÉSRE ÉS AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy az eszköz teste, a hálózati kábel a dugasssal és a külső hosszabbító kábel nem sérült-e. Szükség esetén a gépet meg kell tisztítani a szennyeződésekkel, és szabaddá kell tenni a szellőző nyílásokat. Amennyiben valamilyen sérülés tapasztalható, tilos a további munkavégzés! **Figyelem!** A tartozékok cseréjével, beállítással és karbantartással kapcsolatos minden műveletet feszültségmentesítés után kell elvégezni, ezért ezen műveletek megkezdése előtt: Húzza ki a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszoláljzatból! A forrasztást felnőtt személynak kell végeznie, aki megismerte a forrasztópákkal való munkára vonatkozó munkavédelmi előírásokat. A szerszám használata előtt meg kell győződni arról, hogy az elektromos hálózat paraméterei megfelelnek a berendezés adattáblájának szereplőkkel. A forrasztás előtt alaposan meg kell tisztítani a forrasztandó fém tárgyat, és a forrasztópáka fejét is. Ha a fej átégett, ki kell cserélni újra. Forrasztás előtt a

forrasztandó felületeket meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, főként zsírtól. Soha ne csiszolja a fejet csiszolópárral, ez tönkreteszti a fej bevontatát.

A fej cseréje

Elkopott, elkeskenyedett vagy túlzottan szennyezett fejet ki kell cserélni.

Forrasztópákanál meg kell lazítani a fejnél található csavart, ki kell húzni a fejet, és ki kell cserélni egy újra. Meg kell győzödni róla, hogy a fej érintkezik a fűtőbetéttel, majd meg kell húzni a csavart.

A fűtőbetét cseréje

A fűtőbetét cseréje komplikált művelet, megfelelő szakismereteket és jogosultságot kíván. A fűtőbetétet szakembernek kell kicerélnie, erre jogosított szervizben.

Tanácsok és ajánlások a forrasztáshoz

Válasszon az elvégzendő munkához megfelelő teljesítményű forrasztópákat. 30 W teljesítmény: alkatrészek forrasztása nyomtatott áramköri lapokra, kisméretű elektronikai alkatrészek forrasztása. 60 - 80 W teljesítmény: Elektromos és elektronikai alkatrészek forrasztása (pl. kapcsolók, érintkezők). Győződjön meg róla, hogy a fej tiszta, és biztosan van rögzítve a forrasztópáka fészkében. Állítsa a forrasztópákat az alátétre, majd csatlakoztassa az elektromos hálózatra. Várja meg, amíg a fej eléri a kívánt hőmérsékletet. Folyasztó szert és forrasztótöröt használva, kezdje meg a forrasztást. A fejet csak ahhoz a helyhez érintse hozzá, amit össze akar forrasztani. A forrasztó fémnek a fejről kell a forraszra folynia, amikor az eléri a megfelelő hőmérsékletet. A munka befejezése után, és akkor, amikor nem használják az eszközt, azt az alátétre kell helyezni.

KARBANTARTÁS ÉS KONZERVÁLÁS

FIGYELEM! A beállítás, műszaki kezelés vagy karbantartás előtt a berendezés dugvilláját ki kell húzni az elektromos hálózat dugaljából. A munka befejezése után a testet, a szellőző réséket, a kapcsolókat, a kiegészítő fogantyút és a védőburkolatot meg kell tisztítani légsugárral (max. 0,3 MPa nyomásúval), ecsettel vagy száraz ronggyal, vegyi anyagok és tisztítószerek használata nélkül. A berendezést és a fogantyukat száraz ronggyal kell megtisztítani.

DESCRIERE UNEALTĂ

Ciocanul de lipit este destinat pentru a conecta prin lipire materiale metalice cu lianții de zinc-plumb pentru lipire moale. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a unelei depinde de utilizarea corespunzătoare, de aceea:

Înainte de a începe lucrul cu unealta trebuie să citiți toate instrucțiunile și să le păstrați.

Furnizorul nu este responsabil pentru toate pagubele și leziunile provocate datorită utilizării necorespunzătoare cu destinația aparatului, pentru nerespectarea normelor legislative de siguranță și recomandările din aceste instrucții. Utilizarea necorespunzătoare cu destinația aparatului atrage după sine pierderea drepturilor de garanție de către utilizator datorită neconformării la contractul de vânzare.

DOTARE

Ciocanul de lipit este livrat complet și nu prezintă accesoriu adițional.

INFORMAȚII TEHNICE

Parametru	Unitate de măsură	Valoare		
Număr catalog		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Tensiune rețea	[V~]		230 - 240	
Frecvență rețea	[Hz]		50	
Putere nominală	[W]	30	60	80
Durată încălzire	[min]	3	2,5	2
Temperatură de lucru vârf	[°C]	350	430	450
Temperatură max. vârf	[°C]	400	500	520
Dimensiuni vârf	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Durată viață vârf	[punkte de lipit]		> 60	
Masă	[kg]	0,07	0,09	0,11
Clasă izolație electrică			I	
Nivel protecție			IP20	

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE UTILIZARE

Ciocanul de lipit poate fi conectat la rețea de energie electrică cu parametrii 230V/50Hz. Pentru a evita incendiul și arsurile trebuie să folosiți mereu suporturi speciale, neinflamabile sub ciocanul de lipit. După ce se încalzește, ciocanul de lipit poate fi lăsat doar de mână. În cazul în care atingeți vârful sau alte piese metalice din ciocanul de lipit încălzit există riscul de arsuri. Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu piesele metalice încălzite. Acest lucru poate duce la electrocutare. În cazul în care cablul este deteriorat trebuie să decupați ciocanul de lipit de la rețea de alimentare. Se interzice lucrul cu ciocanul de lipit cu cablul deteriorat. Cablul deteriorat trebuie înlocuit într-un atelier autorizat. **Nu reparați conductoarele electrice deteriorate ale unelei!** După ce ați terminat de efectuat lucrarea așezăți unealtă pe suport și lăsați ciocanul de lipit să se răcească. Acesta este singurul mod permis de răcire a aparatului. Nu introduceți ciocanul de lipit în apă pentru a-l răci, acest lucru poate duce la electrocutare. Vârful ciocanului de lipit poate fi schimbat doar când alimentarea cu curenț electric este opriță. Trebuie să scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză. Înainte de a schimba vârful asigurați-vă că ciocanul de lipit s-a răcit. Introduceți vârful până ce simțiți rezistență. Înfiletați puternic și ferm vârful în soclu. Nu încălzați ciocanul de lipit atunci când vârful nu este montat. Lipsa vârfului în timp ce unealta se încalzește poate duce la uzura rapidă a elementului de încălzire al ciocanului de lipit. Înainte de a încălzi aparatul trebuie să vă asigurați că vârful este înfiletat bine și ferm în soclu ciocanului de lipit. Vârful ciocanului de lipit trebuie menținut curat mereu. Se interzice atingerea cablurilor electrice cu vârful fierbinte. Se interzice utilizarea ciocanului de lipit în condiții de umiditate ridicată și în atmosferă cu gaze și pulberi explozive și corozive. Nu lipiți piesele sub tensiune!

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE! Citiți toate instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, poate provoca incendiu sau leziuni corporale. Termenul „unealtă electrică” folosit în aceste instrucții se referă la toate aparatelor puse în funcțiune de curențul electric atât cele cu cablu cât și cele fără fir.

RSPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS

Locul de muncă

Locul de muncă trebuie să fie bine luminat și curat. Dezordinea și iluminatul slab pot provoca accidente. **Nu lucrați cu unele electrice în mediu cu risc sporit de explozie, care conține lichide inflamabile, gaze sau vapori.** Unelele electrice produc scânteie, care pot provoca incendii în caz de contact cu gazele sau aburii inflamabili. **Nu permiteți accesul copilor și al persoanelor**

nelor străine la locul de muncă. Lipsa de concentrare poate duce la pierderea controlului asupra uneltei.

Siguranța electrică

Ștecherul cablului electric trebuie să se potrivească cu priza. **Modificarea ștecherului este interzisă. Nu folosiți niciun adaptator pentru a adapta ștecherul la priză.** Ștecherul nemodificat care se potrivește la priză scade riscul de electrocutare. Evitați contactul cu suprafetele împământate de exemplu țevi, calorifere și frigidere. Împământarea corpului sporește riscul de electrocutare. Nu expuneți uneltele electrice la contact cu precipitațiile atmosferice sau cu umiditatea. Apa și umiditatea, care pătrund în interiorul uneltei electrice sporesc riscul de electrocutare. Nu suprasolicitați cablul de alimentare. Nu folosiți cablul de alimentare pentru a transporta, conecta și decupla ștecherul de la priză. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldura, uleiurile, marginile ascuțite și piesele în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare sporește riscul de electrocutare. În cazul în care lucrați în afara spațiilor închise trebuie să folosiți prelungitoare destinate pentru utilizare în exterior. Folosirea prelungitorului corespunzător scade riscul de electrocutare.

Siguranța personală

Începeți să lucrați atunci când sunteți în condiție fizică și psihică bună. **Aveți atenție la ceea ce faceți. Nu operați aparatul când sunteți obosiți sau sub influența pastilelor ori a alcoolului.** Chiar numai o clipă de neatenție în timp ce lucrați poate provoca leziuni grave. Folosiți mijloace de protecție personală. **Purtăți mereu ochelari de protecție.** Utilizarea de mijloace de protecție personală, cum ar fi: masca antipraf, încălțăminte de protecție, casca și mijloacele de protecție auditivă diminuează riscul de leziuni grave. Evitați pornirea accidentală a uneltei. **Asigurați-vă că butonul de intrerupere este la poziția „oprit” înainte de a conecta unealta la rețea de energie electrică.** Dacă țineți degetul pe butonul de intrerupere sau dacă cuplați unealta electrică atunci când butonul de intrerupere este la poziția „pornit” poate provoca leziuni corporale grave. **Înainte de a porni unealta electrică îndepărtați toate cheile și sculele pe care le-ați folosit pentru a o monta.** Cheia care rămâne pe piesele în mișcare ale uneltei poate provoca leziuni corporale grave. **Mențineți echilibrul. Mențineți poziția corectă tot timpul.** Acest lucru vă permite să mențineți mai ușor controlul asupra unelei electrice în cazul în care apar situații neașteptate în timpul utilizării. **Purtăți îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi și bijuterii.** Țineți părul, îmbrăcăminte și mânușile de lucru departe de piesele în mișcare ale unelei electrice. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde de piesele în mișcare ale unelei. Folosiți dispozitive de evacuare a prafului sau recipiente pentru praf, în cazul în care unealta este dotată cu acestea. **Aveți grijă să le conectați cu atenție.** Utilizarea dispozitivelor de evacuare a prafului diminuează riscul de producere de leziuni corporale grave.

Utilizare unealtă electrică

Nu suprasolicitați unealta electrică. Folosiți unealta corespunzătoare pentru lucrarea respectivă. Selectarea corespunzătoare a unelei pentru lucrarea respectivă vă permite să lucrați mai eficient și în condiții de siguranță. **Nu folosiți unealta electrică în cazul în care intrerupătorul de rețea al acesteia nu funcționează.** Unealta care nu poate fi controlată cu intrerupătorul de rețea este periculoasă și trebuie să fie reparată. **Decupați ștecherul din priză înainte de a regla aparatul, de a schimba accesorile sau de a depozita unealta.** Acest lucru vă permite să evitați pornirea accidentală a unelei electrice. **Păstrați unealta într-un loc inaccesibil pentru copii.** Nu permiteți persoanelor care nu au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului să îl操ereze. Unealta electrică poate fi periculoasă în mâna unui utilizator care nu a fost instruit cu privire la utilizare. **Acest lucru vă permite să întrețineți corespunzător unealta.** Verificați unealta pentru a descoperi dacă nu există nepotriviri sau dacă piesele mobile nu joacă. Verificați dacă vreo piesă a aparatului nu este defectă. **În cazul în care descoperiți defecțiuni trebuie să le reparați înainte de a utiliza unealta electrică.** Multe accidente au loc deoarece unelele nu au fost întreținute corespunzător. **Uneltele așchieatoare trebuie să fie curate și ascuțite.** Unelele așchieatoare întreținute corespunzător sunt mai ușor de controlat în timp ce operați. **Folosiți unealta electrică și accesorile conform indicațiilor de mai sus. Folosiți unealta conform destinației acesteia având în vedere tipul și condițiile de muncă.** Utilizarea unelei pentru alte lucrări decât cele pentru care a fost proiectată poate spori riscul apariției de situații periculoase.

Reparații

Reparați unealta doar în ateliere autorizate, care folosesc doar piese de schimb originale. Acest lucru permite siguranța corespunzătoare de funcționare a unelei electrice.

PREGĂTIRE PENTRU LUCRU ȘI UTILIZARE UNEALTĂ

Înainte de a începe lucrul trebuie să verificați dacă carcasa și cablul de alimentare cu ștecherul precum și cablurile de prelungire externe nu sunt deteriorate. În caz de necesitate trebuie să curățați aparatul de impuriță și să desfundăți orificile de ventilație. Încetați să operați aparatul în cazul în care descoperiți defecțiuni! **Atenție!** Toate activitățile legate de schimbarea sau curățarea pieselor ciocanului de lipit trebuie efectuate atunci când unealta este opriță și răcită, de aceea înainte de a efectua aceste activități trebuie să: **Scoateți ștecherul cablului unelei din priză!** Lipirea trebuie efectuată de persoane adulte care au cunoscut normele legislative cu privire la protecția și igiena muncii în timpul lucrărilor legate de lipire. Înainte de a folosi aparatul trebuie să vă asigurați că parametrii rețelei electrice corespund cu informațiile inscripționate pe plăcuța nominală. Înainte de lipire trebuie să curățați bine piesele metalice ce urmează să fie lipite precum și vârful ciocanului de lipit. În cazul în care vârful ciocanului să-l schimbiți cu unul nou. Înainte de a lipi trebuie să curățați suprafetele de lipit de orice fel de impuriță, în special de grăsimi. Nu

șlefuiți niciodată vârful cu hârtie abrazivă, aceasta distrugе stratul de protecție al vârfului.

Schimbare vârf

Vârful uzat, subțiat, deteriorat sau foarte murdar trebuie schimbat.

În cazul ciocanelor de lipit trebuie să desfiletați șurubul de la baza vârfului, apoi să-l scoateți și să-l înlocuiți cu unul nou. Asigurați-vă că vârful atinge piesa de încălzire și apoi strângeți șurubul.

Schimbare piesă de încălzire

Schimbarea piesei de încălzire este complicată și necesită cunoștințe și autorizații corespunzătoare. Este necesar ca schimbarea piesei de încălzire să fie efectuată de către persoane calificate într-un atelier de reparații autorizat.

Sfaturi și recomandări referitoare la lipire

Selectați un ciocan de lipit cu puterea corespunzătoare pentru tipul de lucrare efectuată. Putere 30 W: lipire piese pe plăci de circuite, lipire piese electronice de mici dimensiuni. Putere 60 - 80 W: Lipire piese electronice și electrice (de ex. întrerupătoare, contacte). Asigurați-vă că vârful este curat și montat ferm în soclu ciocanului de lipit. Așezați ciocanul de lipit pe suport și apoi conectați-l la rețeaua de alimentare. Așteptați până ce vârful atinge temperatura necesară. Folosiți fluxul pentru lipire și liantul (zinc pentru lipire) pentru a efectua lipirea. Așezați vârful doar pe acele locuri care trebuie lipite. Liantul trebuie să se scurgă de pe vârf pe locul de lipire, atunci când acesta atinge temperatura necesară. După ce ati terminat lucrarea și atunci când nu folosiți unealta trebuie să o așezați pe suport.

CONSERVAREA SI REVIZIILE

Atenție! Înainte de a începe reglarea, deservirea tehnică sau conservarea scote fișa conductei de alimentare din priza cu tensiune electrică. După terminarea lucrului trebuie curățată toată scula, rosturile de trecerea aerului, întreruptoare, mânerul și scuturile de exemplu cu are comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 Mpa, sau cu penson sau cu o cărpă uscată neântrebuițând mijloace chimice și lichide curățătoare.

PROPIEDADES DE LA HERRAMIENTA

La máquina de soldadura por resistencia se ha diseñado con el propósito de unir materiales de metal con estaño y plomo para el soldeo blando. El funcionamiento correcto, infalible y seguro de la herramienta depende de la operación correcta, y por lo tanto:

Antes de empezar a trabajar lea el manual de operación y guárdelo.

El proveedor de la herramienta no asume la responsabilidad de ningunos daños o lesiones ocurridos a causa del uso de la herramienta que no sea compatible con su objetivo o en el caso de que no se observen las recomendaciones de seguridad así como las recomendaciones del presente manual. Uso de la herramienta que no sea compatible con su objetivo resulta también en la perdida de los derechos de garantía.

ACCESORIOS

La máquina de soldadura por resistencia se suministra en el estado completo y no requiere de accesorios.

DATOS TECNICOS

Parámetro	Unidad de medición	Valor		
Número de catálogo		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Tensión de la red eléctrica	[V~]		230 - 240	
Frecuencia de la red eléctrica	[Hz]		50	
Potencia nominal	[W]	30	60	80
Tiempo de calentarse	[min]	3	2,5	2
Temperatura del trabajo del pico soldador	[°C]	350	430	450
Temperatura máxima del pico soldador	[°C]	400	500	520
Dimensiones del pico soldador	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
La vida útil del pico soldador	[puntos de soldadura]		> 60	
Masa	[kg]	0,07	0,09	0,11
Clase de aislamiento eléctrico		I		
Grado de protección			IP20	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA

La máquina de soldadura por resistencia puede conectarse solamente a la red eléctrica de 230V/50Hz. Con tal de evitar incendios y quemaduras, use siempre soportes in inflamables especiales bajo la máquina de soldadura por resistencia. Después de calentarse, la máquina de soldadura por resistencia puede agarrarse por su mango. No toque el pico soldador u otras partes de metal de la herramienta caliente puede causar quemaduras. No se debe permitir cualquier contacto del cable de alimentación con las partes calientes de metal, lo cual implicaría un riesgo de un choque eléctrico. En el caso de que se estropee el cable, es menester desconectar la máquina de soldadura por resistencia del enchufe de alimentación. Se prohíbe trabajar con la máquina de soldadura por resistencia con un cable de alimentación dañado. Un cable dañado debe reemplazarse en un taller autorizado. **No repare cables eléctricos dañados de la herramienta.** Habiendo terminado el trabajo, coloque la herramienta en el soporte y espere hasta que se enfrie. Es la única manera aceptable de enfriar la herramienta. No enfria la máquina de soldadura por resistencia colocándola en el agua, lo cual podría provocar un choque eléctrico. El pico soldador de la máquina de soldadura por resistencia debe reemplazarse con la herramienta desconectada. Saque la clavija del cable de alimentación del enchufe. Antes de reemplazar el pico soldador asegúrese que la máquina de soldadura por resistencia se ha enfriado. Meta el pico soldador hasta sentir la resistencia. Instale el pico soldador en el mandril de una manera fuerte y segura. No caliente la máquina de soldadura por resistencia sin haber instalado el pico soldador. La falta del pico soldador durante el calentamiento puede causar el desgaste prematuro del elemento calentador de la máquina de soldadura por resistencia. Antes de calentar la herramienta asegúrese que el pico soldador está instalado de una manera fuerte y segura en el mandril de la máquina de soldadura por resistencia. Siempre mantenga el elemento calentador y el pico soldador de la máquina de soldadura por resistencia limpios. No toque el aislamiento de los cables eléctricos con un pico soldador caliente. No use la máquina de soldadura por resistencia en las condiciones de humedad excesiva ni en un entorno de una posibilidad elevada de explosión o que contenga líquidos, gases o vapores inflamables o cáusticos. ¡No se debe soldar elementos bajo tensión eléctrica!

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Lea todas las instrucciones. En el caso de que no se cumplan, existe el riesgo de un choque eléctrico, un incendio o lesiones. La noción „herramienta eléctrica“ aplicada en las instrucciones se refiere a todas las herramientas alámbricas e inalámbricas alimentadas con la corriente eléctrica.

¡OBSERVE LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL!

El lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe estar adecuadamente iluminado y limpio. Desorden y mala iluminación pueden causar accidentes. **No trabaje con herramientas eléctricas en un entorno de una posibilidad elevada de explosión o que contenga líquidos, gases o vapores inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas, que pueden causar incendio en el contacto con gases o vapores inflamables. **No permita el acceso de los niños y terceros al lugar de trabajo.** La falta de concentración puede causar la pérdida del control sobre la herramienta.

Seguridad eléctrica

La clavija del cable eléctrico debe cuadrar con el enchufe. No se permite modificar la clavija. No use ningunos adaptadores para adaptar la clavija al enchufe. Una clavija que no se haya modificado y que encaja en el enchufe reduce el riesgo de un choque eléctrico. **Evite el contacto con superficies con conexión a tierra, como tubos, calefactores y refrigeradores.** La conexión a tierra incrementa el riesgo de un choque eléctrico. **No exponga la herramienta eléctrica al contacto con las precipitaciones o la humedad.** El agua y la humedad en el interior de la herramienta eléctrica incrementan el riesgo de un choque eléctrico. **No sobrecargue el cable de alimentación.** No use el cable de alimentación para cargar, conectar y desconectar la clavija del enchufe de alimentación. Evite el contacto del cable de alimentación con fuentes de calor, aceites, bordes filosos y elementos en movimiento. Daños del cable de alimentación incrementan el riesgo de un choque eléctrico. **En el caso del trabajo fuera de lugares cerrados, se deben usar extensiones adecuadas.** El uso de tales extensiones reduce el riesgo de un choque eléctrico.

Seguridad personal

Realice el trabajo en buena condición física y psíquica. Ponga atención a las actividades realizadas. No trabaje si está cansado o bajo efecto de medicamentos o alcohol. Incluso una breve falta de concentración puede implicar lesiones graves. Use medios de protección personal. **Use siempre gafas protectoras.** El uso de tales medios de protección personal como máscaras antipolvo, zapatos de protección, cascós y protecciones del oído reduce el peligro de lesiones graves. **Evite la activación accidental de la herramienta. Asegúrese que el interruptor eléctrico está en la posición de „apagado” antes de conectar la herramienta a la corriente.** El sostener la herramienta con un dedo en el interruptor o la conexión de la herramienta cuando el interruptor está en la posición „encendido” puede causar lesiones graves. **Antes de encender la herramienta eléctrica, retire todas las llaves y otras herramientas que se hayan usado para los ajustes.** Una llave que permanezca en los elementos móviles de la herramienta puede causar lesiones graves. **Mantenga el equilibrio. Todo el tiempo mantenga la posición adecuada.** Esto permitirá controlar la herramienta eléctrica en el caso de situaciones imprevistas durante el trabajo. **Use ropa de protección. No use ropa holgada ni bisutería. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes de trabajo lejos de los elementos móviles de la herramienta eléctrica.** Ropa holgada, bisutería o cabello largo pueden enredarse en las partes móviles de la herramienta. **Use extractores de polvo o contenedores de polvo, si estos se suministran con la herramienta.** Asegúrese que estos están correctamente instalados. El uso del extractor de polvo reduce el peligro de lesiones graves.

El uso de la herramienta eléctrica

No sobrecargue la herramienta. Use la herramienta adecuada para el tipo de trabajo por realizarse. La selección de la herramienta adecuada para el trabajo permitirá realizarlo de una manera más eficiente y segura. **No use la herramienta eléctrica si no funciona su interruptor.** Una herramienta que no se puede controlar por medio del interruptor es peligrosa y debe repararse. **Desconecte la clavija del enchufe de alimentación antes de efectuar ajustes, reemplazar los accesorios o almacenar la herramienta.** Esto permitirá evitar la activación accidental de la herramienta eléctrica. **Almacene la herramienta en un lugar inaccesible para niños.** No permita el uso de la herramienta por personas no capacitadas para su operación. La herramienta puede implicar peligros en manos de personas no capacitadas. **Asegure un mantenimiento adecuado de la herramienta.** Revise la herramienta para excluir desajustes y juego excesivo de los elementos móviles. Revise si los elementos de la herramienta no están dañados. **En el caso de que se detecten daños, estos deben ser reparados antes de usarse la herramienta.** Muchos accidentes surgen a raíz de un mantenimiento inadecuado de herramientas. **Las herramientas cortantes deben estar limpias y afiladas.** El mantenimiento adecuado de la herramienta cortante permite un control más fácil de durante el trabajo. Use la herramienta eléctrica y los accesorios de acuerdo con las presentes instrucciones. **Use la herramienta conforme su propósito, tomando en cuenta el carácter y las condiciones de trabajo.** El uso de la herramienta para otros trabajos que los para que ha sido diseñada incrementa el riesgo de situaciones peligrosas.

Reparaciones

La herramienta debe repararse solamente en talleres autorizados que usen únicamente los repuestos originales. Esto garantizará la seguridad de operación de la herramienta eléctrica.

PREPARATIVOS PARA EL TRABAJO Y EL USO DE LA HERRAMIENTA

Antes de comenzar el trabajo asegúrese que el armazón y el cable con la clavija, como los cables de extensión no están estropeados. Si se requiere limpie la herramienta y sus aperturas de ventilación. ¡En el caso de que se detecten daños, se prohíbe continuar el trabajo! ¡Atención! Todas las acciones relacionadas con el reemplazo o la limpieza de los elementos de la máquina

de soldadura por resistencia deben realizarse con la herramienta desconectada y fría, y por lo tanto antes de efectuarlas es menester: **¡Sacar la clavija del cable de la herramienta del enchufe!** El soldeo debe ser realizado por un adulto familiarizado con las regulaciones de seguridad. Antes de usar la herramienta asegúrese que los parámetros de la red eléctrica coinciden con los datos indicados en la placa de características. Antes de soldar limpíe cuidadosamente los elementos de metal para soldarse y el pico soldador de la máquina de soldadura por resistencia. En el caso de que el pico soldador se queme, reemplácelo. Antes de soldar, límpie las superficies por soldar, sobre todo de grasa. No rectifique nunca el pico soldador con papel abrasivo, lo cual destruiría la capa que cubre el pico soldador.

Reemplazo del pico soldador

Un pico soldador desgastado, estrecho, estropeado o sucio debe ser reemplazado.

En el caso de la máquina de soldadura por resistencia afloje el tornillo junto al pico soldador, sáquelo y reemplácelo. Asegúrese que el pico soldador está en contacto con el elemento calentador y apriete el tornillo.

Reemplazo del elemento calentador

El reemplazo del elemento calentador es complicado y requiere de un conocimiento adecuado y autorización. Se requiere que el reemplazo del elemento calentador sea efectuado por una persona capacitada en un taller autorizado.

Recomendaciones para el soldeo

Seleccione la máquina de soldadura por resistencia de una potencia adecuada para el trabajo por realizarse. 30 W: soldeo de elementos en circuitos integrados, soldeo de pequeños elementos electrónicos. 60-80 W: Soldeo de elementos electrónicos y eléctricos (por ejemplo interruptores y contactos). Asegúrese que el pico soldador está limpio y correctamente instalado en el mandril de la máquina de soldadura por resistencia. Coloque la máquina de soldadura por resistencia en el soporte y conéctela a la red de alimentación. Espere hasta que el pico soldador alcance la temperatura requerida. Empiece a soldar usando fundente y metal de aportación (estaño para soldar). El pico soldador debe tocar solamente los lugares que van a soldarse. El metal de aportación debe fluir del pico soldador a la soldadura cuando ésta haya alcanzado la temperatura adecuada. Después de haber terminado el trabajo y en los momentos cuando la herramienta no esté usada, colóquela en el soporte.

MANTENIMIENTO E INSPECCIONES

¡ATENCIÓN! Antes de empezar el ajuste, servicio técnico o mantenimiento, saque el enchufe de la herramienta del contacto de la red eléctrica. Habiendo terminado el trabajo, es menester limpiar el armazón, los intersticios de ventilación, interruptores, el mango adicional y los protectores con aire comprimido (cuya presión de debe exceder 0,3 MPa) con una brocha o con un trapo seco sin usar sustancias químicas y líquidos limpiadores. Limpie las herramientas y los mangos con un trapo seco y limpio.

