



DEKO®


Importer:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

ul. Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

PIŁA TARCZOWA DEKO DKCS16G185

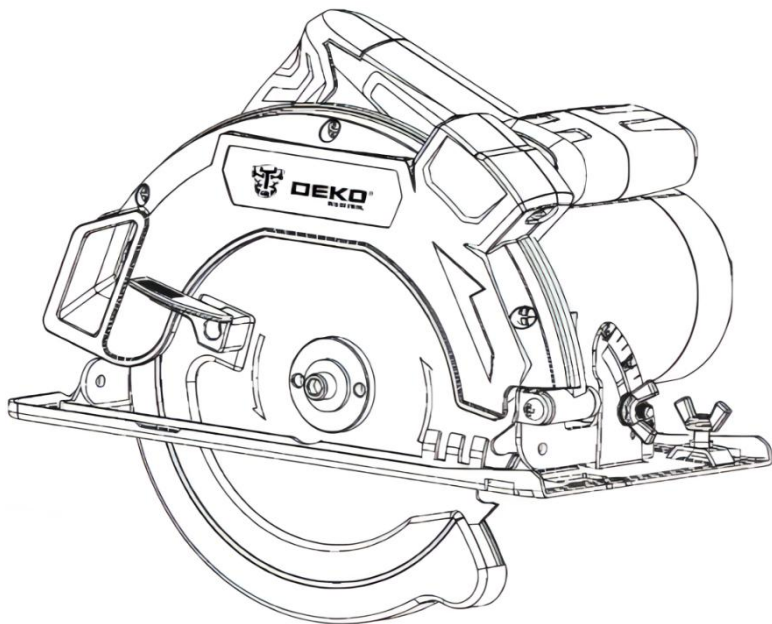

Instrukcja oryginalna



⚠ WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Made in China



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

- Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo (beprzewodowo).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrazone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie należy wystawiać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyręzać przewodu zasilającego. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli nie można uniknąć obsługi narzędzia elektrycznego w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku lub włączanie narzędzi elektrycznych z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy usunąć klucz nastawczy lub klucz płaski. Klucz lub klawiatura pozostawiona na obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli na wyposażeniu znajdują się urządzenia do podłączania systemów odpylania i zbierania pyłu, należy dopilnować, aby były one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie zbierania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło na rutynę i zignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

Używanie i konserwacja elektronarzędzi

- Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia elektrycznego, jeżeli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z narzędzia elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie zezwalać na obsługę elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z tym narzędziem lub niniejszymi instrukcjami. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

- Konserwacja narzędzi elektrycznych i akcesoriów. Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są niewspółosiowe, nie są pęknięte i nie występują inne czynniki, które mogą wpływać na działanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zaklinowanie i łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędzi itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji zagrożenia.
- Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis

- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla wszystkich pilarek

- Trzymać ręce z dala od obszaru cięcia i ostrza. Drugą rękę należy trzymać na uchwycie pomocniczym lub obudowie silnika. Jeżeli obie ręce trzymają piłę, nie mogą zostać przecięte przez ostrze.
- Nie sięgać pod obrabiany przedmiot. Osłona nie chroni przed ostrzem znajdującym się pod obrabianym przedmiotem.
- Głębokość cięcia należy dostosować do grubości obrabianego przedmiotu. Poniżej przedmiotu obrabianego powinien być widoczny mniej niż pełny ząb ostrza.
- Nigdy nie trzymaj ciętego elementu w rękach lub w poprzek nogi. Przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej platformy. Ważne jest odpowiednie podparcie pracy, aby zminimalizować narażenie ciała, zakleszczenie ostrza lub utratę kontroli.
- Trzymaj narzędzie elektryczne za izolowane powierzchnie chwytające podczas wykonywania czynności, podczas których narzędzie tnące może zetknąć się z ukrytym okablowaniem lub własnym przewodem. Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje, że odsłonięte metalowe części narzędzia elektrycznego również znajdą się pod napięciem i spowodują porażenie operatora.
- Podczas cięcia wzdłużnego należy zawsze używać przykładnicy do cięcia wzdłużnego lub prowadnicy z prostą krawędzią. Zwiększa to dokładność cięcia i zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia się ostrza.
- Zawsze używaj tarczy z odpowiednim rozmiarem i kształtem (rombowym lub okrągłym) otworów w trzpieniu. Tarcze, które nie pasują do osprzętu mocującego piłę, będą pracować mimośrodowo, powodując utratę kontroli nad maszyną.

- Nigdy nie używaj uszkodzonych lub nieprawidłowych podkładek pod ostrze lub śruby. Podkładki pod tarcze i śruby zostały zaprojektowane specjalnie dla Twojej pilarki, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Przyczyny powstawania odbicia wstecznego i zapobieganie mu przez operatora

- Odbicie jest nagłą reakcją na ściśniętą, zablokowaną lub niewłaściwie ustawioną tarczę piły, powodującą niekontrolowane uniesienie piły i oderwanie jej od obrabianego przedmiotu w kierunku operatora.
- W przypadku, gdy tarcza jest ściśnięta lub zablokowana z krawędzią cięcia, tarcza zatrzymuje się, a reakcja silnika powoduje gwałtowny powrót piły w kierunku operatora.
- Jeżeli tarcza zostanie skręcona lub źle ustawiona podczas cięcia, zęby na tylnej krawędzi tarczy mogą wbić się w górną powierzchnię drewna, powodując wyjście tarczy z razu i odskoczenie w kierunku operatora.
- Odbicie wsteczne jest wynikiem niewłaściwego użytkowania piły i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy i może być uniknięte poprzez podjęcie odpowiednich środków ostrożności podanych poniżej.
- Należy trzymać pilarkę obiema rękami i tak ułożyć ramiona, aby nie dopuścić do powstania siły odrzutu. W celu uniknięcia odrzutu należy trzymać pilarkę obiema rękami. W przypadku, gdy tarcza jest zablokowana lub gdy przerwa w pracy jest zbyt długa, należy zastosować odpowiednie środki ostrożności.
- W przypadku zablokowania się tarczy lub przzerwania cięcia z jakiegokolwiek powodu, należy zwolnić spust i przytrzymać piłę nieruchomo w materiale do momentu całkowitego zatrzymania się brzeszczotu. Nigdy nie próbuj odsuwać piły od obrabianego przedmiotu lub ciągnąć jej do tyłu, gdy tarcza jest w ruchu. W przeciwnym razie może dojść do odbicia piły.
- Przy ponownym uruchomieniu piły w obrabianym przedmiocie należy wyśrodkować brzeszczot w rzazie i sprawdzić, czy zęby piły nie są wbite w materiał. Jeżeli piła jest zaklinowana, to przy ponownym uruchomieniu może podchodzić lub odbijać się od obrabianego przedmiotu.
- Podeprzyj duże płyty, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia się tarczy i odbicia. Duże płyty mają tendencję do uginania się pod własnym ciężarem. Podpory muszą być umieszczone pod płytą z obu stron, w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi płyty.
- Nie należy używać tępych lub uszkodzonych ostrzy. Nienaostrzone lub nieprawidłowo ustawione ostrza wytwarzają wąskie krawędzie cięcia, powodując nadmierne tarcie, zablokowanie ostrza i odbicie.
- Dźwignie blokujące regulację głębokości cięcia i skosu muszą być dokręcone i zabezpieczone przed rozpoczęciem cięcia. Jeśli regulacja ostrza przesunie się podczas cięcia, może to spowodować zablokowanie i odbicie.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania "cięć wgłębnych" w istniejących ścianach lub innych ślepych miejscach. Wystające ostrze może ciąć przedmioty, które mogą powodować odbicia.

Osłona tarczy

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy dolna osłona jest prawidłowo zamknięta. Nie należy uruchamiać pilarki, jeżeli dolna osłona nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie zaciskaj ani nie wiąż dolnej osłony w pozycji otwartej. Jeżeli piła zostanie przypadkowo upuszczona, osłona dolna może zostać wygięta. Unieść dolną osłonę za pomocą uchwytu i sprawdzić, czy we wszystkich kątach i głębokościach cięcia porusza się ona swobodnie i nie dotyka tarczy lub innych części.
- Sprawdź działanie sprężyny dolnej osłony. Jeżeli osłona i sprężyna nie działają prawidłowo, należy je naprawić przed użyciem. Dolna osłona może działać powoli z powodu uszkodzonych części, gumowych osadów lub nagromadzonych zanieczyszczeń.
- Dolna osłona powinna być wysuwana ręcznie tylko w przypadku cięć specjalnych, takich jak "cięcia wgłębne" i "cięcia złożone". Należy podnieść dolną osłonę poprzez wciągnięcie uchwytu, a gdy tylko brzeszczot wejdzie w materiał, należy zwolnić dolną osłonę. Przy wszystkich innych pracach pilarskich osłona dolna powinna działać automatycznie.
- Przed odłożeniem piły na ławę lub podłogę należy zawsze sprawdzić, czy osłona dolna obejmuje tarczę. Nieosłonięta, pracująca tarcza może spowodować, że piła będzie poruszać się do tyłu, tnąc wszystko, co znajdzie się na jej drodze. Należy zwrócić uwagę na czas potrzebny do zatrzymania piły po zwolnieniu włącznika.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z piłą tarczową

- Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej oznaczonej na narzędziu. Należy przestrzegać podanego zakresu prędkości.
- Tarcze, których korpusy są pęknięte, należy oddać na złom (naprawa jest niedozwolona).
- Tarcze z użębieniem, w których wymiar wierzchołka zmniejszył się do mniej niż 1 mm, należy wycofać z użytku.
- Śruby mocujące powinny być dokręcone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. W przypadku braku instrukcji, śruby mocujące należy dokręcać w kolejności od środka na zewnątrz.
- Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych pierścieni lub tulejek do "uzupełniania" otworów w tarczach pił tarczowych.
- Stosowanie stałych pierścieni, np. wciskanych lub mocowanych za pomocą kleju, w tarczach pił tarczowych lub tulejach kołnierзовych do innych narzędzi jest dozwolone, jeżeli są one wykonane zgodnie ze specyfikacją producenta.
- Żywica może być usuwana ze stopów lekkich tylko za pomocą rozpuszczalników, które nie mają wpływu na właściwości mechaniczne tych materiałów.
- Naprawa narzędzi jest dozwolona tylko zgodnie z instrukcjami producenta narzędzi. Szczególną uwagę zwraca się na następujące kwestie.
- Podczas naprawy nie wolno zmieniać konstrukcji narzędzi.

- Narzędzia powinny być naprawiane przez kompetentną osobę, tzn. osobę przeszkoloną i doświadczoną, która zna wymagania konstrukcyjne i rozumie, jakie poziomy bezpieczeństwa należy osiągnąć.
- Naprawa powinna zatem obejmować np. użycie części zamiennych zgodnych ze specyfikacją części oryginalnych dostarczonych przez producenta.
- Należy zachować tolerancje, które zapewniają prawidłowe mocowanie.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby szlifowanie krawędzi tnącej nie spowodowało osłabienia piasty i połączenia krawędzi tnącej z piastą.
- Do cięcia drewna i podobnych materiałów należy używać wyłącznie brzeszczotów zalecanych przez producenta, zgodnych z normą EN 847-1.
- Nie stosować żadnych tarcz ściernych.
- Stosować wyłącznie tarcze o średnicy zgodnej z oznaczeniami.
- Określić właściwą tarczę piły, która ma być używana do cięcia danego materiału.
- Stosować wyłącznie brzeszczoty oznaczone prędkością równą lub wyższą od prędkości oznaczonej na narzędziu.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lasera


Lasery te nie stanowią zagrożenia optycznego, chociaż celowe wpatrywanie się w wiązkę lasera może spowodować przejściową utratę wzroku.

Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera. W przypadku celowego wpatrywania się w wiązkę może wystąpić zagrożenie, dlatego należy przestrzegać wszystkich poniższych zasad bezpieczeństwa:

- Laser powinien być używany i konserwowany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie wolno kierować wiązki na osoby lub przedmioty inne niż przedmiot obrabiany.
- Wiązki lasera nie wolno celowo kierować w stronę innej osoby i należy zapobiegać skierowaniu jej w stronę oka.
- Należy zawsze upewnić się, że wiązka lasera jest skierowana na stabilny przedmiot obrabiany, bez powierzchni odbijających światło, np. drewno lub szorstkie powierzchnie powlekane są dopuszczalne. Jasne, błyszczące, odbłaskowe blachy stalowe lub podobne nie nadają się do stosowania lasera, ponieważ powierzchnia odbijająca może skierować wiązkę lasera z powrotem na operatora.
- Nie wolno wymieniać urządzenia laserowego na inne. Naprawy muszą być wykonywane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Urządzenie laserowe zamontowane w tym narzędziu jest KLASY 2 o maksymalnym promieniowaniu do 1mW i długości fali 650nm.

**PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 2
NIE WOLNO PATRZEĆ W WIĄZKĘ**

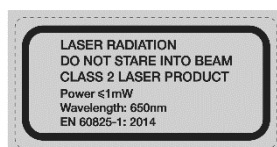

W niniejszej instrukcji i/lub na maszynie używane są następujące symbole:



Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Utylizować produkty zgodnie z przepisami i wymaganiami lokalnych władz samorządowych.



Podwójna izolacja. Urządzenie klasy II. Urządzenie nie może być uziemione.



Nosić rękawice ochronne.



Nosić okulary ochronne.



Stosować środki ochrony słuchu.



Przy obróbce materiałów wytwarzających pył zawsze używaj aparatu oddechowego.



Nie patrzeć w wiązkę lasera.



Promieniowanie laserowe.





Podwójnie izolowane.



Dane techniczne

Model	DKCS16G185
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	1600 W
Obroty bez obciążenia	5000 obr./min
Maksymalna średnica tarczy	185 mm
Średnica mocowania tarczy	20 mm
Głębokość cięcia pod kątem 90°/45°	65 / 43 mm
Klasa ochrony	II

Budowa

1. Uchwyt przedni	13. Dolna osłona ruchoma
2. Włącznik/wyłącznik lasera	14. Płyta podstawy
3. Górna osłona stała	15. Dźwignia osłony dolnej
4. Skala kątowna płyty podstawy	16. Wylot pyłu
5. Pokrętko blokady prowadnicy równoległej	17. Rękojeść
6. Pokrętko blokady ukosowania płyty podstawy	18. Włącznik/Wyłącznik
7. Znacznik cięcia 45°	19. Blokada bezpieczeństwa włącznika
8. Znacznik cięcia 0°	20. Skala głębokości cięcia
9. Prowadnica równoległa	21. Pokrętko blokady głębokości cięcia
10. Tarcza	22. Klucz sześciokątny
11. Podkładka zewnętrzna do mocowania tarczy	23. Przycisk blokady wrzeciona
12. Śruba mocująca tarczę	24. Podkładka wewnętrzna do mocowania tarczy

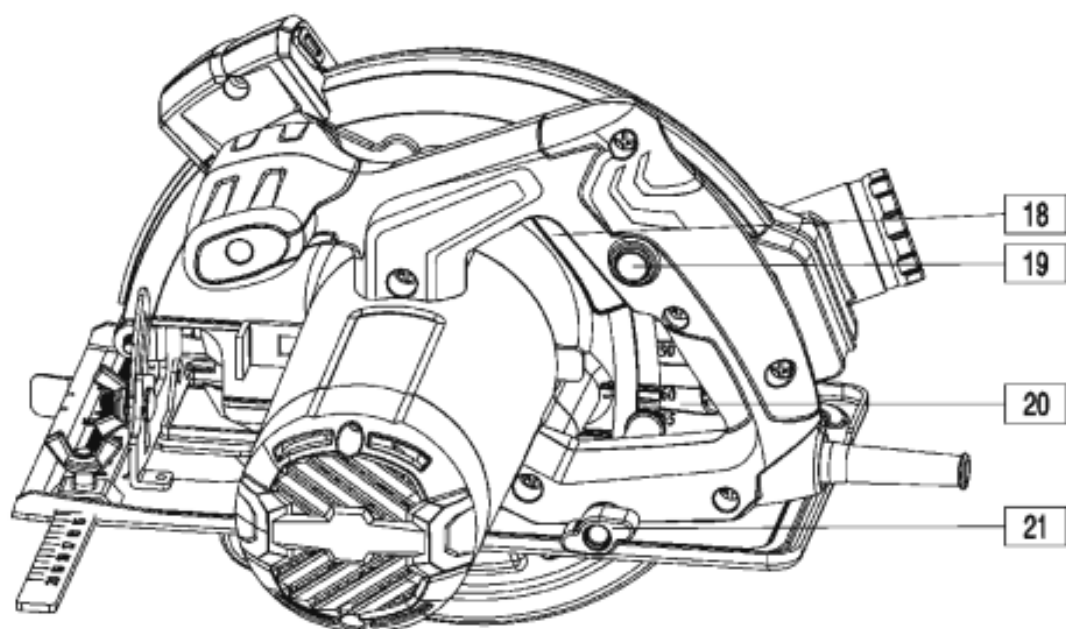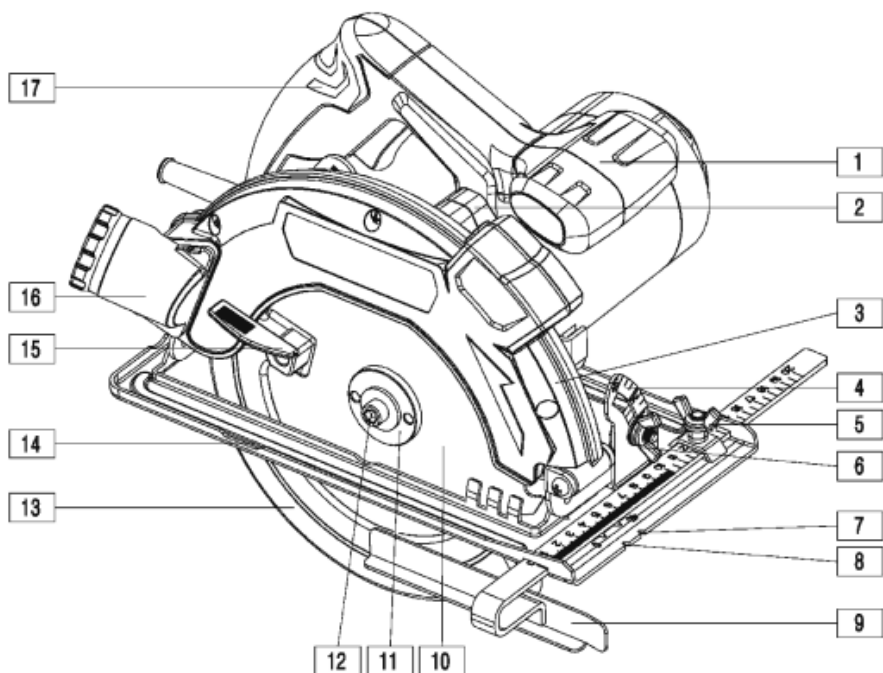

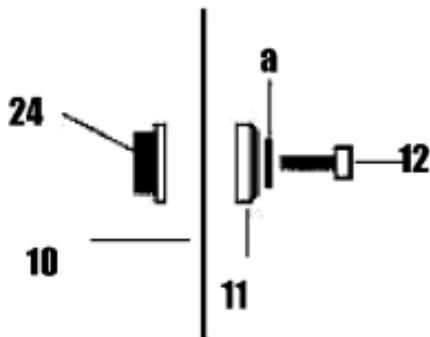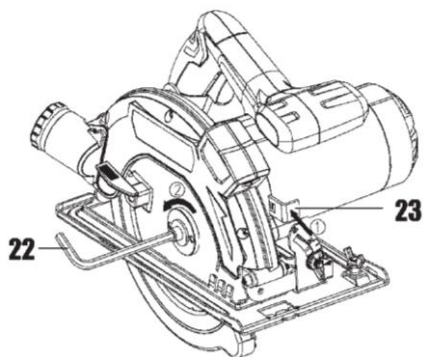

Wymiana tarczy

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub regulacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Podczas montażu piły tarczowej należy zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie brzościoty grozi skaleczeniem.
- Należy stosować wyłącznie tarcze kompatybilne z tym urządzeniem, szczegóły należy sprawdzić w niniejszej instrukcji.
- W żadnym wypadku nie używaj tarcz szlifierskich jako narzędzia tnącego.

Demontaż

- Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (23) i trzymaj go wciśniętego.
- Poluzuj śrubę (12) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza sześciokątnego (22).
- Wyjąć śrubę (12), podkładkę (a) i podkładkę zewnętrzną do mocowania tarczy (11).
- Odchyl do tyłu dolną osłonę tarczy (13) i przytrzymaj ją mocno za pomocą dźwigni dolnej osłony (15).
- Wyjmij starą tarczę.

Montaż


- Oczyszczyć tarczę i wszystkie elementy mocujące, które mają być zamontowane.
- Odchyl do tyłu dolną osłonę tarczy (13) i przytrzymaj ją mocno za pomocą dźwigni dolnej osłony (15).
- Umieścić nową tarczę na podkładce wewnętrznej do mocowania tarczy (24).
- Ponownie umieścić podkładkę zewnętrzną do mocowania tarczy (11). Ponownie naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (23). Zamontuj podkładkę (a) i śrubę (12) na podkładce zewnętrznej do mocowania tarczy (11).

- Za pomocą klucza sześciokątnego (22) mocno dokręcić śrubę (12) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Zwróć uwagę na prawidłowe położenie montażowe podkładek zewnętrznych i wewnętrznej do mocowania tarczy.

Podczas montażu: Upewnij się, że kierunek cięcia zębów (kierunek strzałki na tarczy) i strzałka kierunku obrotu na osłonie tarczy są zgodne.

Zęby brzeszczotu są bardzo ostre. Aby uzyskać najlepsze wyniki cięcia, należy używać brzeszczotu odpowiedniego do materiału i jakości cięcia.

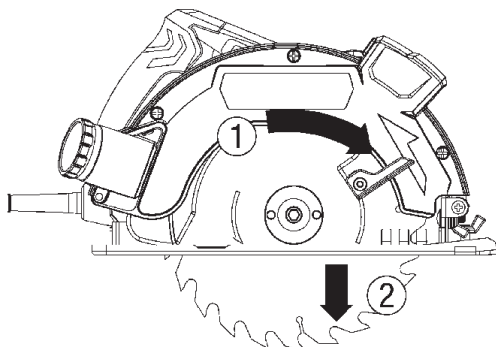


Adapter do odkurzacza

Zamocować adapter na wylocie pyłu (16), aż do zatrzaśnięcia. Zabezpieczyć w odpowiednim położeniu za pomocą dołączonej śruby. Podłączyć do adaptera odpowiedni wąż.

UWAGA: Adaptera nie wolno montować, gdy nie jest podłączony żaden zewnętrzny system odpylania. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zatkania systemu odsysania. Aby zapewnić optymalne odsysanie pyłu, należy regularnie czyścić adapter. Odkurzacze muszą być odpowiedni do obrabianego materiału.



UWAGA: Stosowanie odciagu nie zwalnia z konieczności noszenia sprzętu ochrony osobistej, zwłaszcza sprzętu ochrony dróg oddechowych.

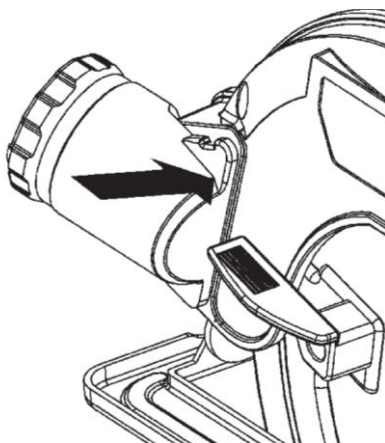

Regulacja głębokości cięcia

Obróć pokrętło blokady głębokości cięcia (21) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować i unieś korpus piły w górę względem płyty podstawy (14). Ustaw wymaganą głębokość cięcia, ustawiając symbol trójkąta (b) (z tyłu górnej osłony stałej (3)) na skali głębokości cięcia (20). Obróć pokrętło blokady głębokości cięcia (21) w prawo, aby zablokować głębokość cięcia. Po prawidłowym ustawieniu zęby ostrza nie powinny wystawać więcej niż 3 mm poniżej obrabianego przedmiotu.

UWAGA: Przed przystąpieniem do cięcia obrabianego przedmiotu najlepiej jest wykonać cięcie próbne.

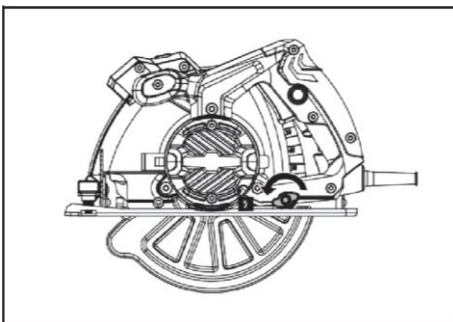
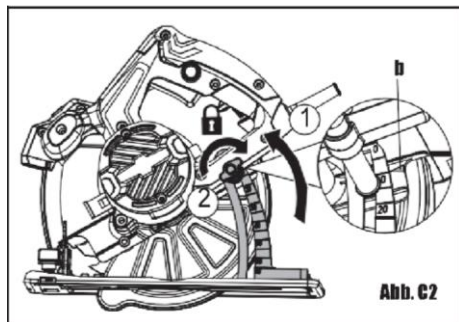


Regulacja kąta ukosowania

Obróć pokrętło blokady ukosowania płyty podstawy (6) w lewo, aby je poluzować i odchył urządzenie od płyty podstawy. Ustaw wymagany kąt ukosowania, ustawiając symbol trójkąta (c) na skali kąta płyty podstawy (4).


Dokręć pokrętło blokady ukosowania płyty podstawy (6), obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać skali głębokości cięcia (20) podczas wykonywania cięć ukośnych ze względu na możliwość wystąpienia niedokładności.

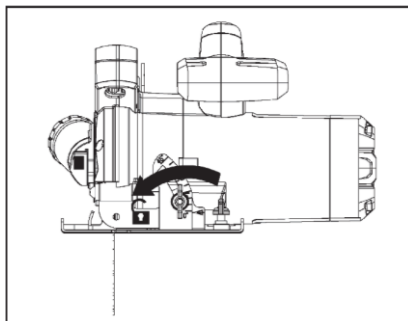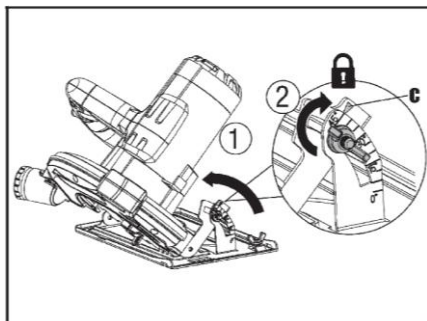

Obsługa


Pozycja uchwytu ręcznego - podczas pracy należy zawsze mocno trzymać pilarkę obiema rękami.

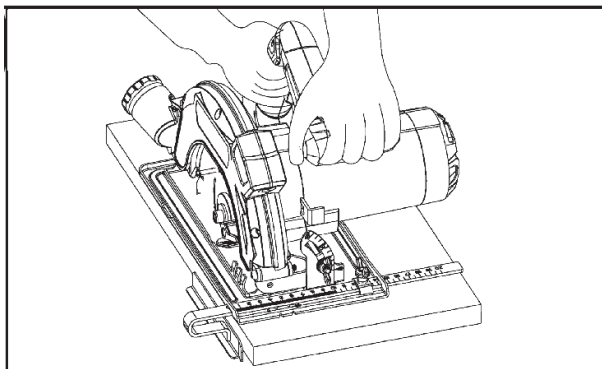

Blokada bezpieczeństwa włącznika/wyłącznika

Włącznik/wyłącznik (18) jest zablokowany, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Naciśnij przycisk wyłączania blokady (19), a następnie włącznik/wyłącznik (18) i zwolnij przycisk wyłączania blokady (19). Włącznik/wyłącznik jest teraz włączony. Aby wyłączyć urządzenie, wystarczy zwolnić przycisk włączania/wyłączania (18).


Po wyłączeniu ostrze może się nadal obracać. Oczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.

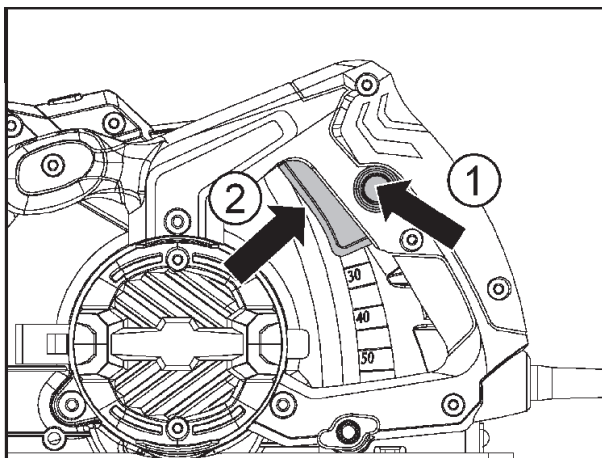

Regulacja prowadnicy równoległej

Służy do wykonywania cięć równoległych do krawędzi obrabianego przedmiotu w wybranej odległości. Najpierw należy obrócić pokrętkę blokady prowadnicy równoległej (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją poluzować, następnie przesunąć ramię prowadnicy równoległej (9) przez uchwyt, aby uzyskać wymaganą odległość cięcia, po czym dokręcić pokrętkę blokady (5), obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby bezpiecznie zacisnąć prowadnicę równoległą (9).

UWAGA: Przed przystąpieniem do cięcia przedmiotu obrabianego najlepiej jest wykonać cięcie próbne.

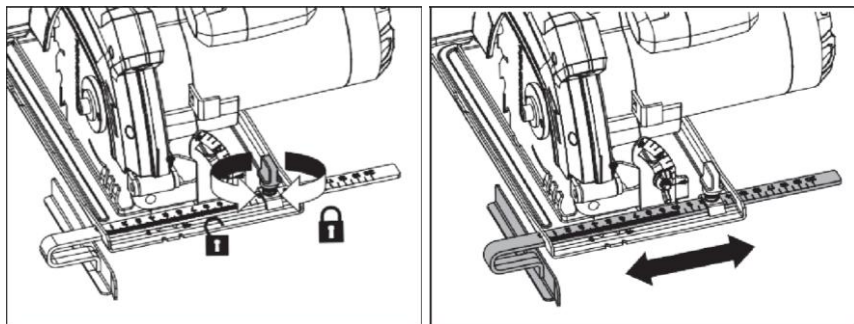


Wycięcie prowadzące

W przedniej części płyty podstawy (14) znajduje się wycięcie prowadzące cięcie.

- W przypadku cięć prostych użyj oznaczenia 0° , aby wyrównać ją ze skalą prowadnicy równoległej.
- W przypadku cięcia pod kątem 45° użyj oznaczenia 45° , aby wyrównać ze skalą prowadnicy równoległej.

Mocno zamocuj prowadnicę równoległą. Zawsze wykonuj cięcie próbne, aby sprawdzić ustawienie.

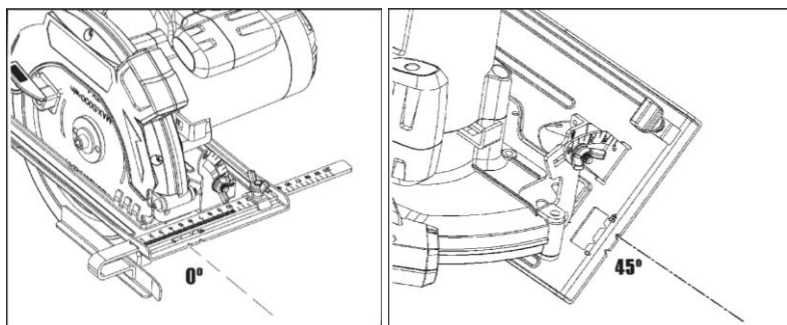



Korzystanie z prowadnicy laserowej

UWAGA: Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera i nie kierować jej na nikogo. Energia wiązki laserowej jest szkodliwa dla oczu.

Prowadnica laserowa służy do precyzyjnego cięcia. Naciśnij przełącznik włączania/wyłączania lasera (2), prowadnica laserowa wyświetli widoczną czerwoną linię na powierzchni przedmiotu obrabianego.

Wykonaj cięcie wzdłuż czerwonej linii. Laser wyłączy się automatycznie po wyłączeniu piły.

UWAGA: Trociny mogą blokować wiązkę lasera, należy okresowo czyścić soczewkę lasera.

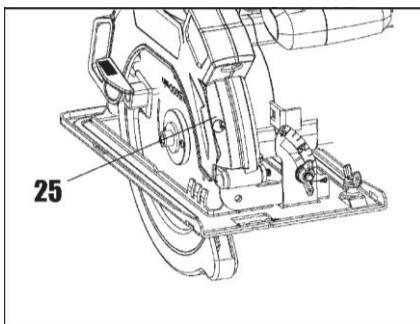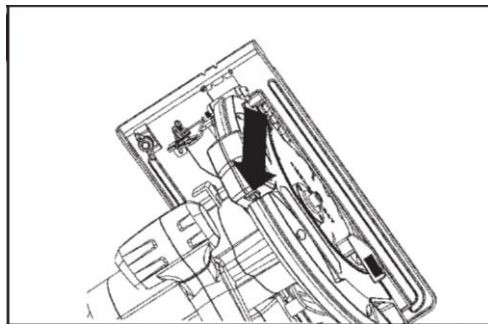

Wskazówki dotyczące pracy pilarką tarczową

- Jeżeli elektronarzędzie zbyt szybko się nagrzewa, należy uruchomić pilarkę tarczową bez obciążenia na 2-3 minuty w celu schłodzenia silnika. Unikać długotrwałej pracy na bardzo niskich obrotach.
- Należy zawsze używać tarczy dostosowanej do grubości materiału, który ma być cięty. Jakość cięcia będzie się poprawiać wraz ze wzrostem liczby zębów tarczy.
- Zawsze należy upewnić się, że obrabiany element jest mocno przytrzymywany lub zamocowany, aby zapobiec przemieszczaniu się. Podpieraj przy cięciu dużych płyt w pobliżu linii cięcia cięty element. Wszelkie ruchy materiału mogą wpłynąć na jakość cięcia.
- Ostrze tnie w kierunku do góry i może wyszczerbić górną powierzchnię lub krawędzie obrabianego elementu. Podczas cięcia należy upewnić się, że górna powierzchnia jest niewidoczna po zakończeniu pracy.
- Zbyt szybkie podawanie materiału znacznie obniża wydajność maszyny i skraca żywotność piły. Zawsze kieruj dobrą stroną obrabianego przedmiotu w dół, aby zapewnić minimalne odpryski. Używaj tylko ostrych brzeszczotów odpowiedniego typu.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności regulacyjnych, serwisowych lub konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Elektronarzędzie nie wymaga dodatkowego smarowania ani konserwacji. W elektronarzędziu nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Do czyszczenia elektronarzędzia nigdy nie należy używać wody ani chemicznych środków czyszczących. Do czyszczenia należy używać suchej szmatki. Narzędzie elektryczne należy zawsze przechowywać w suchym miejscu. Należy utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne silnika. Wszystkie elementy sterujące pracą urządzenia powinny być wolne od kurzu. Niekiedy przez otwory wentylacyjne mogą wydostawać się iskry. Jest to zjawisko normalne i nie powoduje uszkodzenia elektronarzędzia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Informacje serwisowe

Niniejsze narzędzie jest objęte gwarancją dla pierwotnego nabywcy na brak wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu.

Jeżeli mimo naszych kontroli jakości i zastosowanych materiałów narzędzie ulegnie awarii, należy zlecić naprawę wyłącznie autoryzowanemu elektrykowi lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu.

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy ten produkt został poddany niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, wypadkowi lub niestaranności;
- gdy ten produkt był używany do celów, do których nie został zaprojektowany lub nie jest odpowiedni;
- gdy serwis tego produktu został przeprowadzony przez nieautoryzowaną osobę lub firmę lub gdy zostały użyte niezatwierdzone części.
- części, które uległy naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

Utylizacja



Urządzenie i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu. Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Należy je oddać do recyklingu w przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zwroty@dekonarzedzia.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: reklamacje@dekonarzedzia.pl lub drogą pocztową na adres:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone i zgłoszone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Deklaracja zgodności WE

Numer deklaracji: 265/2024

NINGBO DEKO TECHNOLOGIA INFORMACYJNA CO., LTD
RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU
NINGBO CHINY

Oznajmia, że maszyna opisana poniżej:

OZNACZENIE	ODNOŚNIK FABRYCZNY	NUMER REF. SUPLIER	KOD KRESKOWY
Piła tarczowa	M1Y-GW9-185	DKCS16G185	6974491581604
Jest zgodny z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa poniższych Dyrektyw Europejskich:		Zastosowane normy zharmonizowane:	
2006/42/WE 2014/30/UE		EN 62841-1:2015+AC:15 EN 62841-2-5:2014 EK9-BE-88:2014 EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-3-11:2000	

Niniejsza deklaracja zgodności stanowi podstawę do oznakowania produktu
znakiem CE

Adres: Ningbo

Data: 14/2/2024

PODPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD





DEKO®


Dovozce:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

KOTOUČOVÁ PILA DEKO DKCS16G185

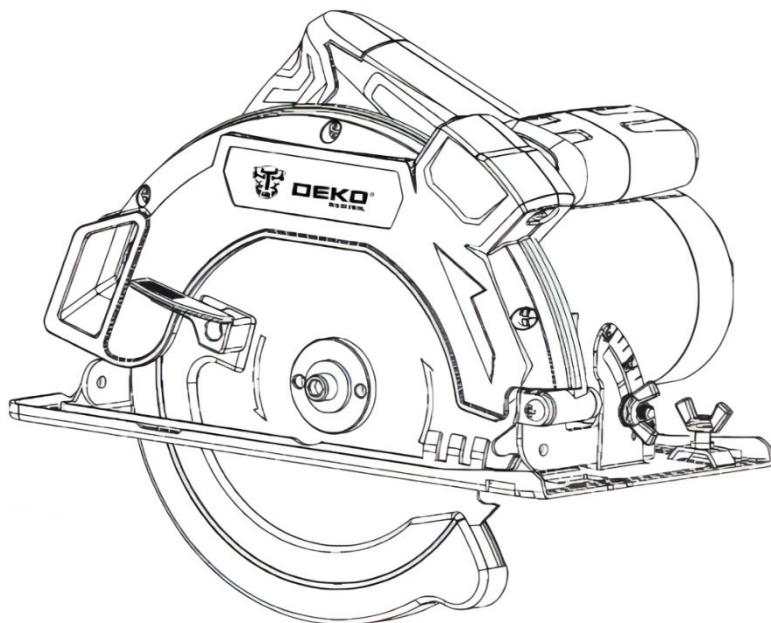

Překlad původních pokynů



⚠ Důležité: Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uchovejte si návod pro budoucí použití.

Vyrobeno v Číně



Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte si přečíst všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace přiložené k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

- Uchovejte si prosím všechna varování a pokyny pro budoucí použití.
- Termín "elektrické nářadí" ve varováních se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo z akumulátoru (bez kabelu).

Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo tmavá místa jsou příznivá pro nehody.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a kolemjdoucí osoby mimo dosah spotřebiče. Rušivé vlivy mohou způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka elektrického nářadí musí být přizpůsobena zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. S uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravené zástrčky a namontované zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kamna a chladničky. Pokud je tělo uživatele uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenamáhejte napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané vodiče zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud používáte elektrické nářadí v reklaměamp umístění se nelze vyhnout, použijte napájecí zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, pokud jsou používány ve vhodných podmínkách, snižují zranění osob.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvedáním nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým vypínačem vede k nehodám.
- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte seřizovací klíč nebo otevřený klíč. Klíč nebo klávesnice ponechaná na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- Nesahejte příliš vysoko. Po celou dobu by mělo být zachováno správné držení těla a rovnováha. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Měli byste se vhodně obléknout. Nemělo by se nosit volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy a oděv v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy pohyblivými částmi.
- Pokud jste vybaveni zařízením pro připojení systémů odsávání prachu a prachu, ujistěte se, že jsou správně připojeny a používány. Použití odsávání prachu může snížit nebezpečí prachu.
- Nedovolte, aby zvyk častého používání nástrojů umožnil rutinu a neznalost pravidel bezpečnosti nástrojů. Neopatrné jednání může vést k vážnému zranění ve zlomku sekundy.

Použití a péče o elektrické nářadí

- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro vaše použití. Správné elektrické nářadí bude vykonávat práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud jeho zapnutí a vypnutí neumožňuje vypínač. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte baterii, pokud je vyjímatelná, z elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním obsluhovaly osoby, které nejsou obeznámeny s tímto nářadím nebo s těmito pokyny. Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou špatně zarovnané, prasklé nebo jiné faktory, které by mohly ovlivnit výkon elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snáze se ovládají.
- Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci s nářadím a jeho ovládání v neočekávaných situacích.

Služba

- Servis elektrického nářadí by měla provádět kvalifikovaná osoba pouze za použití identických náhradních dílů. Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

Další bezpečnostní tipy pro všechny řetězové pily

- Udržujte ruce mimo oblast řezu a čepel. Druhou ruku držte na přídatné rukojeti nebo skříni motoru. Pokud pilu drží obě ruce, nesmí být řezány kotoučem.
- Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt nechrání před nožem pod obrobkem.
- Hloubka řezu by měla být upravena podle tloušťky obrobku. Pod obrobkem by měl být viditelný méně než celý zub kotouče.
- Nikdy nedržte řezaný kus v rukou nebo přes nohu. Připevněte obrobek ke stabilní plošině. Je důležité poskytnout dostatečnou podporu, aby se minimalizovalo osobní vystavení, zaseknutí čepele nebo ztráta kontroly.
- Při provádění operací, při kterých by se řezný nástroj mohl dostat do kontaktu se skrytými elektrickými kabely nebo vlastním kabelem, držte elektrické nářadí za izolované úchopové plochy. Kontakt s vodičem pod napětím také způsobí, že nechráněné kovové části elektrického nářadí budou pod napětím a způsobí úraz elektrickým proudem.
- Při řezání vždy používejte podélné vodičko nebo vodičko s rovným okrajem. Tím se zvyšuje přesnost řezání a snižuje se pravděpodobnost zaseknutí nože.
- Vždy používejte kotouč se správnou velikostí a tvarem (kosočtverečným nebo kulatým) otvorů ve stopce. Kotouče, které se nevejdou do upínacího hardwaru pily, se budou otáčet excentricky, což způsobí, že ztratíte kontrolu nad strojem.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo šrouby kotouče. Podložky a šrouby kotoučů jsou navrženy speciálně pro vaši řetězovou pilu, aby byl zajištěn optimální výkon a bezpečnost práce.

Příčiny zpětné reflexe a prevence obsluhy

- Zpětný ráz je náhlá reakce na stlačený, zablokovaný nebo nesprávně umístěný pilový kotouč, která způsobí, že se pila nekontrolovatelně zvedne a odtáhne od obrobku směrem k obsluze.

- V případě, že je kotouč stlačen nebo zablokován řeznou hranou, kotouč se zastaví a reakce motoru způsobí, že se pila náhle vrátí směrem k obsluze.
- Pokud je kotouč během řezání zkroucený nebo špatně zarovnaný, zuby na zadní hraně kotouče se mohou zarýt do horního povrchu dřeva, což způsobí, že kotouč vyjede z řezu a odskočí zpět směrem k obsluze.
- Zpětný ráz je důsledkem nesprávného použití pily a/nebo nesprávných provozních postupů nebo podmínek a lze mu zabránit přijetím vhodných opatření uvedených níže.
- Držte pilu oběma rukama a umístěte paže, abyste zabránili síle zpětného rázu. Abyste zabránili zpětnému rázu, držte motorovou pilu oběma rukama. V případě, že je nůž zablokován nebo pokud je přerušení provozu příliš dlouhé, je třeba přijmout vhodná opatření.
- Pokud se kotouč zasekne nebo se řez z jakéhokoli důvodu přeruší, uvolněte spoušť a držte pilu v klidu, dokud se pilový kotouč úplně nezastaví. Nikdy se nepokoušejte odsunout pilu od obrobku nebo ji táhnout dozadu, když je kotouč v pohybu. V opačném případě může pila kopnout zpět.
- Při opětovném spuštění pily v obrobku vycentrujte pilový kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda zuby pily nejsou zapuštěny do materiálu. Pokud je pila zaklíněná, může se při opětovném spuštění zvednout nebo odskočit od obrobku.
- Podepřete velké desky, abyste minimalizovali riziko zaseknutí disku a zpětného rázu. Velké desky mají tendenci se ohýbat pod svou vlastní hmotností. Podpěry musí být umístěny pod deskou na obou stranách, v blízkosti linie řezu a poblíž okraje desky.
- Nepoužívejte tupé nebo poškozené nože. Nenaostřené nebo nesprávně umístěné nože vytvářejí úzké řezné hrany, které způsobují nadměrné tření, zablokování čepele a zpětný ráz.
- Aretační páčky pro nastavení hloubky řezu a úkosu musí být před zahájením řezu utaženy a zajištěny. Pokud se seřízení kotouče během řezání posune, může dojít k zablokování a zpětnému rázu.
- Při provádění "ponorných řezů" ve stávajících stěnách nebo jiných slepých místech je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Vyčnívající nůž může řezat předměty, které mohou způsobit zpětný ráz.

Kryt kotouče

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spodní kryt řádně uzavřen. Nepouštějte pilu, pokud se spodní kryt volně nepohybuje a okamžitě se nezavře. Nikdy neutahujte ani nepřivazujte spodní kryt v otevřené poloze. Pokud pila náhodou spadne, může dojít k ohnutí spodního krytu. Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti a zkontrolujte, zda se volně pohybuje ve všech úhlech a hloubkách řezu a nedotýká se kotouče ani jiných částí.
- Zkontrolujte funkci pružiny spodního krytu. Pokud kryt a pružina nefungují správně, je nutné je před použitím opravit. Spodní kryt může být pomalý kvůli poškozeným dílům, usazeninám gumy nebo nahromaděným nečistotám.
- Spodní kryt by měl být vysouván pouze rukou pro speciální řezy, jako jsou "ponorné řezy" a "složené řezy". Zvedněte spodní kryt zatažením za rukojeť dovnitř, a jakmile

pilový kotouč vnikne do materiálu, uvolněte spodní kryt. Pro všechny ostatní řezací práce by měl spodní kryt pracovat automaticky.

- Před umístěním pily na stůl nebo podlahu vždy zkontrolujte, zda spodní kryt zakrývá kotouč. Odkrytý pracovní kotouč může způsobit, že se pila pohne dozadu a pořeže vše, co jí stojí v cestě. Poznamenejte si dobu, za kterou se pila zastaví po uvolnění spínače.

Další bezpečnostní pokyny pro práci s kotoučovou pilou

- Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na nářadí. Musí být dodržen stanovený rozsah otáček.
- Disky, jejichž těla jsou prasklá, musí být sešrotovány (oprava není povolena).
- Disky se zuby, u nichž se rozměr hrotu zmenšil na méně než 1 mm, by měly být staženy z používání.
- Montážní šrouby by měly být utaženy v souladu s pokyny výrobce. Pokud nejsou k dispozici pokyny, utáhněte montážní šrouby v pořadí od středu směrem ven.
- Není přípustné používat volné kroužky nebo pouzdra k "vyplnění" otvorů v pilových kotoučích.
- Použití pevných kroužků, např. nalisovaných nebo lepicích, v pilových kotoučích nebo přírubových pouzdrech pro jiné nástroje je povoleno, pokud jsou vyrobeny podle specifikací výrobce.
- Pryskačiči lze z lehkých slitin odstranit pouze rozpouštědly, která neovlivňují mechanické vlastnosti těchto materiálů.
- Oprava nástroje je povolena pouze v souladu s pokyny výrobce nástroje. Zvláštní pozornost je věnována následujícím otázkám.
- Konstrukce nástrojů nesmí být během opravy změněna.
- Nástroje by měla opravovat kompetentní osoba, tj. vyškolená a zkušená osoba, která zná stavební požadavky a rozumí tomu, jaké úrovně bezpečnosti je třeba dosáhnout.
- Součástí opravy by tedy mělo být například použití náhradních dílů v souladu se specifikacemi originálních dílů dodanými výrobcem.
- Pro správné upevnění musí být dodrženy tolerance.
- Je třeba dbát na to, aby broušení řezné hrany neoslabilo náboj a nespojilo řeznou hranu s nábojem.
- K řezání dřeva a podobných materiálů používejte pouze pilové kotouče doporučené výrobcem v souladu s EN 847-1.
- Nepoužívejte žádné abrazivní kotouče.
- Používejte pouze disky s průměrem, který odpovídá označení.
- Určete správný pilový kotouč, který má být použit pro daný materiál.
- Používejte pouze pilové kotouče označené otáčkami stejnými nebo vyššími, než jsou otáčky vyznačené na nástroji.

Obecná bezpečnostní upozornění pro laserová zařízení

Tyto lasery nepředstavují optické nebezpečí, i když záměrné zírání do laserového paprsku může způsobit dočasnou ztrátu zraku.

Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Pokud se záměrně díváte na paprsek, může dojít k nebezpečí, proto dodržujte všechna následující bezpečnostní opatření:

- Laser by měl být používán a udržován v souladu s pokyny výrobce.
- Paprsek nesmí být namířen na jiné osoby nebo předměty než na obrobek.
- Laserový paprsek nesmí být úmyslně namířen na jinou osobu a mělo by se zabránit tomu, aby byl namířen do oka.
- Vždy se ujistěte, že laserový paprsek je namířen na stabilní obrobek bez reflexních povrchů, např. přijatelné je dřevo nebo hrubě potažené povrchy. Lesklé, lesklé, reflexní ocelové plechy nebo podobné nejsou vhodné pro laserovou aplikaci, protože reflexní povrch může nasměrovat laserový paprsek zpět na obsluhu.
- Nenahrazujte laserový stroj jiným. Opravy musí být provedeny výrobcem nebo autorizovaným zástupcem.

Laserové zařízení nainstalované v tomto nástroji je TŘÍDY 2 s maximálním vyzařováním do 1 mW a vlnovou délkou 650 nm.

LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 2 NESMÍ BÝT SLEDOVÁNO DO PAPRSKU



V této příručce a/nebo na stroji jsou použity následující symboly:



Označuje riziko zranění osob nebo poškození nástroje.



Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.



V souladu s platnými předpisy a bezpečnostními normami.



Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie do domovního odpadu! Výrobky zlikvidujte v souladu s předpisy a požadavky místní úřady.



Dvojitá izolace. Zařízení třídy II. Spotřebič nesmí být uzemněn.



Používejte ochranné rukavice.



Noste ochranné brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Při manipulaci s materiály produkujícími prach vždy používejte dýchací přístroj.



Nedívejte se do laserového paprsku.



Laserové záření.





Dvojitá izolace.



Technické údaje

Model	DKCS16G185
Napětí	230 V
Maximální výkon	1600 wattů
Otáčení naprázdno	5000 otáček za minutu
Maximální průměr kotouče	185 mm
Montážní průměr kotouče	20 mm
Hloubka řezu pod úhlem 90o/45o	65 / 43 mm
Třída ochrany	II

Konstrukce

1. Přední rukojeť	13. Spodní pohyblivý kryt
2. Vypínač laseru	14. Základní deska
3. Horní pevný kryt	15. Páčka spodního krytu
4. Úhlová stupnice základní desky	16. Výstup prachu
5. Zajišťovací knoflík paralelního vedení	17. Rukojeť
6. Knoflík zámku úkosu základní desky	18. Vypínač
7. Značka řezu 45°	19. Spínač bezpečnostního zámku
8. 0° značka řezu	20. Stupnice hloubky řezu
9. Paralelní vedení	21. Zajišťovací knoflík hloubky řezu
10. Štít	22. Šestihranný klíč
11. Externí podložka pro uchycení disku	23. Tlačítko zámku vřetena
12. Upevňovací šroub disku	24. Vnitřní podložka pro připevnění disku

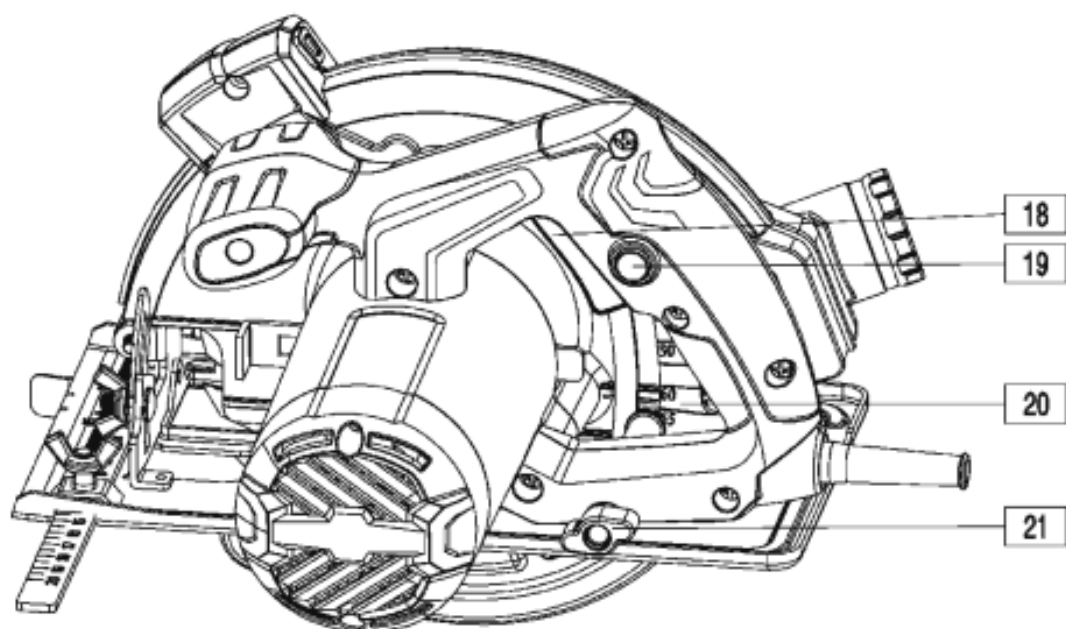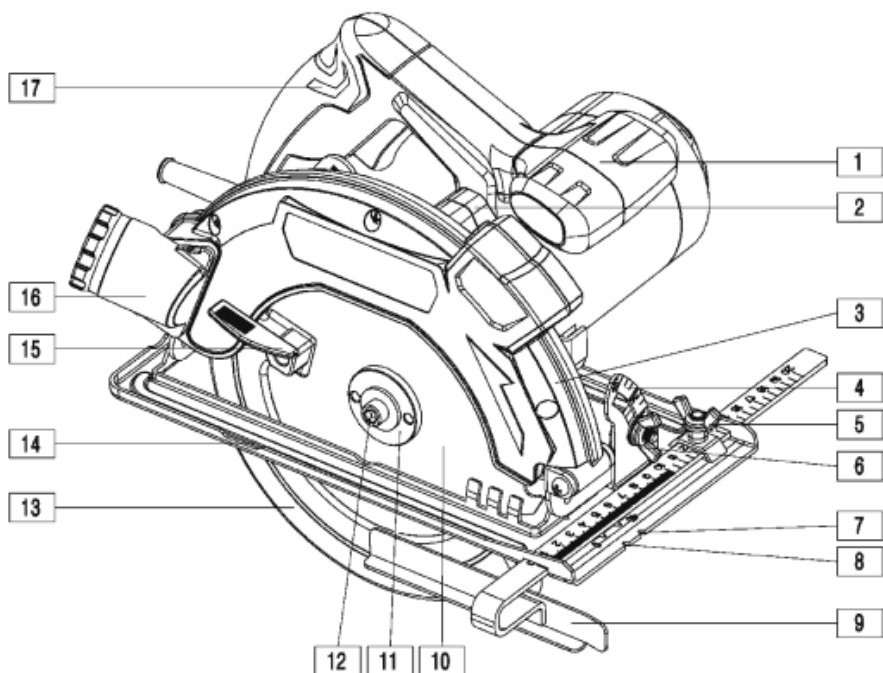

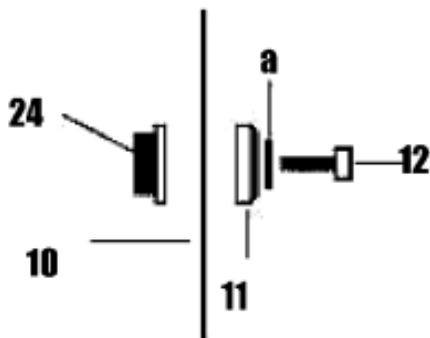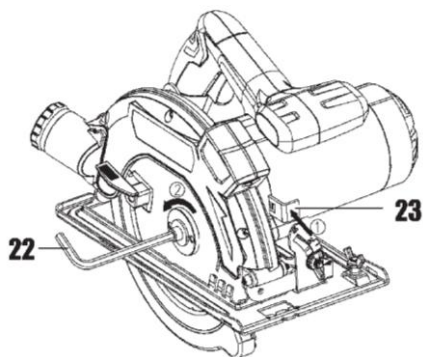

Výměna disku

VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli údržby nebo seřízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži kotoučové pily používejte ochranné rukavice. Dotyk pilového kotouče může způsobit porážení.
- Měly by se používat pouze číselníky kompatibilní s tímto zařízením, podrobnosti naleznete v této příručce.
- V žádném případě nepoužívejte brusné kotouče jako řezný nástroj.

Odstranění

- Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (23) a držte jej stisknuté.
- Povolte šroub (12) proti směru hodinových ručiček pomocí šestihranného klíče (22).
- Vyšroubujte šroub (12), podložku (a) a vnější podložku pro zajištění disku (11).
- Nakloňte spodní kryt kotouče (13) dozadu a pevně jej držte pomocí spodní páčky kotouče (15).
- Odstraňte starý číselník.

Shromáždění


- Vyčistěte kotouč a všechny upevňovací prvky, které mají být namontovány.
- Nakloňte spodní kryt kotouče (13) dozadu a pevně jej držte pomocí spodní páčky kotouče (15).
- Umístěte nový kotouč na vnitřní podložku pro připevnění kotouče (24).
- Přemístěte vnější podložku pro připevnění disku (11). Znovu stiskněte a podržte zámek vřetena (23). Namontujte podložku (a) a šroub (12) na vnější podložku pro připevnění disku (11).

- Pomocí šestihranného klíče (22) bezpečně utáhněte šroub (12) ve směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Dbejte na správnou montážní polohu vnější a vnitřní podložky pro připevnění disku.

Při montáži: Ujistěte se, že směr řezání zubů (směr šipky na kotouči) a šipka směru otáčení na krytu kotouče se shodují.

Zuby čepele jsou velmi ostré. Pro dosažení nejlepších výsledků řezání používejte pilový kotouč, který je vhodný pro materiál a kvalitu řezu.

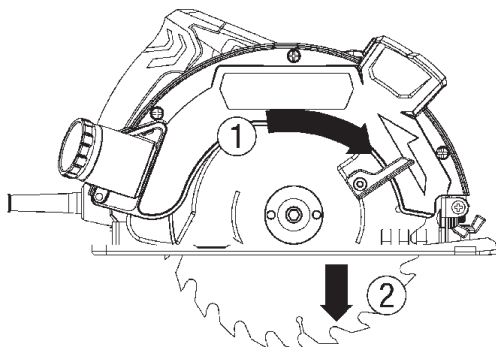


Adaptér do vysavače

Připevněte adaptér k výstupu prachu (16), dokud nezapadne na místo. Zajistěte na místě pomocí dodaného šroubu. Připojte příslušnou hadici k adaptéru.

POZNÁMKA: Adaptér nesmí být namontován, pokud není připojen žádný externí systém pro sběr prachu. V opačném případě hrozí nebezpečí ucpání odsávacího systému. Pro zajištění optimálního odsávání prachu by měl být adaptér pravidelně čištěn. Vysavač musí být vhodný pro zpracovávaný materiál.


POZNÁMKA: Použití extraktoru vás nezavazuje nutnosti nosit osobní ochranné prostředky, zejména ochranné prostředky dýchacích cest.

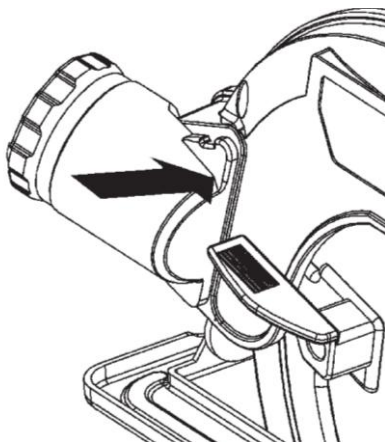

Nastavení hloubky řezu

Otočením zajišťovacího knoflíku hloubky řezu (21) proti směru hodinových ručiček jej uvolněte a zvedněte tělo pily nahoru vzhledem k základní desce (14). Nastavte požadovanou hloubku řezu nastavením symbolu trojúhelníku (b) (na zadní straně pevného horního krytu (3)) na stupnici hloubky řezu (20). Otočením zajišťovacího knoflíku hloubky řezu (21) ve směru hodinových ručiček zajistíte hloubku řezu. Při správném vyrovnaní by zuby kotouče neměly vyčnívat více než 3 mm pod obrobek.

POZNÁMKA: Před řezáním obrobku je nejlepší provést zkušební řez.

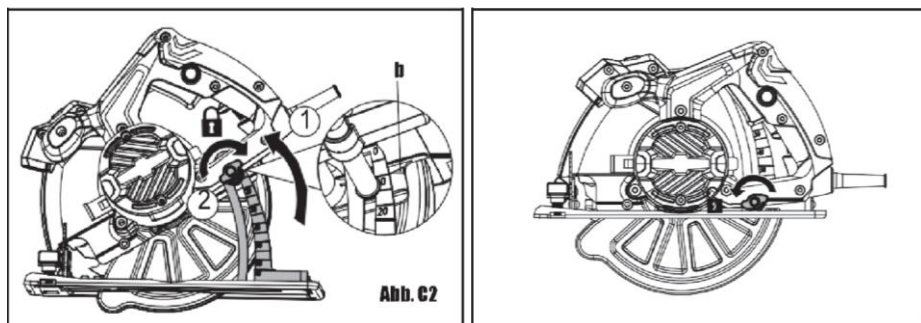


Nastavení úhlu úkosu

Otočením zajišťovacího knoflíku šikmých řezů základní desky (6) proti směru hodinových ručiček jej uvolněte a nakloňte jednotku směrem od základní desky. Nastavte požadovaný úhel úkosu nastavením symbolu trojúhelníku (c) na stupnici úhlu základní desky (4).


Utáhněte zajišťovací knoflík šikmých řezů základní desky (6) otáčením ve směru hodinových ručiček.

VAROVÁNÍ: Při provádění úkosových řezů nepoužívejte stupnici hloubky řezu (20) kvůli možnosti nepřesností.

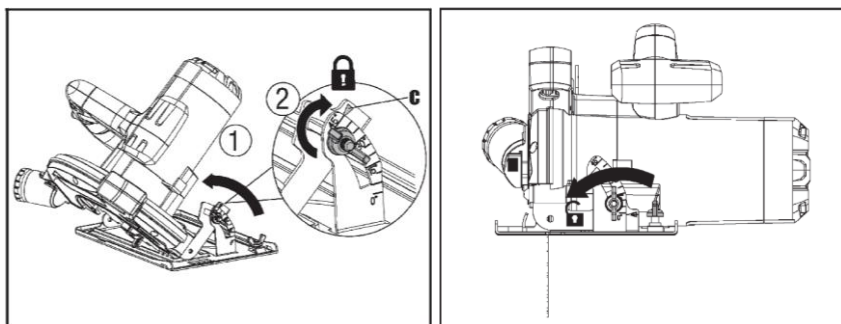

Služba


Poloha ruční rukojeti - Při práci držte pilu vždy pevně oběma rukama.

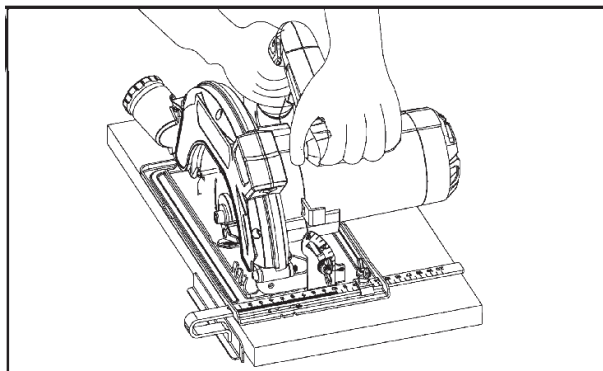

Bezpečnostní blokování vypínače

Vypínač (18) je zablokován, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Stiskněte tlačítko vypnutí blokování (19) a poté vypínač (18) a uvolněte tlačítko vypnutí blokování (19). Vypínač je nyní zapnutý. Chcete-li spotřebič vypnout, jednoduše uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí (18).


Když je nůž vypnutý, může se dále otáčet. Počkejte, dokud se číselník úplně nezastaví.

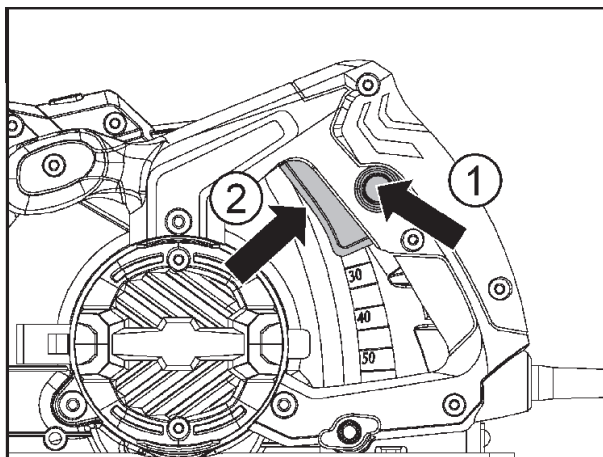

Nastavení vodítka podélného řezu

Slouží k provádění řezů rovnoběžných s okrajem obrobku ve zvolené vzdálenosti. Nejprve otočte zajišťovací knoflík paralelního vedení (5) proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili, poté protáhněte rameno paralelního vedení (9) rukojetí, abyste dosáhli požadované řezné vzdálenosti, poté utáhněte zajišťovací knoflík (5) otáčením ve směru hodinových ručiček, abyste bezpečně trásli paralelní vedení (9).

POZNÁMKA: Před řezáním obrobku je nejlepší provést zkušební řez.

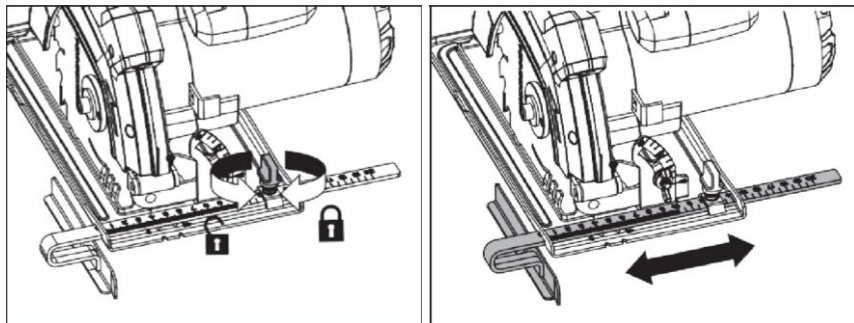


Vodicí zářez

V přední části základní desky (14) je výřez pro vedení řezu.

- U přímých řezů je zarovnejte se stupnicí podélného pravítka pomocí značky 0°.
- Pro řezání pod úhlem 45° použijte značku 45° pro zarovnání s rovnoběžnou stupnicí vodítka.

Pevně upevněte paralelní doraz. Vždy proveďte zkušební řez pro kontrolu nastavení.

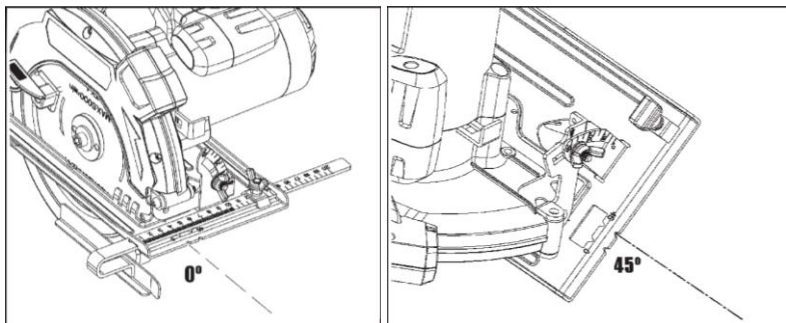


Použití laserového naváděcího systému

POZNÁMKA: Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku a na nikoho jej nemiřte. Energie laserového paprsku je pro oči škodlivá.

Laserový naváděcí bod se používá k přesnému řezání. Stiskněte vypínač laseru (2), laserový naváděcí bod zobrazí na povrchu obrobku viditelnou červenou čáru.

Provedte řez podél červené čáry. Laser se automaticky vypne, když se pila vypne.

POZNÁMKA: Piliny mohou blokovat laserový paprsek, pravidelně čistěte laserovou čočku.

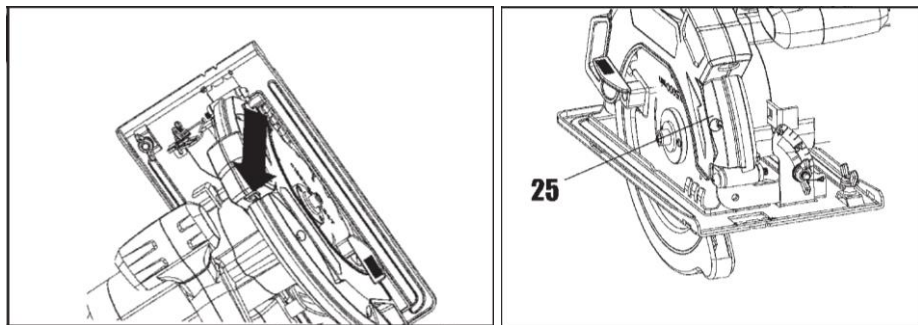

Tipy pro práci s kotoučovou pilou

- Pokud se elektrické nářadí příliš zahřeje, nechte kotoučovou pilu běžet bez zátěže po dobu 2-3 minut, aby se motor ochladil. Vyhněte se dlouhodobému provozu při velmi nízkých otáčkách.
- Vždy používejte kotouč, který je vhodný pro tloušťku řezaného materiálu. Kvalita řezu se bude zlepšovat se zvyšujícím se počtem zubů pilového pásu.
- Vždy se ujistěte, že je obrobek pevně držen nebo třámped, aby se zabránilo pohybu. Při řezání velkých desek podepřete řezaný kus v blízkosti linie řezu. Jakýkoliv pohyb materiálu může ovlivnit kvalitu řezu.
- Kotouč řeže směrem nahoru a může odštípnout horní povrch nebo hrany obrobku. Při řezání se ujistěte, že horní povrch je po dokončení práce neviditelný.
- Příliš rychlé podávání materiálu výrazně snižuje účinnost stroje a zkracuje životnost pily. Dobrou stranou obrobku vždy směřujte dolů, abyste zajistili minimální odlupování. Používejte pouze ostré pilové kotouče správného typu.

Údržba

VAROVÁNÍ: Před prováděním jakéhokoli seřizování, servisu nebo údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Elektrické nářadí nevyžaduje dodatečné mazání ani údržbu. V elektrickém nářadí nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit. K čištění elektrického nářadí nikdy nepoužívejte vodu nebo chemické čisticí prostředky. K čištění použijte suchý hadřík. Elektrické nářadí vždy skladujte na suchém místě. Udržujte výdechy motoru čisté. Udržujte všechny ovládací prvky spotřebiče bez prachu. Někdy mohou jiskry unikat ventilačními otvory. To je normální a nepoškozuje to elektrické nářadí.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Servisní informace

Původnímu kupujícímu se poskytuje záruka na toto nářadí bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data původního nákupu.

Pokud i přes naše kontroly kvality a použité materiály nářadí selže, nechte jej opravit pouze autorizovaným elektrikářem nebo se obraťte na místního distributora nebo servisního zástupce.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- když byl tento produkt vystaven nesprávnému použití, zneužití, nehodě nebo nedbalosti;
- pokud byl tento produkt používán pro účely, pro které nebyl navržen nebo není vhodný;
- Pokud byl servis tohoto produktu proveden neoprávněnou osobou nebo společností nebo pokud byly použity neschválené díly.
- díly, které se přirozeně opotřebovaly v důsledku používání v souladu s uživatelskou příručkou.

Likvidace



Zařízení a obal by měly být vytříděny k ekologické recyklaci. Elektrické nářadí nesmí být vyhazováno do domovního odpadu! Měly by být recyklovány na sběrných místech určených k tomuto účelu. Informace o recyklaci lze získat od místních úřadů.

Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitel nebo fyzická osoba a smlouva, kterou jste s námi uzavřeli po 31. prosinci 2020, přímo souvisí s Vaší podnikatelskou činností, ale není pro Vás profesní povahy, máte obecně právo od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit.

Od smlouvy můžete odstoupit tak, že nám zašlete prohlášení o odstoupení od smlouvy, např. e-mailem zaslaným na následující adresu: zwroty@dekonarzedzia.pl

Vracené zboží nám neprodleně vraťte na následující adresu:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ulice Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,
nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupíte.

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet smlouvou, ve které předáváme věc a jsme povinni převést její vlastnictví - od převzetí věci vámi nebo vámi určenou třetí osobou jinou než dopravcem a v případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho věcí, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí poslední věci, šarže nebo části provedené vámi nebo vámi určenou třetí stranou jinou než dopravcem.

Pro dodržení lhůty stačí zaslat výpis před jejím uplynutím.

Vámi provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží za podmínek uvedených v předpisech, vám vrátíme neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Vrácení platby, kterou jsme od vás obdrželi, můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o jeho odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Nezapomeňte, že nemáte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, m.in. v souvislosti se smlouvou:

- ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaná věc, vyrobená podle vaší specifikace nebo použitá podle vašich individuálních potřeb;
- ve kterém je předmětem služby věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
- u nichž je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
- ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen.

Stížnosti

Pokud se u nás zakoupené zboží ukáže jako vadné, máte právo jej reklamovat na základě záruky. Stížnost je nejlepší podat na e-mailovou adresu: reklamacje@dekonarzedzia.pl nebo poštou na následující adresu:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ulice Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Vadné zboží by mělo být zasláno na následující adresu:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ulice Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

V souvislosti s vadou můžete požadovat: výměnu věci za věc bez vady, odstranění vady nebo předložení prohlášení o slevě, odstoupení od smlouvy – v případě věcné vady.

Za vady zjištěné a nahlášené do dvou let ode dne předání věci odpovídáme Vám.

Vaše stížnost bude posouzena (zodpovězena) do 14 dnů ode dne, kdy jsme vaši stížnost obdrželi.

ES prohlášení o shodě

Číslo prohlášení: 265/2024

NINGBO DEKO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE CO., LTD
RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU
NINGBO CHINY

Uvádí, že níže popsany stroj:

OZNAČENÍ	REFERENČNÍ INFORMACE Z TOVÁRNY	ČÍSLO REF. SUPLIER	ČÁROVÝ KÓD
Kotoučová pila	Katalogové číslo M1Y-GW9-185	DKCS16G185	6974491581604
Splňuje nezbytné bezpečnostní požadavky následujících evropských směrnic:			Použité harmonizované normy:
2006/42/ES 2014/30/EU			EN 62841-1:2015+AC:15 EN 62841-2-5:2014 Katalog AgoT A9-B-88:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-11:2000

Toto prohlášení o shodě tvoří základ pro označení výrobku CE

Adresa: Ningbo

Datum: 14/2/2024

PODPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD





DEKO®


Dovozca:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

CIRKULÁRKA DEKO DKCS16G185

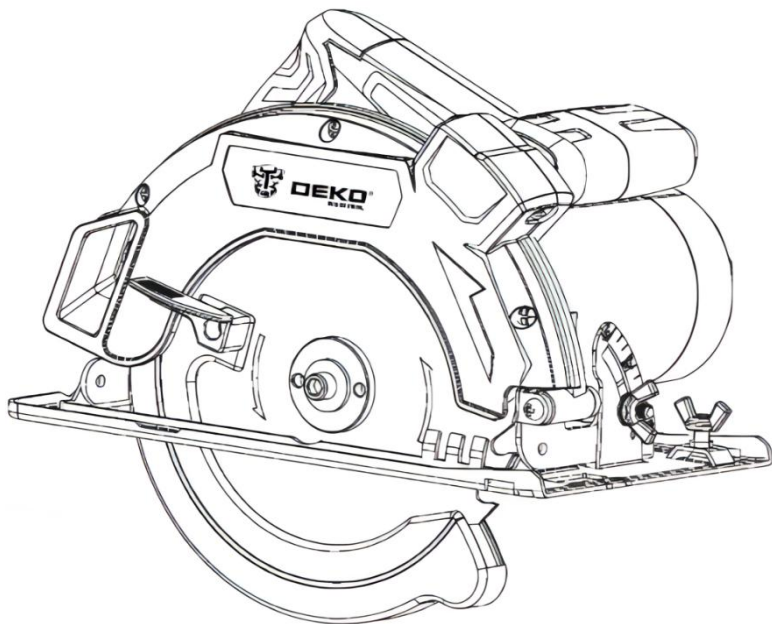

Preklad pôvodných pokynov



Δ dôležité: Pred použitím produktu si prečítajte tento návod na použitie. Návod si uschovajte pre budúce použitie.

Vyrobené v Číne



Všeobecné bezpečnostné upozornenia na elektrické náradie

VAROVANIE: Nezabudnite si prečítať všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie priložené k tomuto elektrickému náradíu. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

- Uchovajte si všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.
- Pojem "elektrické náradie" vo varovaniach sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s káblom) alebo na batérie (bez kábla).

Bezpečnosť na pracovisku

- Udržujte svoj pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnené alebo tmavé miesta vedú k nehodám.
- Nepoužívajte elektrické náradie v potenciálne výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby mimo dosahu spotrebiča. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly nad zariadením.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka elektrického náradia musí byť prispôsobená zásuvke. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nepoužívajte žiadne adaptéry s uzemneným elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a namontované zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je telo používateľa uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Voda vniknutá do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenamáhajte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané vodiče zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak pracujete s elektrickým náradím v reklameamp mieste sa nedá vyhnúť, použite prúdový chránič (RCD) chránený prúdovým chráničom. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

- Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, dávajte si pozor na to, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné prostriedky, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, pri použití vo vhodných podmienkach znižujú zranenie osôb.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo zapínanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom vedie k nehodám.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo vidlicový kľúč. Kľúč alebo klávesnica ponechaná na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
- Nesiahajte príliš vysoko. Vždy by sa malo udržiavať správne držanie tela a rovnováha. To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
- Mali by ste sa vhodne obliecť. Voľné oblečenie alebo šperky by sa nemali nosiť. Udržujte vlasy a odev mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy je možné vtiahnuť pohyblivými časťami.
- Ak ste vybavení zariadením na pripojenie systémov na zachytávanie prachu a zachytávanie prachu, uistite sa, že sú správne pripojené a používané. Použitie zachytávania prachu môže znížiť nebezpečenstvo prachu.
- Nedovoľte, aby zvyk častého používania nástrojov umožnil rutinu a neznalosť bezpečnostných pravidiel náradia. Neopatrné konanie môže mať za následok vážne zranenie v zlomku sekundy.

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne elektrické náradie pre vašu aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- Elektrické náradie nepoužívajte, pokiaľ vypínač neumožňuje jeho zapnutie a vypnutie. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte batériu, ak je odnímateľná, z elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- Keď elektrické náradie nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí a nedovoľte, aby elektrické náradie obsluhovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto náradím alebo s týmito pokynmi. Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné.
- Údržba elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané, prasknuté alebo iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť výkon elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.

- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, náradie atď. v súlade s týmito pokynmi, berúc do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať. Používanie elektrického náradia na iné ako určené činnosti môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Rukoväte a uchopovacie plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a mastnoty. Klzké rukoväte a uchopovacie plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu s náradím a jeho ovládanie v neočakávaných situáciách.

Služba

- Servis elektrického náradia by mala vykonávať kvalifikovaná osoba s použitím iba identických náhradných dielov. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.

Ďalšie bezpečnostné tipy pre všetky reťazové pily

- Ruky držte ďalej od oblasti rezu a čepele. Druhú ruku držte na prídavnej rukoväti alebo kryte motora. Ak pílu držia obe ruky, nesmie ich kotúč rezať.
- Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt nechráni pred kotúčom pod obrobkom.
- Hĺbka rezu by sa mala upraviť podľa hrúbky obrobku. Pod obrobkom by mal byť viditeľný menej ako celý zub kotúča.
- Nikdy nedržte odrezaný kus v rukách alebo cez nohu. Pripevnite obrobok na stabilnú plošinu. Je dôležité poskytnúť primeranú podporu, aby sa minimalizovalo osobné vystavenie, zaseknutie čepele alebo strata kontroly.
- Držte elektrické náradie za izolované rukoväte, keď vykonávate operácie, pri ktorých sa rezný nástroj môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi alebo vlastným káblom. Kontakt so živým vodičom tiež spôsobí, že nechránené kovové časti elektrického náradia budú pod napätím a spôsobia obsluhu úraz elektrickým prúdom.
- Pri rezaní vždy používajte plot na rezanie alebo plot s rovným okrajom. To zvyšuje presnosť rezu a znižuje pravdepodobnosť zaseknutia kotúča.
- Vždy používajte kotúč so správnou veľkosťou a tvarom (kosoštvorcový alebo okrúhly) otvorov v stopke. Kotúče, ktoré sa nezместia do píly clamphardvér bude bežať excentricky, čo spôsobí stratu kontroly nad strojom.
- Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo skrutky čepele. Podložky a skrutky kotúča sú navrhnuté špeciálne pre vašu reťazovú pílu, aby zaistili optimálny výkon a bezpečnosť práce.

Príčiny spätného odrazu a prevencia obsluhy

- Spätý ráz je náhla reakcia na stlačený, zablokovaný alebo nesprávne umiestnený pílový kotúč, ktorá spôsobí, že sa píla nekontrolovateľne zdvihne a odtiahne sa od obrobku smerom k operátorovi.

- V prípade, že je kotúč stlačený alebo zaistený reznou hranou, kotúč sa zastaví a odozva motora spôsobí, že sa píla náhle vráti smerom k operátorovi.
- Ak je kotúč počas rezania skrútený alebo nesprávne zarovnaný, zuby na zadnom okraji kotúča sa môžu zaryť do horného povrchu dreva, čo spôsobí, že kotúč vyjde zo zárezu a odpruží sa späť smerom k operátorovi.
- Spätný kop je výsledkom nesprávneho používania píly a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo podmienok a dá sa mu vyhnúť prijatím príslušných opatrení uvedených nižšie.
- Držte pílu oboma rukami a položte ruky, aby ste zabránili sile spätného rázu. Aby ste predišli spätnému rázu, držte reťazovú pílu oboma rukami. V prípade, že je čepeľ zablokovaná alebo ak je prerušenie prevádzky príliš dlhé, je potrebné prijať príslušné opatrenia.
- Ak sa kotúč zasekne alebo sa rez z akéhokoľvek dôvodu preruší, uvoľnite spúšť a držte pílu v materiáli, kým sa pílový kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte presunúť pílu od obrobku alebo ju ťahať dozadu, keď je kotúč v pohybe. V opačnom prípade sa píla môže odraziť.
- Pri opätovnom spustení píly v obrobku vycentrujte pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či zuby píly nie sú zapustené v materiáli. Ak je píla zaklinovaná, pri opätovnom spustení sa môže zdvihnúť alebo odraziť od obrobku.
- Podprite veľké platne, aby ste minimalizovali riziko zaseknutia kotúča a spätného rázu. Veľké dosky majú tendenciu sa ohýbať pod vlastnou váhou. Podpery musia byť umiestnené pod doskou na oboch stranách, v blízkosti línie rezu a blízko okraja dosky.
- Nepoužívajte tupé alebo poškodené čepele. Nenaostrené alebo nesprávne umiestnené čepele vytvárajú úzke rezné hrany, ktoré spôsobujú nadmerné trenie, upchatie kotúča a spätný ráz.
- Zaisťovacie páky na nastavenie hĺbky rezu a skosenia musia byť pred začiatkom rezu utiahnuté a zaistené. Ak sa nastavenie kotúča počas rezania posunie, môže to spôsobiť zablokovanie a spätný ráz.
- Pri vykonávaní "ponorných rezov" v existujúcich stenách alebo iných slepých uhloch je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Vyčnievajúca čepeľ môže rezať predmety, ktoré môžu spôsobiť spätné rázy.

Kryt kotúča

- Pred každým použitím skontrolujte, či je spodný kryt správne zatvorený. Nespúšťajte pílu, pokiaľ sa spodný kryt voľne nepohybuje a okamžite sa nezatvorí. Spodný kryt nikdy neťahujte ani nezaväzujte v otvorenej polohe. Ak píla náhodne spadne, spodný kryt môže byť ohnutý. Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväte a skontrolujte, či sa voľne pohybuje vo všetkých uhloch a hĺbkach rezu a či sa nedotýka kotúča ani iných častí.
- Skontrolujte činnosť pružiny spodného krytu. Ak kryt a pružina nefungujú správne, musia sa pred použitím opraviť. Spodný kryt môže byť pomalý v dôsledku poškodených častí, gumových usadenín alebo nahromadených nečistôt.
- Spodný kryt by sa mal predlžovať ručne iba pri špeciálnych rezoch, ako sú "ponorné rezy" a "zložené rezy". Zdvihnite spodný kryt zatiahnutím rukoväte dovnútra a

akonáhle pílový kotúč vstúpi do materiálu, uvoľnite spodný kryt. Pri všetkých ostatných prácach pri pílení by mal spodný kryt fungovať automaticky.

- Pred položením píly na lavicu alebo podlahu vždy skontrolujte, či spodný kryt zakrýva kotúč. Nezakrytý pracovný kotúč môže spôsobiť pohyb píly dozadu a prerezať čokoľvek, čo jej stojí v ceste. Všimnite si čas potrebný na zastavenie píly po uvoľnení spínača.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu s kotúčovou pílou

- Neprekračujte maximálnu rýchlosť vyznačenú na náradí. Je potrebné dodržať stanovený rozsah otáčok.
- Disky, ktorých telá sú prasknuté, musia byť zošrotované (oprava nie je povolená).
- Kotúče so zubami, v ktorých sa rozmer hrotu zmenšil na menej ako 1 mm, by sa mali vyradiť z používania.
- Montážne skrutky by mali byť utiahnuté v súlade s pokynmi výrobcu. Ak nie sú k dispozícii pokyny, utiahnite montážne skrutky v poradí od stredu smerom von.
- Na "vyplnenie" otvorov v kotúčových píloch nie je dovolené používať voľné krúžky alebo objímky.
- Použitie pevných krúžkov, napr. lisovaných alebo lepiacich, v pílových kotúčoch alebo prírubových puzdách pre iné nástroje je povolené, ak sú vyrobené podľa špecifikácií výrobcu.
- Živicu je možné z ľahkých zliatin odstrániť iba rozpúšťadlami, ktoré neovplyvňujú mechanické vlastnosti týchto materiálov.
- Oprava náradia je povolená len v súlade s pokynmi výrobcu náradia. Osobitná pozornosť sa venuje nasledujúcim otázkam.
- Konštrukcia nástrojov sa počas opravy nesmie meniť.
- Náradie by mala opravovať kompetentná osoba, t. j. vyškolená a skúsená osoba, ktorá pozná stavebné požiadavky a rozumie tomu, aké úrovne bezpečnosti je potrebné dosiahnuť.
- Oprava by preto mala zahŕňať napríklad použitie náhradných dielov v súlade so špecifikáciami originálnych dielov poskytnutými výrobcu.
- Na zabezpečenie správneho upevnenia sa musia dodržiavať tolerancie.
- Je potrebné dbať na to, aby brúsenie reznej hrany neoslabilo náboj a spojilo reznú hranu s nábojom.
- Na rezanie dreva a podobných materiálov používajte iba pílové kotúče odporúčané výrobcom v súlade s normou EN 847-1.
- Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
- Používajte iba kotúče s priemerom, ktorý zodpovedá značkám.
- Určite správny pílový kotúč, ktorý sa má použiť pre príslušný materiál.
- Používajte iba pílové kotúče označené rýchlosťou rovnakou alebo vyššou ako je rýchlosť vyznačená na náradí.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre lasery

Tieto lasery nepredstavujú optické nebezpečenstvo, aj keď úmyselné pozeranie na laserový lúč môže spôsobiť dočasnú stratu zraku.

Nepozerajte sa priamo na laserový lúč. Ak sa úmyselne pozeráte na lúč, môže dôjsť k nebezpečenstvu, preto dodržujte všetky nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Laser by sa mal používať a udržiavať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Lúč nesmie smerovať na iné osoby alebo predmety ako na obrobok.
- Laserový lúč nesmie byť zámerne namierený na inú osobu a malo by sa zabrániť tomu, aby smeroval do oka.
- Vždy dbajte na to, aby laserový lúč smeroval na stabilný obrobok bez reflexných povrchov, napr. drevo alebo hrubé povrchy sú prijateľné. Svetlé, lesklé, reflexné oceľové plechy alebo podobné nie sú vhodné na laserovú aplikáciu, pretože reflexný povrch môže nasmerovať laserový lúč späť na operátora.
- Nevymieňajte laserový stroj za iný. Opravy musí vykonať výrobca alebo autorizovaný zástupca.

Laserové zariadenie nainštalované v tomto nástroji je TRIEDY 2 s maximálnym vyžarovaním do 1 mW a vlnovou dĺžkou 650 nm.

**LASEROVÉ ŽIARENIE TRIEDY 2 SA
NESMIE POZERAŤ DO LÚČA**



V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:



Označuje riziko zranenia osôb alebo poškodenia náradia.



Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



V súlade s platnými predpismi a bezpečnostnými normami.



Elektrické náradie a batérie nevyhadzujte do domového odpadu! Výrobky zlikvidujte v súlade s predpismi a požiadavkami miestne orgány.



Dvojitá izolácia. Zariadenie triedy II. Spotrebič nesmie byť uzemnený.



Noste ochranné rukavice.



Noste ochranné okuliare.



Noste ochranu sluchu.



Pri manipulácii s materiálmi produkujúcimi prach vždy používajte dýchací prístroj.



Nepozerajte sa do laserového lúča.



Laserové žiarenie.





Dvojitá izolácia.

Technické dáta

Model	DKCS16G185
Napätie	230 V
Maximálny výkon	1600 wattov
Otáčanie naprázdno	5000 ot./min
Maximálny priemer kotúča	185 mm
Montážny priemer kotúča	20 mm
Hĺbka rezu pod uhlom 90o/45o	65 / 43 mm
Trieda ochrany	II

Konštrukcia

1. Predná rukoväť	13. Spodný pohyblivý kryt
2. Vypínač lasera	14. Základná doska
3. Horný pevný kryt	15. Páka spodného krytu
4. Uhlová stupnica základnej dosky	16. Výstup prachu
5. Zaisťovací gombík paralelného vedenia	17. Rukoväť
6. Zaisťovací gombík skosenia základnej dosky	18. Vypínač
7. 45° značka rezu	19. Bezpečnostný zámok spínača
8. Značka rezu 0°	20. Stupnica hĺbky rezu
9. Paralelné vedenie	21. Zaisťovací gombík hĺbky rezu
10. Štít	22. Šesťhranný kľúč
11. Vonkajšia podložka na pripevnenie disku	23. Tlačidlo aretácie vretena
12. Montážna skrutka disku	24. Vnútoraná podložka na pripevnenie disku

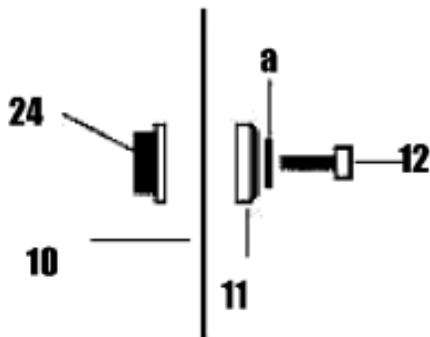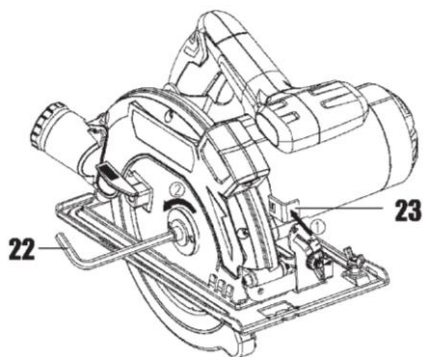

Výmena disku

VAROVANIE: Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo nastavenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Pri montáži kotúčovej píly noste ochranné rukavice. Dotyk pílového kotúča môže spôsobiť porezanie.
- Mali by sa používať iba číselníky kompatibilné s týmto zariadením, podrobnosti nájdete v tomto návode.
- Brúsne kotúče v žiadnom prípade nepoužívajte ako rezný nástroj.

Odstránenie

- Stlačte aretáciu vretena (23) a držte ho stlačené.
- Uvoľnite skrutku (12) proti smeru hodinových ručičiek pomocou šesťhranného kľúča (22).
- Odstráňte skrutku (12), podložku (a) a vonkajšiu podložku na zaistenie kotúča (11).
- Nakloňte spodný kryt kotúča (13) dozadu a pevne ho držte pomocou páčky spodnej čepele (15).
- Odstráňte starý číselník.

Zhromaždenie


- Vyčistite disk a všetky upevňovacie prvky, ktoré sa majú namontovať.
- Nakloňte spodný kryt kotúča (13) dozadu a pevne ho držte pomocou páčky spodnej čepele (15).
- Umiestnite nový kotúč na vnútornú podložku na pripevnenie kotúča (24).
- Premiestnite vonkajšiu podložku na pripevnenie kotúča (11). Znova stlačte a podržte aretáciu vretena (23). Nainštalujte podložku (a) a skrutku (12) na vonkajšiu podložku na pripevnenie kotúča (11).

- Pomocou šesťhranného kľúča (22) bezpečne utiahnite skrutku (12) v smere hodinových ručičiek.

POZNÁMKA: Dbajte na správnu montážnu polohu vonkajších a vnútorných podložiek na pripevnenie kotúča.

Počas montáže: Uistite sa, že smer rezu zubov (smer šípky na čepeli) a smer otáčania na kryte kotúča sa zhodujú.

Zuby čepele sú veľmi ostré. Na dosiahnutie najlepších výsledkov rezania použite pilový kotúč, ktorý je vhodný pre materiál a kvalitu rezu.

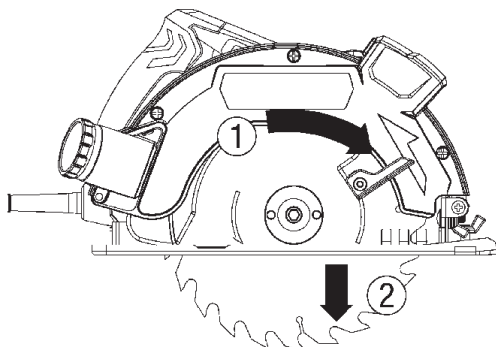


Adaptér na vysávač

Pripojte adaptér k výstupu prachu (16), kým nezapadne na miesto. Zaistite na mieste pomocou dodanej skrutky. Pripojte príslušnú hadicu k adaptéru.

POZNÁMKA: Adaptér sa nesmie namontovať, keď nie je pripojený žiadny externý systém na zachytávanie prachu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo upchatia odsávacieho systému. Aby sa zabezpečilo optimálne odsávanie prachu, adaptér by sa mal pravidelne čistiť. Vysávač musí byť vhodný pre spracovávaný materiál.


POZNÁMKA: Použitie odsávača vás nezaväzuje povinnosti nosiť osobné ochranné prostriedky, najmä ochranné prostriedky dýchacích ciest.

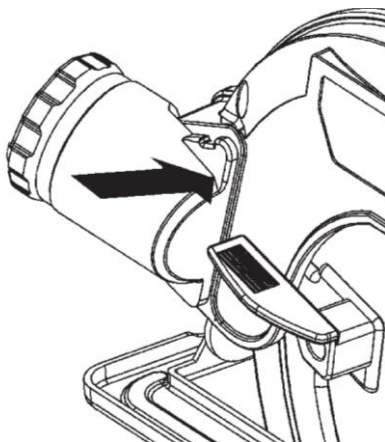

Nastavenie hĺbky rezu

Otočením zaistovacieho gombíka hĺbky rezu (21) proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľníte a zdvihnete telo píly nahor vzhľadom na základnú dosku (14). Nastavte požadovanú hĺbku rezu nastavením symbolu trojuholníka (b) (na zadnej strane pevného horného krytu (3)) na stupnici hĺbky rezu (20). Otočením zaistovacieho gombíka hĺbky rezu (21) v smere hodinových ručičiek zaistíte hĺbku rezu. Pri správnom zarovnaní by zuby čepele nemali vyčnievať viac ako 3 mm pod obrobok.

POZNÁMKA: Pred rezaním obrobku je najlepšie vykonať skúšobný rez.

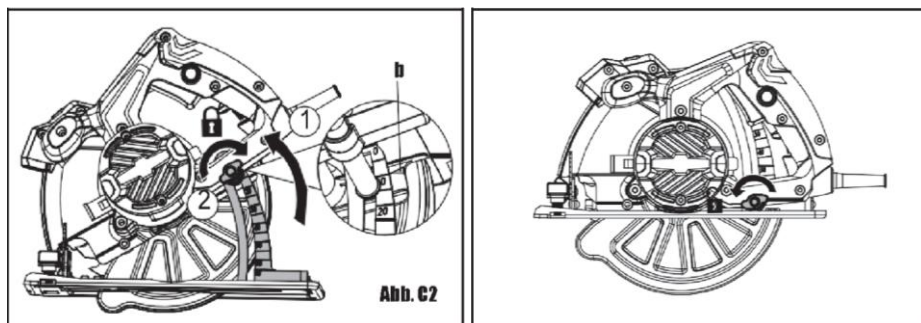


Nastavenie uhla skosenia

Otočte zaistovací gombík skosenia základnej dosky (6) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili a naklonili jednotku smerom od základnej dosky. Nastavte požadovaný uhol skosenia nastavením symbolu trojuholníka (c) na stupnici uhla základnej dosky (4).


Utiahnite zaistovací gombík skosenia základnej dosky (6) otáčaním v smere hodinových ručičiek.

VAROVANIE: Pri šikmých rezoch nepoužívajte stupnicu hĺbky rezu (20) kvôli možnosti nepresností.

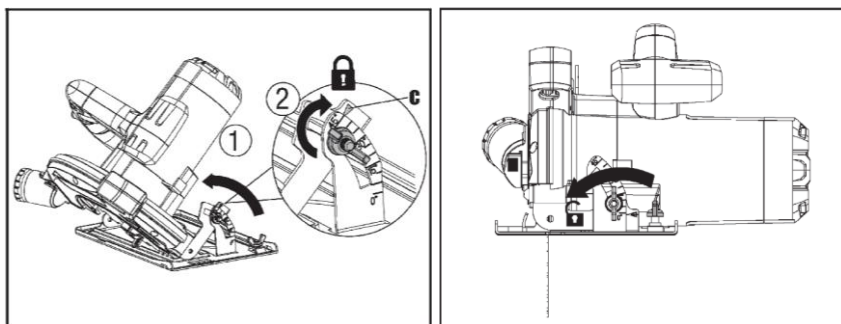

Služba


Poloha rukoväte - Pri práci držte pílu vždy pevne oboma rukami.

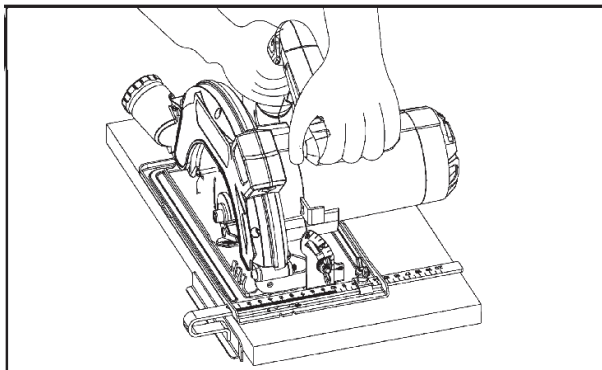

Bezpečnostné blokovanie vypínača

Vypínač (18) je zablokovaný, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu. Stlačte tlačidlo vypnutia blokovania (19) a potom vypínač (18) a uvoľnite tlačidlo vypnutia blokovania (19). Vypínač je teraz zapnutý. Ak chcete spotrebič vypnúť, jednoducho uvoľnite tlačidlo zapnutia/vypnutia (18).


Po vypnutí sa čepeľ môže naďalej otáčať. Počkajte, kým sa číselník úplne nezastaví.

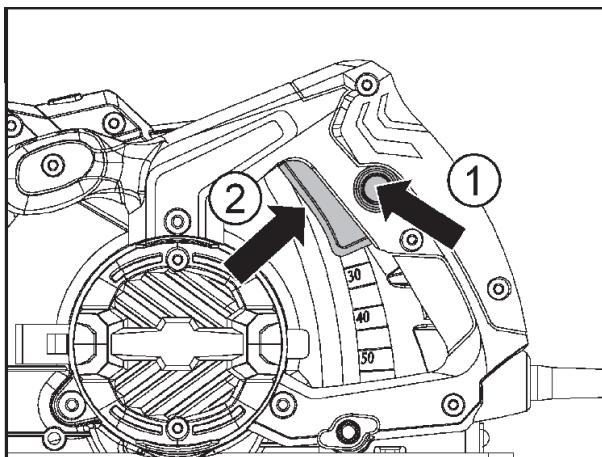

Nastavenie vodidla pozdĺžnych trhov

Používa sa na vykonávanie rezov rovnobežných s okrajom obrobku vo zvolenej vzdialenosti. Najprv otočte zaistovací gombík paralelného vedenia (5) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili, potom posuňte paralelné vodiace rameno (9) cez rukoväť, aby ste dosiahli požadovanú vzdialenosť rezu, potom utiahnite zaistovací gombík (5) otáčaním v smere hodinových ručičiek, aby ste bezpečne clamp paralelné vedenie (9).

POZNÁMKA: Pred rezaním obrobku je najlepšie vykonať skúšobný rez.

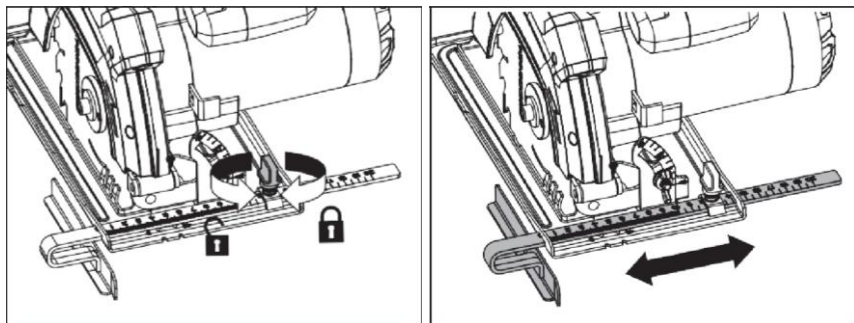


Vodiaci zárez

V prednej časti základnej dosky (14) je výrez na vedenie rezu.

- Pri rovných rezoch použite značku 0° na zarovnanie so stupnicou vodidla.
- Pri rezaní pod uhlom 45° použite značku 45° na zarovnanie s rovnobežnou stupnicou vodidla.

Pevne upevnite paralelné vedenie. Vždy vykonajte skúšobný rez, aby ste skontrolovali nastavenie.

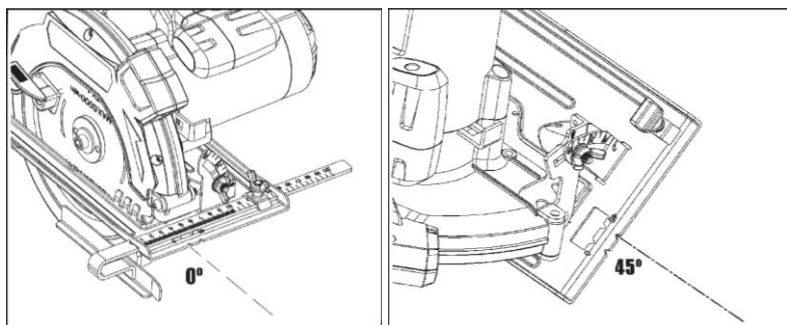


Používanie laserového sprievodcu

POZNÁMKA: Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča a nemierte ním na nikoho. Energia laserového lúča je škodlivá pre oči.

Laserové vedenie sa používa na presné rezanie. Stlačte vypínač lasera (2), laserové vedenie zobrazí na povrchu obrobku viditeľnú červenú čiaru.

Urobte rez pozdĺž červenej čiary. Laser sa automaticky vypne, keď je píla vypnutá.

POZNÁMKA: Piliny môžu blokovať laserový lúč, pravidelne čistite laserovú šošovku.

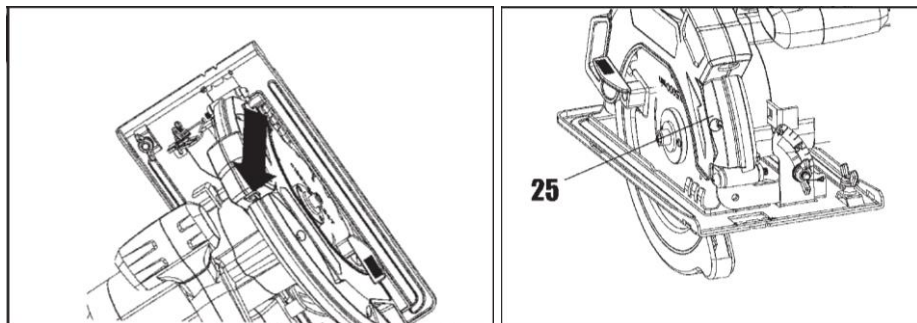

Tipy na prácu s kotúčovou pílou

- Ak sa elektrické náradie príliš zahreje, bežte kotúčovú pílu bez zaťaženia 2-3 minúty, aby motor vychladol. Vyhnite sa dlhodobej prevádzke pri veľmi nízkych otáčkach.
- Vždy používajte čepel, ktorá je vhodná pre hrúbku rezaného materiálu. Kvalita rezu sa zlepší so zvyšujúcim sa počtom zubov čepele.
- Vždy sa uistite, že obrobok je pevne držaný alebo clamped, aby sa zabránilo pohybu. Pri rezaní veľkých dosiek podoprite rezaný kus v blízkosti línie rezu. Akýkoľvek pohyb materiálu môže ovplyvniť kvalitu rezu.
- Kotúč reže smerom nahor a môže odštiepiť horný povrch alebo hrany obrobku. Pri rezaní sa uistite, že horný povrch je po dokončení práce neviditeľný.
- Príliš rýchle podávanie materiálu výrazne znižuje účinnosť stroja a skracuje životnosť píly. Vždy nasmerujte dobrú stranu obrobku smerom nadol, aby ste zaistili minimálne odštiepenie. Používajte iba ostré pílové kotúče správneho typu.

Údržba

VAROVANIE: Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, servisu alebo údržby vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Elektrické náradie nevyžaduje ďalšie mazanie ani údržbu. V elektrickom náradí nie sú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Na čistenie elektrického náradia nikdy nepoužívajte vodu ani chemické čistiace prostriedky. Na čistenie použite suchú handričku. Elektrické náradie vždy skladujte na suchom mieste. Vetracie otvory motora udržiavajte čisté. Udržujte všetky ovládacie prvky spotrebiča bez prachu. Niekedy môžu cez vetracie otvory unikať iskry. Je to normálne a nepoškodzuje to elektrické náradie.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Servisné informácie

Na tento nástroj sa pôvodnému kupujúcemu poskytuje záruka na chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu.

Ak napriek našim kontrolám kvality a použitým materiálom náradie zlyhá, nechajte ho opraviť iba autorizovaným elektrikárom alebo kontaktujte miestneho distribútora alebo servisného zástupcu.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- keď bol tento výrobok vystavený nesprávnemu použitiu, zneužitiu, nehode alebo nedbanlivosti;
- ak sa tento výrobok používal na účely, na ktoré nebol navrhnutý alebo nie je vhodný;
- Ak servis tohto produktu vykonala neoprávnená osoba alebo spoločnosť alebo ak boli použité neschválené diely.
- diely, ktoré sa prirodzene opotrebovali v dôsledku používania v súlade s návodom na použitie.

Likvidácia



Zariadenie a obal by mali byť triedené na ekologickú recykláciu. Elektrické náradie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu! Mali by sa recyklovať na zberných miestach určených na tento účel. Informácie o recyklácii môžete získať od miestnych úradov.

Vrátenie tovaru a reklamácie

Odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľ alebo fyzická osoba a zmluva, ktorú ste s nami uzavreli po 31. decembri 2020, priamo súvisí s vašou podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre vás profesionálny charakter, máte spravidla právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku.

Od zmluvy môžete odstúpiť zaslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, napr. e-mailom zaslaným na adresu: zwroty@dekonarzedzia.pl

Vrátený tovar nám ihneď vráťte na nasledujúcu adresu:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów,

Najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní. Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť zmluvou, v ktorej vec odovzdávame povinnosťou previesť jej vlastníctvo - z prevzatia veci vami alebo vami určenou treťou osobou okrem prepravcu a v prípade zmluvy, ktorá sa vzťahuje na mnoho vecí, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach - z prevzatia poslednej veci, šarže alebo diely vami alebo vami určenou treťou stranou okrem dopravcu.

Na dodržanie lehoty stačí zaslať výpis pred jej uplynutím.

Vami vykonané platby, vrátane nákladov na dodanie tovaru za podmienok uvedených v predpisoch, vrátime okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vášho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

Môžeme zadržať vrátenie platby, ktorú sme od vás prijali, kým nedostaneme položku späť alebo kým neposkytnete dôkaz o jej odoslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Nezabudnite, že nemáte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, m.in. vo vzťahu k zmluve:

- v ktorom je predmetom služby neprefabrikovaný predmet, vyrobený podľa vašej špecifikácie alebo použitý na uspokojenie vašich individuálnych potrieb;
- v ktorom je predmetom služby položka, ktorá podlieha rýchlemu znehodnoteniu alebo má krátku trvanlivosť;
- v ktorom je predmetom služby vec doručená v zapečatenom obale, ktorú nie je možné vrátiť po otvorení balíka z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol balík po doručení otvorený;
- v ktorom sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak bol balík po doručení otvorený.

Sťažnosti

Ak sa ukáže, že tovar zakúpený u nás je chybný, máte právo ho reklamovať na základe záruky. Reklamáciu je najlepšie podať na e-mailovú adresu: reklamacje@dekonarzedzia.pl alebo poštou na adresu: DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

Chybný tovar by mal byť zaslaný na nasledujúcu adresu:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

V súvislosti s vadou môžete požadovať: výmenu veci za bezvadnú, odstránenie vady alebo podať vyhlásenie o znížení ceny, odstúpenie od zmluvy – v prípade vecnej vady.

Zodpovedáme vám za vady zistené a nahlásené pred uplynutím dvoch rokov odo dňa odovzdania veci.

Vaša sťažnosť bude posúdená (zodpovedaná) do 14 dní odo dňa prijatia vašej sťažnosti.

Vyhlásenie o zhode ES

Číslo vyhlásenia: 265/2024

NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU
NINGBO CHINY

Uvádza, že stroj opísaný nižšie:

OZNAČENIE	ODKAZ NA TOVÁREŇ	ČÍSLO REF. SUPPLIER	ČIAROVÝ kód
Cirkulárka	M1Y-GW9-185	DKCS16G185	6974491581604
Spĺňa potrebné bezpečnostné požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:			Použité harmonizované normy:
Smernica 2006/42/ES 2014/30/EÚ			EN 62841-1:2015+AC:15 EN 62841-2-5:2014 A9-B-88:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-11:2000

Toto vyhlásenie o zhode tvorí základ pre označenie CE výrobku

adresa: Ningbo

Dátum: 14/2/2024

PODPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD





DEKO®


Importőr:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

KÖRFŰRÉSZ DEKORÁCIÓS DKCS16G185

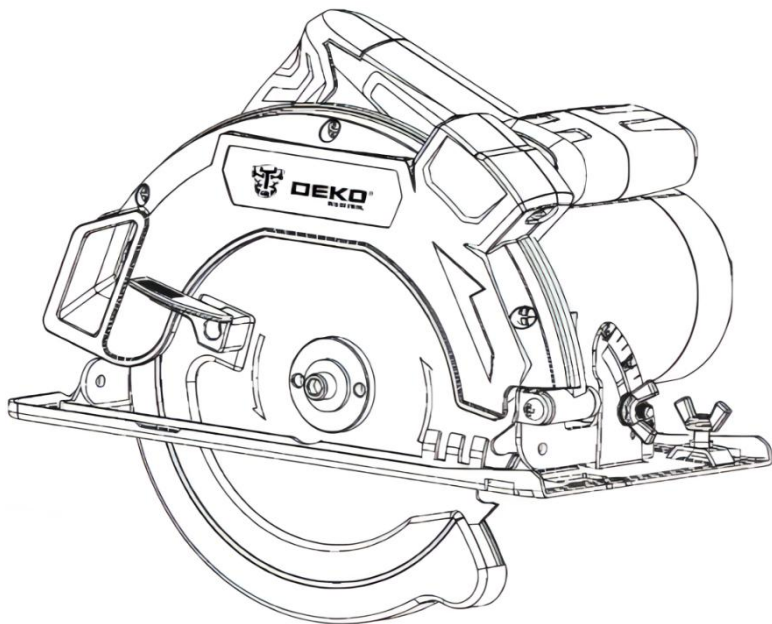

Az eredeti utasítások fordítása



Δ FONTOS: Kérjük, olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet a termék használata előtt. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Kínában készült



Általános elektromos kéziszerszám-biztonsági figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS: Feltétlenül olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt. Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

- Kérjük, őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából.
- Az "elektromos kéziszerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral működő (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámra utal.

Munkahelyi biztonság

- Tartsa munkaterületét tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét helyek elősegítik a baleseteket.
- Ne használjon elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek port vagy füstöt gyújthatnak.
- Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket a készüléktől az elektromos kéziszerszám működtetésekor. A zavaró tényezők miatt elveszítheti az irányítást a készülék felett.

Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám dugóját az aljzathoz kell igazítani. A dugót semmilyen módon nem szabad módosítani. Ne használjon adaptert földelt elektromos szerszámokkal. A módosítatlan dugók és a felszerelt aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkel és hűtőszekrényekkel. Fokozott az áramütés kockázata, ha a felhasználó teste földelt.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos kéziszerszámba belépő víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne feszítse meg a tápkábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozásához, húzásához vagy kihúzásához. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő működtetése nem kerülhető el, használjon maradékáram-védett tápegységet (RCD). A maradékáram-eszköz használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

- Ha elektromos kéziszerszámmal dolgozik, legyen éber, legyen óvatos, mit csinál, és használja a józan ésszt. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámokkal végzett munka során egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A védőfelszerelések, például pormaszk, csúszásmentes védőcipő, keménysapka vagy hallásvédő eszközök, megfelelő körülmények között használva csökkentik a személyi sérüléseket.
- A véletlen indítás megakadályozása. Mielőtt áramforráshoz és/vagy akkumulátoregységhez csatlakoztatná, felemelné vagy hordozná a szerszámot, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Az elektromos kéziszerszámok ujjal történő szállítása a kapcsolón vagy az elektromos kéziszerszám bekapcsolása bekapcsolt kapcsolóval elősegíti a baleseteket.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az állítókulcsot vagy a nyitott csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó részén hagyott csavarkulcs vagy billentyűzet személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl magasra. A helyes testtartást és egyensúlyt mindig fenn kell tartani. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb vezérlését váratlan helyzetekben.
- Megfelelően kell öltöztetnie. Laza ruhát vagy ékszert nem szabad viselni. Tartsa távol a haját és a ruházatot a mozgó alkatrészekről. A laza ruházatot, ékszereket vagy hosszú haját mozgó alkatrészekkel lehet behúzni.
- Ha fel van szerelve porgyűjtő és porgyűjtő rendszerek csatlakoztatására szolgáló berendezéssel, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e csatlakoztatva és használva. A porgyűjtés csökkentheti a porveszélyt.
- Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatának szokása lehetővé tegye a rutinszerű és a szerszámbiztonsági szabályok figyelmen kívül hagyását. A gondatlan cselekvés a másodperc töredékén belül súlyos sérülést okozhat.

Az elektromos kéziszerszámok használata és gondozása

- Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot, kivéve, ha a kapcsoló lehetővé teszi annak be- és kikapcsolását. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amelyet kapcsolóval nem lehet vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
- Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátoregységet, ha levehető, az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, kicserélné a tartozékokat vagy tárolná az elektromos kéziszerszámot. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen elindításának kockázatát.
- Ha nem használja, tartsa az elektromos kéziszerszámokat gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy az elektromos kéziszerszámokat olyan személyek kezeljék, akik nem ismerik ezt a szerszámot vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- Elektromos kéziszerszámok és tartozékok karbantartása. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e rosszul beállítva, repedtek vagy más olyan tényezők, amelyek

befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám teljesítményét. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak.

- Tartsa élesen és tisztán a forgácsolószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé valószínű, hogy elakadnak és könnyebben kezelhetők.
- Használjon elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbiteket stb. ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos kéziszerszám rendeltetéstől eltérő műveletekre történő használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Tartsa szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen a fogantyúkat és a megfogó felületeket. A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és vezérlését váratlan helyzetekben.

Szolgáltatás

- Az elektromos szerszámot szakképzett személynek kell szervizelni, csak azonos cserealkatrészekkel. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának fenntartását.

További biztonsági tippek minden láncfűrészhez

- Tartsa távol a kezét a vágási területtől és a pengétől. Tartsa a másik kezét a kiegészítő fogantyún vagy a motorházon. Ha mindkét kéz tartja a fűrész, azokat nem szabad a pengével megvágni.
- Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőburkolat nem véd a munkadarab alatti penge ellen.
- A vágási mélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani. A penge teljes fogánál kevesebbnek kell láthatónak lennie a munkadarab alatt.
- Soha ne tartsa a vágott darabot a kezében vagy a lábán. Csatlakoztassa a munkadarabot egy stabil platformhoz. Fontos, hogy megfelelő támogatást nyújtson a személyes expozíció, a pengékötés vagy az irányítás elvesztésének minimalizálása érdekében.
- Tartsa az elektromos kéziszerszámot szigetelt fogófelületekkel, amikor olyan műveletet hajt végre, ahol a forgácsolószerszám érintkezhet a rejtett vezetékkel vagy a saját vezetékével. Az élő vezetékkel való érintkezés az elektromos kéziszerszám szabadon lévő fém részeit is élővé teszi, és sokkot okoz a kezelőnek.
- Hasításkor mindig használjon hasítókerítést vagy egyenes élű kerítést. Ez növeli a vágási pontosságot és csökkenti a penge elakadásának valószínűségét.
- Mindig olyan korongot használjon, amelynek megfelelő méretű és alakú (rombos vagy kerek) furatai vannak a szárban. Azok a pengék, amelyek nem illeszkednek a fűrész befogó hardverébe, excentrikusan működnek, ami miatt elveszíti az irányítást a gép felett.

- Soha ne használjon sérült vagy helytelen pengealátéteket vagy csavarokat. A pengealátéteket és csavarokat kifejezetten a láncfűrészhez tervezték az optimális teljesítmény és munkabiztonság érdekében.

A visszaverődés okai és a kezelő megelőzése

- A visszarúgás egy összenyomott, blokkolt vagy nem megfelelően elhelyezett fűrészlap hirtelen reakciója, amelynek következtében a fűrész ellenőrizetlenül felemelkedik, és elhúzódik a munkadarabtól a kezelő felé.
- Abban az esetben, ha a penge összenyomódik vagy rögzítve van a vágóélel, a penge leáll, és a motor reakciója miatt a fűrész hirtelen visszatér a kezelő felé.
- Ha a penge vágás közben csavart vagy rosszul illeszkedik, a penge hátsó szélén lévő fogak beáshatják magukat a fa felső felületébe, aminek következtében a penge kijön a szegélyből, és visszaugrik a kezelő felé.
- A visszarúgás a fűrész helytelen használatából és/vagy helytelen működési eljárásokból vagy körülményekből ered, és elkerülhető az alább felsorolt megfelelő óvintézkedések megtételével.
- Tartsa a fűrész mindkét kezével, és helyezze el a karját, hogy megakadályozza a visszarúgási erőt. A visszarúgás elkerülése érdekében tartsa a láncfűrész mindkét kezével. Abban az esetben, ha a penge eltömődött, vagy ha a működés megszakítása túl hosszú, megfelelő óvintézkedéseket kell tenni.
- Ha a penge elakad vagy a vágás bármilyen okból megszakad, engedje el a ravaszt, és tartsa a fűrész mozdatlanul az anyagban, amíg a fűrészlap teljesen meg nem áll. Soha ne próbálja meg elmozdítani a fűrész a munkadarabtól, vagy hátrahúzni, amíg a penge mozgásban van. Ellenkező esetben a fűrész visszarúghat.
- Amikor újraindítja a fűrészlapot a munkadarabban, helyezze a fűrészlapot a szegélybe, és ellenőrizze, hogy a fűrészfogak nincsenek-e beágyazva az anyagba. Ha a fűrész ékelt, újraindításkor feljöhet vagy visszapattanhat a munkadarabról.
- Támogassa a nagy lemezeket, hogy minimalizálja a tárcsa elakadásának és visszarúgásának kockázatát. A nagy födémek hajlamosak a saját súlyuk alatt hajlani. A támaszokat mindkét oldalon a födém alá kell helyezni, a vágási vonal közelében és a födém széle közelében.
- Ne használjon tompa vagy sérült pengéket. Az élezetlen vagy helytelenül elhelyezett pengék keskeny vágóéleket eredményeznek, ami túlzott súrlódást, penge eltömődést és visszarúgást okoz.
- A vágási mélység és a ferde vágás beállítására szolgáló reteszelő karokat a vágás megkezdése előtt meg kell húzni és rögzíteni kell. Ha a penge beállítása vágás közben eltolódik, az reteszelést és visszarúgást okozhat.
- Rendkívül óvatosan kell eljárni, ha a meglévő falakban vagy más vakfoltokban "merülő vágásokat" végeznek. A kiálló penge olyan tárgyakat vághat, amelyek visszarúgást okozhatnak.

Lemezvédő

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat megfelelően zárva van-e. Ne indítsa el a fűrészt, kivéve, ha az alsó védőburkolat szabadon mozog és azonnal bezáródik. Soha ne húzza meg vagy kösse össze az alsó védőburkolatot nyitott helyzetben. Ha a fűrész véletlenül leesik, az alsó védőburkolat meghajolhat. Emelje fel az alsó védőburkolatot a fogantyú segítségével, és ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e minden vágási szögben és mélységben, és nem érinti-e a pengét vagy más alkatrészeket.
- Ellenőrizze az alsó fedél rugójának működését. Ha a fedél és a rugó nem működik megfelelően, használat előtt meg kell javítani. Az alsó fedél lassú lehet a sérült alkatrészek, gumi lerakódások vagy felhalmozódott törmelék miatt.
- Az alsó védőburkolatot csak kézzel szabad meghosszabbítani speciális vágásokhoz, például "merülő vágásokhoz" és "összetett vágásokhoz". Emelje fel az alsó védőburkolatot a fogantyú behúzásával, és amint a fűrészlap belép az anyagba, engedje el az alsó védőburkolatot. Minden más fűrészelési munkához az alsó védőburkolatnak automatikusan működnie kell.
- Mielőtt a fűrészt a padra vagy a padlóra helyezné, mindig ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat lefedi-e a pengét. Egy fedetlen, működő penge miatt a fűrész hátrafelé mozoghat, és bármit elvághat az útjában. Jegyezze fel, mennyi időbe telik, amíg a fűrész leáll a kapcsoló elengedése után.

További biztonsági megjegyzések a körfűrészsel való munkavégzéshez

- Ne lépje túl a szerszámon feltüntetett maximális sebességet. A megadott sebességtartományt be kell tartani.
- Azokat a lemezeket, amelyek teste repedt, le kell selejtezni (a javítás nem megengedett).
- Azokat a fogakkal rendelkező lemezeket, amelyeknél a hegy mérete 1 mm-nél kisebbre csökkent, ki kell vonni a használatból.
- A rögzítőcsavarokat a gyártó utasításainak megfelelően kell meghúzni. Utasítások hiányában húzza meg a rögzítőcsavarokat a középponttól kifelé.
- Nem megengedett laza gyűrűk vagy hüvelyek használata a körfűrészlapok lyukainak "kitöltésére".
- Rögzített gyűrűk, pl. besajtolt vagy ragasztható rögzítés használata körfűrészlapokban vagy karimás hüvelyekben más szerszámokhoz megengedett, ha azokat a gyártó előírásai szerint gyártották.
- A gyantát csak olyan oldószerekkel lehet eltávolítani a könnyű ötvözetekből, amelyek nem befolyásolják ezen anyagok mechanikai tulajdonságait.
- A szerszámjavítás csak a szerszám gyártójának utasításaival összhangban engedélyezett. Különös figyelmet fordítanak a következő kérdésekre.
- A szerszámok kialakítását a javítás során nem szabad megváltoztatni.
- A szerszámokat hozzáértő személynek kell javítania, azaz képzett és tapasztalt személynek, aki ismeri az építési követelményeket és megérti, hogy milyen biztonsági szinteket kell elérni.

- A javításnak ezért magában kell foglalnia például a tartalék alkatrészeknek a gyártó által megadott eredeti alkatrészek specifikációinak megfelelő használatát.
- A megfelelő rögzítés biztosítása érdekében tűréseket kell fenntartani.
- Ügyelni kell arra, hogy a forgácsolóél csiszolása ne gyengítse a hülyét, és csatlakoztassa a forgácsolóél a kerékagyhöz.
- Csak a gyártó által az EN 847-1 szabványnak megfelelően ajánlott fűrészlapokat használjon fa és hasonló anyagok vágásához.
- Ne használjon súrolókorongot.
- Csak olyan lemezeket használjon, amelyek átmérője megfelel a jelöléseknek.
- Határozza meg a kérdéses anyaghoz használandó megfelelő fűrészlapot.
- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek sebessége megegyezik a szerszámon feltüntetett sebességgel, vagy nagyobb.

Általános lézerbiztonsági figyelmeztetések

Ezek a lézerek nem jelentenek optikai veszélyt, bár a lézersugár szándékos bámulása átmeneti látásvesztést okozhat.

Ne nézzen közvetlenül a lézersugárra. Ha szándékosan bámulja a gerendát, veszély állhat fenn, ezért kövesse az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

- A lézert a gyártó utasításainak megfelelően kell használni és karbantartani.
- A gerenda nem irányulhat a munkadarabon kívül más személyekre vagy tárgyakra.
- A lézersugarat nem szabad szándékosan egy másik személyre irányítani, és meg kell akadályozni, hogy a szembe mutasson.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a lézersugár stabil munkadarabra irányul, fényvisszaverő felületek nélkül, pl. fa vagy durva bevonatú felületek elfogadhatók. A fényes, fényes, fényvisszaverő acéllemezek vagy hasonlóak nem alkalmasak lézeres alkalmazásra, mivel a fényvisszaverő felület visszairányíthatja a lézersugarat a kezelőre.
- Ne cserélje ki a lézergépet egy másikra. A javításokat a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell elvégeznie.

Az ebbe az eszközbe telepített lézereszköz CLASS 2, maximális sugárzása legfeljebb 1mW és hullámhossza 650nm.

A 2. OSZTÁLYÚ LÉZERSUGÁRZÁST NEM SZABAD A SUGÁRBA NÉZNI



A következő szimbólumok használatosak ebben a kézikönyvben és/vagy a gépen:



Személyi sérülés vagy a szerszám károsodásának kockázatát jelzi.



Kérjük, használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet.



Megfelel a vonatkozó előírásoknak és biztonsági szabványoknak.



Ne dobja az elektromos szerszámokat és az elemeket a háztartási hulladékba! A termékeket az előírásoknak és követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa helyi hatóságok.



Kettős szigetelés. II. osztályba tartozó eszköz. A készüléket nem szabad földelni.



Viseljen védőkesztyűt.



Viseljen védőszemüveget.



Viseljen hallásvédőt.



A porképző anyagok kezelésekor mindig használjon légzőkészüléket.



Ne nézzen a lézersugárba.



Lézersugárzás.





Dupla szigetelt.



Műszaki adatok

Modell	DKCS16G185
Feszültség	230 V
Maximális teljesítmény	1600 watt
Üresjáratban történő forgatás	5000 fordulat
Maximális tárcsaátmérő	185 mm
Tárcsarögzítési átmérő	20 mm
Vágásmélység 90o/45°-os szögben	65 / 43 mm
Védelmi osztály	II

Építés

1. Első fogantyú	13. Alsó mozgatható védőburkolat
2. Lézeres be/ki kapcsoló	14. Alaplemez
3. Felső rögzített védőburkolat	15. Alsó védőkar
4. Alaplemez szögskálája	16. Porkivezetés
5. Párhuzamos vezetőzár gomb	17. Fogantyú
6. Alaplemez ferde rögzítő gomb	18. Be/Ki kapcsoló
7. 45°-os vágási jel	19. Kapcsolja be a biztonsági zárat
8. 0°-os vágási jel	20. Vágásmélységi skála
9. Párhuzamos útmutató	21. A vágózár gomb mélysége
10. Pajzs	22. Hatlapú kulcs
11. Külső alátét a tárcsa rögzítéséhez	23. Orsózár gomb
12. Tárcsa rögzítőcsavar	24. Belső alátét a lemez rögzítéséhez

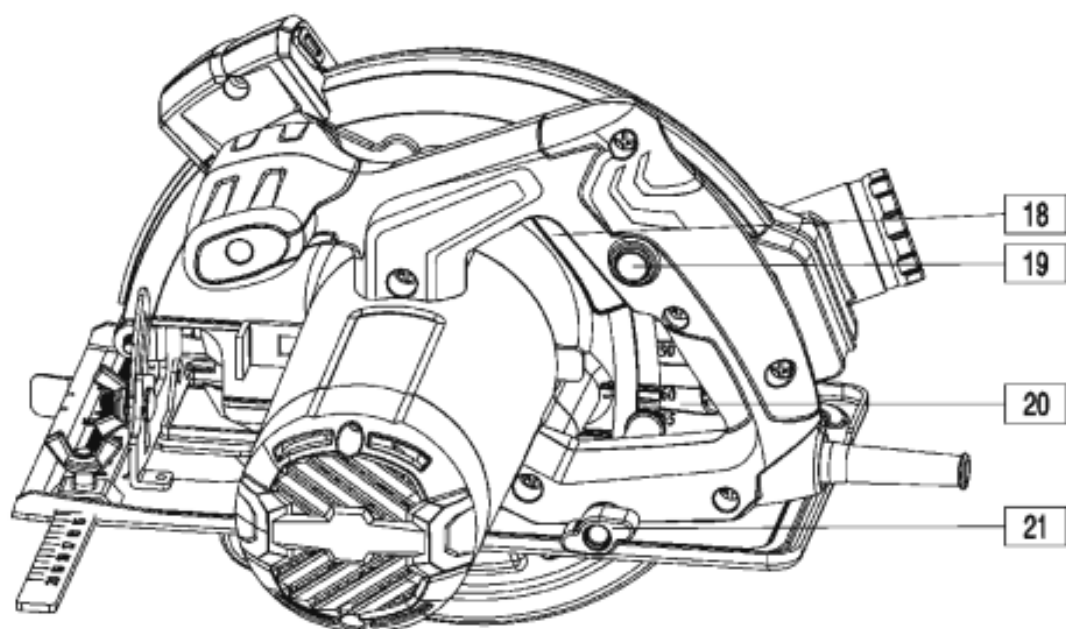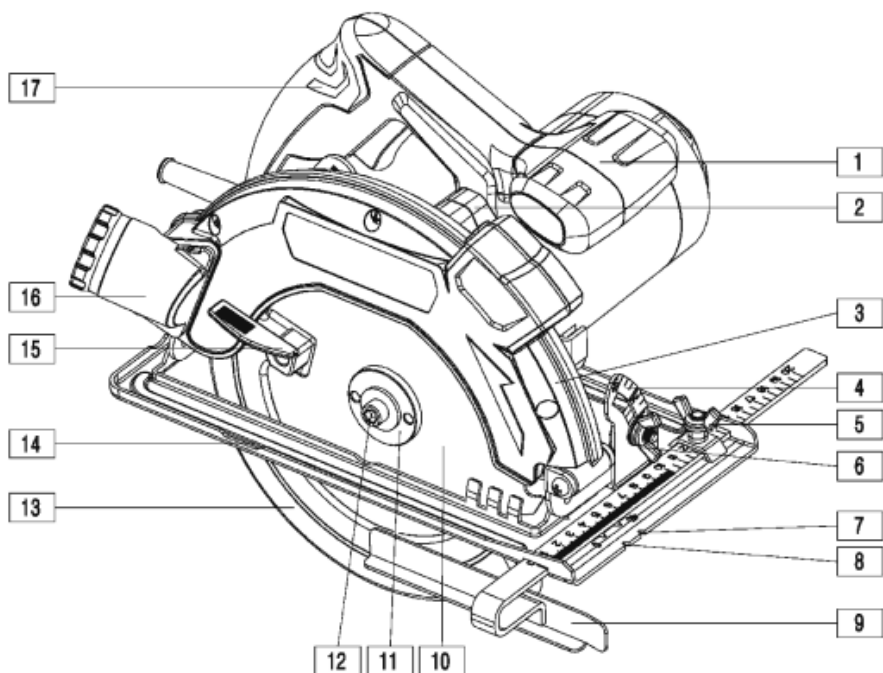

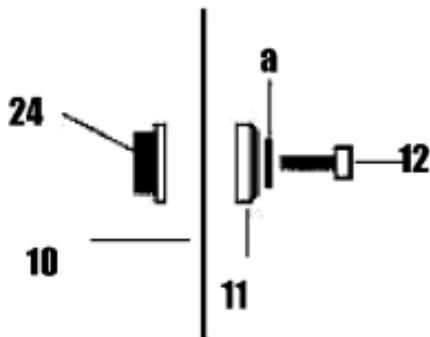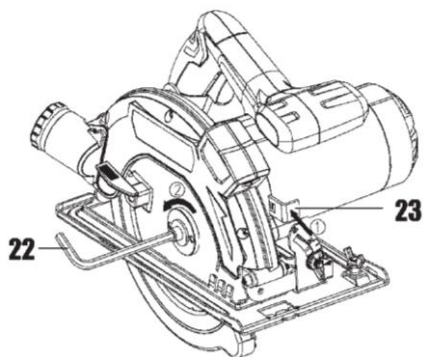

Lemez csere

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen karbantartás vagy beállítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

- A körfűrész összeszerelésekor viseljen védőkesztyűt. A fűrészlap megérintése vágásokat okozhat.
- Csak ezzel a készülékkel kompatibilis tárcsákat szabad használni, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a részletekért.
- A csiszolótárcsákat semmilyen körülmények között ne használja vágószerszámként.

Eltávolítás

- Nyomja meg az orsózárlat gombot (23), és tartsa nyomva.
- Lazítsa meg a csavart (12) az óramutató járásával ellentétes irányban a hatlapú kulccsal (22).
- Távolítsa el a csavart (12), az alátétet (a) és a külső alátétet a tárcsa rögzítéséhez (11).
- Döntsük hátra az alsó pengevédőt (13), és tartsuk erősen az alsó pengekarral (15).
- Távolítsa el a régi tárcsát.

Összeszerelés


- Tisztítsa meg a lemezt és az összes rögzítőelemet.
- Döntsük hátra az alsó pengevédőt (13), és tartsuk erősen az alsó pengekarral (15).
- Helyezze az új tárcsát a belső alátételre a lemez rögzítéséhez (24).
- Helyezze vissza a külső alátétet a tárcsa rögzítéséhez (11). Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az orsózárlat (23). Szerelje be az alátétet (a) és csavarja be (12) a külső alátételre a tárcsa rögzítéséhez (11).

- A hatlapú kulccsal (22) biztonságosan húzza meg a csavart (12) az óramutató járásával megegyező irányban.

JEGYZET: Ügyeljen a külső és belső alátétek helyes rögzítési helyzetére a lemez rögzítéséhez.

Összeszerelés közben: Győződjön meg arról, hogy a fogak vágási iránya (a pengén lévő nyíl iránya) és a pengevédő forgásiránya megegyezik.

A penge fogai nagyon élesek. A legjobb vágási eredmény érdekében olyan fűrészlapot használjon, amely megfelel a vágás anyagának és minőségének.

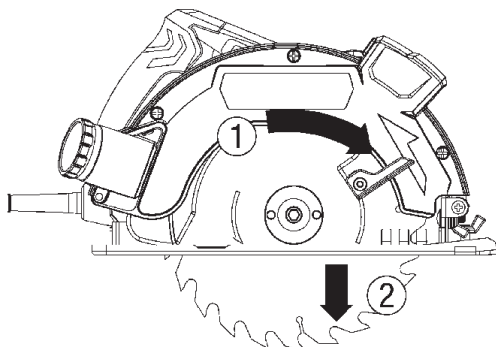


Porszívó adapter

Csatlakoztassa az adaptert a porkivezetéshez (16), amíg a helyére nem kattann. Rögzítse a helyét a mellékelt csavarral. Csatlakoztassa a megfelelő tömlőt az adapterhez.

MEGJEGYZÉS: Az adaptert nem szabad felszerelni, ha nincs külső porgyűjtő rendszer csatlakoztatva. Ellenkező esetben fennáll az elszívó rendszer eltömődésének veszélye. Az optimális porelszívás érdekében az adaptert rendszeresen tisztítani kell. A porszívónak alkalmasnak kell lennie a feldolgozandó anyagra.



MEGJEGYZÉS: Az elszívó használata nem mentesíti Önt az egyéni védőeszközök, különösen a légzésvédő eszközök viselésének szükségessége alól.

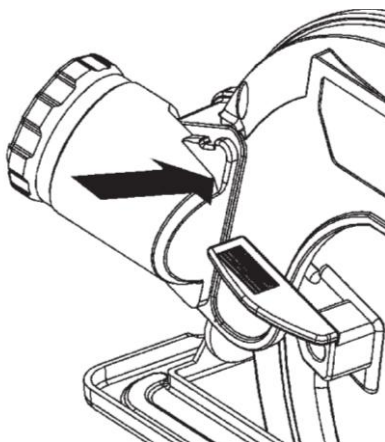

Vágásmélység beállítása

Forgassa el a Depth of Cut Lock gombot (21) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meglazítsa, és emelje fel a fűrésztestet felfelé az alaplemezhez képest (14). Állítsa be a kívánt fogásmélységet a háromszög szimbólum (b) beállításával (a rögzített felső védőburkolat hátoldalán (3)) a vágásmélységi skálán (20). Forgassa el a Fogásmélység rögzítőgombot (21) az óramutató járásával megegyező irányba a fogásmélység rögzítéséhez. Megfelelő igazítás esetén a penge fogai nem nyúlhatnak ki 3 mm-nél nagyobb mértékben a munkadarab alatt.

MEGJEGYZÉS: A munkadarab vágása előtt a legjobb, ha próbavágást végez.

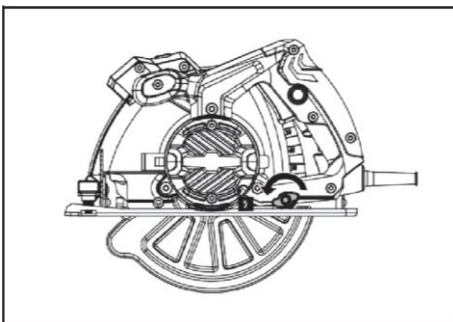
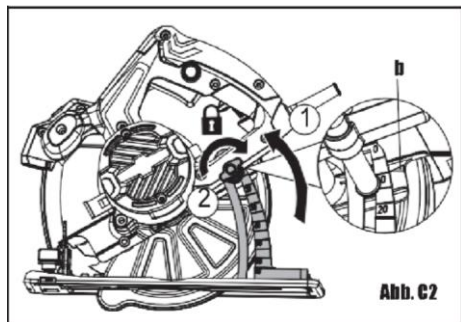


Ferde szög beállítása

Forgassa el az alaplap kúprögző gombját (6) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meglazítsa, és döntse el az egységet az alaplemezről. Állítsa be a kívánt ferde szöget a háromszög szimbólum (c) beállításával az alaplemez szögskáláján (4).


Húzza meg az alaplap kúprögző gombját (6) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a vágásmélységi skálát (20) ferde vágáskor a pontatlanságok lehetősége miatt.

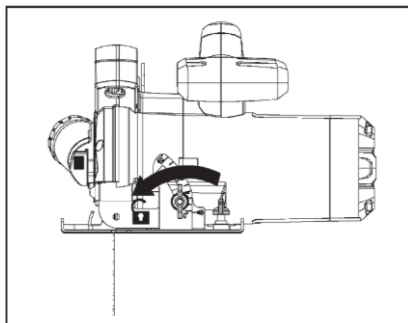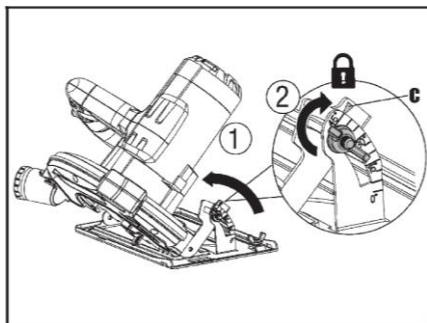

Szolgáltatás


Kézi fogantyú helyzete - Munka közben mindig tartsa erősen a fűrészt mindkét kezével.

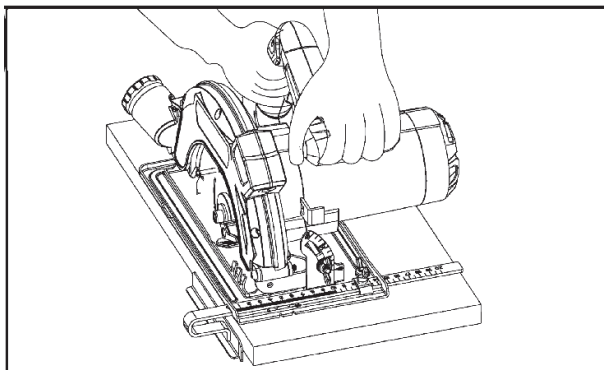

Be/ki kapcsoló biztonsági reteszelés

A be-/kikapcsoló kapcsoló (18) reteszelve van a véletlen indítás megakadályozása érdekében. Nyomja meg a reteszelés kikapcsoló gombját (19), majd a be-/kikapcsolót (18), és engedje fel a reteszelés kikapcsoló gombját (19). A be/ki kapcsoló most be van kapcsolva. A készülék kikapcsolásához egyszerűen engedje fel a be/ki gombot (18).


Kikapcsolt állapotban a penge tovább foroghat. Várjon, amíg a tárcsa teljesen leáll.

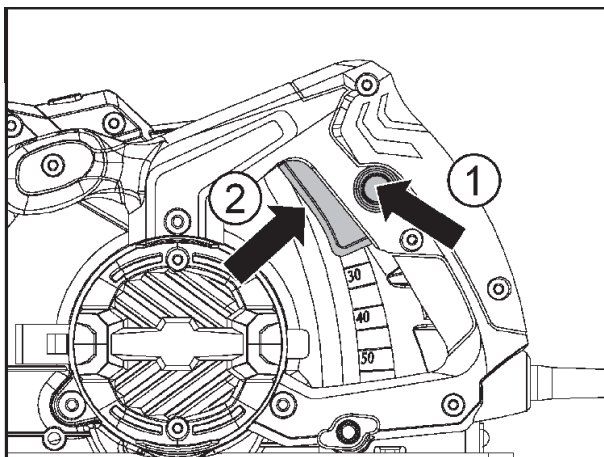

Rip-segédvonal beállítása

A munkadarab szélével párhuzamos vágások készítésére szolgál egy kiválasztott távolságban. Először forgassa el a párhuzamos vezetőzár gombot (5) az óramutató járásával ellentétes irányba a lazításhoz, majd csúsztassa át a párhuzamos vezetőkart (9) a fogantyún a kívánt vágási távolság eléréséhez, majd húzza meg a rögzítőgombot (5) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, hogy biztonságosan rögzítse a párhuzamos vezetőt (9).

MEGJEGYZÉS: A munkadarab vágása előtt a legjobb, ha próbavágást végez.

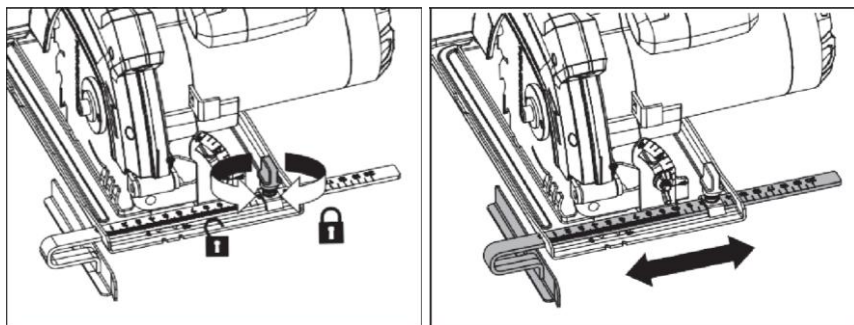


Útmutató bevágás

Az alaplap elülső részén (14) egy kivágás vezeti a vágást.

- Egyenes vágás esetén használja a 0°-os jelet, hogy igazítsa a hasítókerítés skálájához.
- 45°-os szögben történő vágáshoz használja a 45°-os jelet, hogy igazodjon a párhuzamos kerítésskálához.

Rögzítse erősen a párhuzamos vezetőt. Mindig végezzen próbavágást a beállítás ellenőrzéséhez.

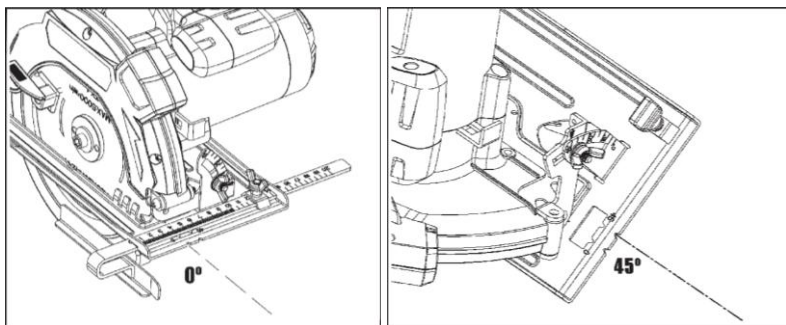


A lézervezető használata

MEGJEGYZÉS: Soha ne nézzon közvetlenül a lézersugárba, és ne irányítsa senkire. A lézersugár energiája káros a szemre.

A lézervezető a pontos vágáshoz használatos. Nyomja meg a lézeres be-/kikapcsoló kapcsolót (2), a lézervezető látható piros vonalat jelenít meg a munkadarab felületén.

Vágjon a piros vonal mentén. A lézer automatikusan kikapcsol, amikor a fűrész kikapcsolják.

MEGJEGYZÉS: A fűrészpor blokkolhatja a lézersugarat, kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a lézerlencsét.

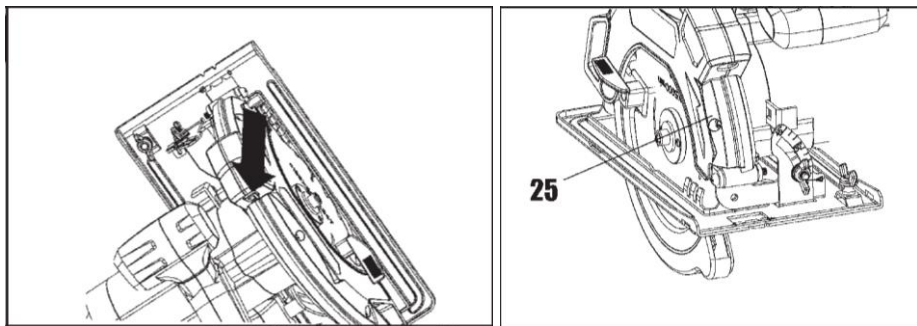

Tippek a körfűrészsel való munkavégzéshez

- Ha az elektromos kéziszerszám túl melegszik, futtassa a körfűrészterhelés nélkül 2-3 percig, hogy lehűljön a motor. Kerülje a hosszan tartó működést nagyon alacsony sebességnél.
- Mindig olyan pengét használjon, amely megfelel a vágandó anyag vastagságának. A vágás minősége javulni fog, ahogy a penge fogainak száma nő.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a munkadarabot szilárdan tartsa vagy rögzítse a mozgás megakadályozása érdekében. Nagy födémek vágásakor támassza meg a vágott darabot a vágási vonal közelében. Az anyag bármilyen mozgása befolyásolhatja a vágás minőségét.
- A penge felfelé vág, és megtörheti a munkadarab felső felületét vagy széleit. Vágáskor ügyeljen arra, hogy a felső felület láthatatlan legyen a munka befejezésekor.
- Az adagolóanyag túl gyorsan jelentősen csökkenti a gép hatékonyságát és lerövidíti a fűrész élettartamát. Mindig irányítsa lefelé a munkadarab jó oldalát a minimális forgácsolás biztosítása érdekében. Csak a megfelelő típusú éles fűrészlapokat használja.

Fenntartás

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen beállítás, szervizelés vagy karbantartás végrehajtása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

Az elektromos kéziszerszám nem igényel további kenést vagy karbantartást. Az elektromos kéziszerszámban nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószer az elektromos kéziszerszám tisztításához. A tisztításhoz használjon száraz ruhát. Az elektromos kéziszerszámot mindig száraz helyen tárolja. Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait. Tartsa pormentesen a készülék összes kezelőszervét. Néha szikrák szökhetnek ki a szellőzőnyílásokon keresztül. Ez normális, és nem károsítja az elektromos kéziszerszámot.

Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

Szerviz információk

Ez a szerszám garántálja az eredeti vásárlónak, hogy az eredeti vásárlás dátumától számított 2 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes.

Ha minőségellenőrzésünk és a felhasznált anyagok ellenére a szerszám meghibásodik, csak hivatalos villanyszerelővel javíttassa meg, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy szervizképviselővel.

A garancia nem érvényes a következő esetekben:

- ha a terméket visszaélés, visszaélés, baleset vagy gondatlanság érte;
- ha a terméket olyan célra használták, amelyre nem tervezték vagy nem alkalmas;
- ha a termék szervizelését illetéktelen személy vagy cég végezte, vagy ha nem jóváhagyott alkatrészeket használtak.
- olyan alkatrészek, amelyek természetesen elhasználódtak a felhasználói kézikönyvnek megfelelő használat eredményeként.

Megszabadulás



Az eszközt és a csomagolást a környezetbarát újrahasznosítás érdekében kell rendezni. Az elektromos kéziszerszámokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni! Ezeket az e célra kijelölt gyűjtőhelyeken újra kell hasznosítani. Az újrahasznosítással kapcsolatos információk a helyi hatóságoktól szerezhetők be.

Visszaküldés és reklamáció

Elállás a szerződéstől

Ha Ön fogyasztó vagy természetes személy, és a velünk 2020. december 31. után kötött szerződés közvetlenül kapcsolódik az Ön üzleti tevékenységéhez, de nem szakmai jellegű az Ön számára, akkor általában joga van elállni a távollevők között kötött szerződéstől.

A szerződéstől való elálláshoz a szerződéstől való elállási nyilatkozatot kell benyújtania hozzánk, pl. a következő címre küldött e-mailben: zwroty@dekonarzedzia.pl

Azonnal küldje vissza nekünk a visszaküldött terméket a következő címre:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., Boya-Żeleńskiego utca 25., Rzeszów 35-105.,
Legkésőbb azonban a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül.

A szerződéstől 14 napon belül elállhat. A szerződéstől való elállás tizennégy napos határideje olyan megállapodás esetén kezdődik, amelyben átadjuk a terméket, és kötelesek vagyunk átruházni annak tulajdonjogát - a tárgy Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél általi birtokbavételétől, és olyan szerződés esetén, amely sok olyan tételre vonatkozik, amelyeket külön-külön, tételenként vagy részben szállítanak - az utolsó tétel birtokbavételétől, Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél által kijelölt tételek vagy alkatrészek.

A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot annak lejáratá előtt elküldeni.

Az Ön által teljesített kifizetéseket, beleértve az áruk szállítási költségeit is, a szabályzatban feltüntetett feltételek szerint haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük.

Visszatartathatjuk az Öntől kapott kifizetés visszatérítését mindaddig, amíg vissza nem kapjuk a tételt, vagy amíg Ön nem igazolja a visszaküldést, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Nem felelde, hogy Önnek nincs joga elállni a távollevők között kötött szerződéstől, m.in. a szerződéssel kapcsolatban:

- amelyben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott termék, amelyet az Ön specifikációi szerint gyártottak vagy az Ön egyedi igényeinek kielégítésére használtak;
- amelyben a szolgáltatás tárgya olyan tétel, amely gyorsan romlik vagy rövid eltarthatósági idővel rendelkezik;
- amelyben a szolgáltatás tárgya lezárt csomagolásban szállított tétel, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomag felbontása után nem küldhető vissza, ha a csomagot a kézbesítést követően bontották fel;
- amelyben a szolgáltatás tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvétel vagy számítógépi program, ha a csomagot a kézbesítést követően felbontották.

Panaszok

Ha a tőlünk vásárolt áruk hibásnak bizonyulnak, akkor a garancia alapján joga van panaszt tenni ellenük. A legjobb, ha panaszát a következő e-mail címre nyújtja be: reklamacje@dekonarzedzia.pl vagy postai úton a következő címre: DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego utca, 35-105 Rzeszów.

A hibás árut a következő címre kell küldeni:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego utca, 35-105 Rzeszów.

A hibával kapcsolatban követelheti: a termék hibátlanra cserélését, a hiba eltávolítását, vagy árendgmentes nyilatkozat benyújtását, szerződéstől való elállást – anyaghiba esetén.

Felelősséggel tartozunk Önnek a termék átadásától számított két év eltelte előtt feltárt és bejelentett hibáért.

Panaszát a panasz kézhezvételétől számított 14 napon belül megvizsgáljuk (megválaszoljuk).

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Nyilatkozat száma: 265/2024

NINGBO DEKO INFORMATIKAI CO., LTD.

RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN UTCA YINZHOU NINGBO
CHINY

Azt állítja, hogy az alábbiakban leírt gép:

KIJELÖLÉSE	GYÁRI REFERENCIA	SZÁM REF. SUPLIER	VONALKÓD
Körfűrész	M1Y-GW9-185	DKCS16G185	6974491581604
Megfelel a következő európai irányelvek szükséges biztonsági követelményeinek:		Alkalmazott harmonizált szabványok:	
2006/42/EK 2014/30/EU		EN 62841-1:2015+AC:15 EN 62841-2-5:2014 szabvány A9-B-88:2014 EN 55014-1:2017 szabvány EN 55014-2:2015 szabvány EN 61000-3-2:2014 szabvány EN 61000-3-3:2013 szabvány EN 61000-3-11:2000	

Ez a megfelelőségi nyilatkozat képezi a termék CE-jelölésének alapját

Cím: Ningbo

Dátum: 14/2/2024

ALÁÍRÁS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD





DEKO®


Uvoznik:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

KRUŽNA PILA DEKO DKCS16G185

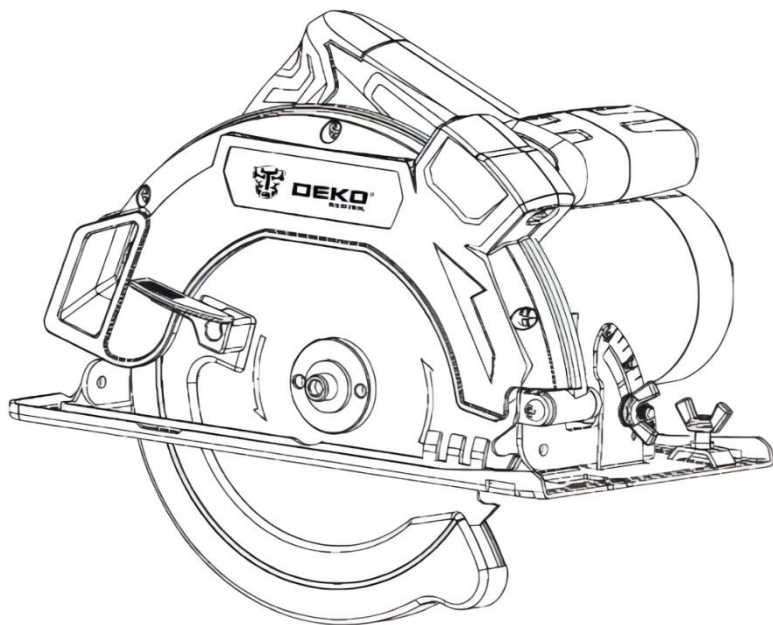

Prijevod izvornog priručnika



⚠ BITAN: Prije upotrebe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Proizvedeno u Kini



Opća sigurnosna upozorenja za električne alate

UPOZORENJE: Obavezno pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje prate ovaj električni alat. Nepoštivanje svih uputa u nastavku može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.

- Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.
- Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na mrežni (kabelski) ili baterijski (bežični) električni alat.

Sigurnost na radnom mjestu

- Održavajte svoj radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Pretrpana ili mračna mjesta pogoduju nesrećama.
- Nemojte koristiti električne alate u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Držite djecu i promatrače podalje od uređaja dok radite s električnim alatom. Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem.

Električna sigurnost

- Utikač električnog alata mora biti usklađen s utičnicom. Utikač se ne smije ni na koji način mijenjati. Nemojte koristiti adaptere s uzemljenim električnim alatima. Nemodificirani utikači i ugrađene utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od strujnog udara ako je tijelo korisnika uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- Nemojte naprezati kabel za napajanje. Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećene ili zapetljane žice povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada radite s električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu. Korištenje kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.
- Ako radite s električnim alatom u oglašuaamp mjesto ne može se izbjeći, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Korištenje uređaja za zaostalu struju smanjuje rizik od strujnog udara.

Osobna sigurnost

- Kada radite s električnim alatom, budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri radu s električnim alatima može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita za sluh, kada se koristi u odgovarajućim uvjetima, smanjuje tjelesne ozljede.
- Spriječite nenamjerno pokretanje. Prije spajanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili uključivanje električnih alata s uključenim prekidačem pogoduje nesrećama.
- Uklonite ključ za podešavanje ili otvoreni ključ prije uključivanja električnog alata. Ključ ili tipkovnica ostavljeni na rotirajućem dijelu električnog alata mogu uzrokovati ozljede.
- Ne posežite previsoko. U svakom trenutku treba održavati pravilno držanje i ravnotežu. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Trebali biste se prikladno odjenuti. Ne smije se nositi široka odjeća ili nakit. Držite kosu i odjeću podalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uvući pokretnim dijelovima.
- Ako ste opremljeni opremom za spajanje sustava za sakupljanje prašine i prašine, provjerite jesu li pravilno spojeni i korišteni. Korištenje sakupljanja prašine može smanjiti opasnost od prašine.
- Ne dopustite naviku česte upotrebe alata kako biste omogućili rutinu i nepoznavanje sigurnosnih pravila alata. Neoprezno djelovanje može rezultirati ozbiljnim ozljedama u djeliću sekunde.

Korištenje i njega električnih alata

- Nemojte preopteretiti električni alat. Koristite ispravan električni alat za svoju primjenu. Pravi električni alat obavljat će posao bolje i sigurnije pri brzini za koju je dizajniran.
- Nemojte koristiti električni alat osim ako prekidač ne dopušta njegovo uključivanje i isključivanje. Svaki električni alat kojim se ne može upravljati prekidačem opasan je i mora se popraviti.
- Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju, ako se može odvojiti, iz električnog alata prije bilo kakvih podešavanja, zamjene pribora ili skladištenja električnog alata. Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Kada se ne koriste, držite električne alate izvan dohvata djece i ne dopustite da električnim alatima rukuju osobe koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
- Održavanje električnih alata i pribora. Provjerite da pokretni dijelovi nisu pogrešno poravnati, napuknuti ili drugi čimbenici koji mogu utjecati na performanse električnog alata. U slučaju oštećenja, prije uporabe popravite električni alat. Mnoge nesreće uzrokovane su loše održavanim električnim alatima.

- Održavajte alate za rezanje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za rezanje s ostrim reznim rubovima manje su vjerojatno da će se zaglaviti i lakše ih je kontrolirati.
- Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za druge radnje može dovesti do opasnih situacija.
- Držite ručke i površine za hvatanje suhima, čistima i bez ulja i masti. Skliske ručke i površine za držanje ne dopuštaju sigurno rukovanje alatom i upravljanje njime u neočekivanim situacijama.

Usluga

- Električni alat treba servisirati kvalificirana osoba koristeći samo identične zamjenske dijelove. To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.

Dodatni sigurnosni savjeti za sve motorne pile

- Držite ruke podalje od područja rezanja i oštrice. Drugu ruku držite na pomoćnoj ručki ili kućištu motora. Ako pilu drže obje ruke, oštrica ih ne smije rezati.
- Ne posežite ispod obratka. Štitnik ne štiti od oštrice ispod obratka.
- Dubinu reza treba prilagoditi debljini obratka. Ispod obratka treba biti vidljivo manje od punog zuba oštrice.
- Nikada ne držite izrezani komad u rukama ili preko noge. Pričvrstite radni komad na stabilnu platformu. Važno je pružiti odgovarajuću potporu kako biste smanjili osobnu izloženost, vezivanje oštrice ili gubitak kontrole.
- Držite električni alat za izolirane površine za držanje kada izvodite operacije u kojima alat za rezanje može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili vlastitim kabelom. Kontakt sa žicom pod naponom također će učiniti izložene metalne dijelove električnog alata pod naponom i uzrokovati udar operatera.
- Prilikom rezanja uvijek koristite ogradu za rezanje ili ogradu s ravnim rubom. To povećava točnost rezanja i smanjuje vjerojatnost zaglavlivanja oštrice.
- Uvijek koristite disk ispravne veličine i oblika (rombični ili okrugli) rupa na dršci. Oštrice koje se ne uklapaju u stezni hardver pile radit će ekscentrično, uzrokujući gubitak kontrole nad strojem.
- Nikada nemojte koristiti oštećene ili neispravne podloške ili vijke oštrice. Podloške i vijci oštrice dizajnirani su posebno za vašu motornu pilu kako bi se osigurala optimalne performanse i sigurnost rada.

Uzroci povratne refleksije i prevencija operatera

- Povratni udar je iznenadna reakcija na komprimirani, blokirani ili nepravilno postavljeni list pile, uzrokujući nekontrolirano podizanje pile i odmak od obratka prema rukovatelju.
- U slučaju da je oštrica stisnuta ili zaključana reznim rubom, oštrica se zaustavlja i odziv motora uzrokuje nagli povratak pile prema rukovatelju.

- Ako je oštrica uvrnuta ili neusklađena tijekom rezanja, zubi na stražnjem rubu oštrice mogu se zabiti u gornju površinu drva, uzrokujući da oštrica izađe iz zareza i odskoči natrag prema rukovatelju.
- Udaranje unatrag rezultat je nepravilne uporabe pile i/ili nepravilnih radnih postupaka ili uvjeta i može se izbjeći poduzimanjem odgovarajućih mjera opreza navedenih u nastavku.
- Držite pilu objema rukama i postavite ruke kako biste spriječili silu povratnog udarca. Da biste izbjegli povratni udar, držite motornu pilu objema rukama. U slučaju da je oštrica začepljena ili ako je prekid u radu predug, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere opreza.
- Ako se list pile zaglavi ili se rez iz bilo kojeg razloga prekine, otpustite okidač i držite pilu mirno u materijalu dok se list pile potpuno ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte odmaknuti pilu od obratka ili je povlačiti unatrag dok je oštrica u pokretu. U suprotnom, pila se može odbaciti.
- Prilikom ponovnog pokretanja pile u radnom komadu, centrirajte list pile u zarez i provjerite da zubi pile nisu ugrađeni u materijal. Ako je pila zaglavljena, može se podići ili odbiti od obratka kada se ponovno pokrene.
- Poduprite velike ploče kako biste smanjili rizik od zaglavljivanja diska i povratnog udarca. Velike ploče imaju tendenciju savijanja pod vlastitom težinom. Nosači moraju biti postavljeni ispod ploče s obje strane, blizu linije rezanja i blizu ruba ploče.
- Nemojte koristiti tupe ili oštećene oštrice. Nenaoštrene ili pogrešno postavljene oštrice stvaraju uske rezne rubove, uzrokujući prekomjerno trenje, začepljenje oštrice i povratni udar.
- Poluge za zaključavanje za podešavanje dubine rezanja i kosine moraju se zategnuti i učvrstiti prije početka rezanja. Ako se podešavanje oštrice pomakne tijekom rezanja, to može uzrokovati blokiranje i povratni udar.
- Treba biti izuzetno oprezan pri izradi "uranjajućih rezova" u postojećim zidovima ili drugim slijepim točkama. Izbočena oštrica može rezati predmete koji mogu uzrokovati povratne udarce.

Štitnik diska

- Prije svake uporabe provjerite je li donji štitnik dobro zatvoren. Nemojte pokretati pilu ako se donji štitnik ne pomiče slobodno i odmah ne zatvori. Nikada nemojte zatezati ili vezati donji štitnik u otvorenom položaju. Ako pila slučajno padne, donji štitnik može biti savijen. Podignite donji štitnik pomoću ručke i provjerite da li se slobodno kreće pod svim kutovima i dubinama reza i ne dodiruje li oštricu ili druge dijelove.
- Provjerite rad opruge donjeg poklopca. Ako poklopac i opruga ne rade ispravno, moraju se popraviti prije upotrebe. Donji poklopac može biti spor zbog oštećenih dijelova, naslaga gume ili nakupljenih krhotina.
- Donji štitnik treba produžiti samo rukom za posebne rezove kao što su "uranjajući rezovi" i "složeni rezovi". Podignite donji štitnik povlačenjem ručke i čim list pile uđe u materijal, otpustite donji štitnik. Za sve ostale radove piljenja, donji štitnik trebao bi raditi automatski.

- Prije postavljanja pile na klupu ili pod, uvijek provjerite pokriva li donji štitnik oštricu. Nepokrivena, radna oštrica može uzrokovati pomicanje pile unatrag, režući sve što joj se nađe na putu. Obratite pažnju na vrijeme potrebno da se pila zaustavi nakon otpuštanja prekidača.

Dodatne sigurnosne napomene za rad s kružnom pilom

- Nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu označenu na alatu. Mora se poštivati navedeni raspon brzine.
- Diskovi čija su tijela napuknuta moraju se odbaciti (popravak nije dopušten).
- Diskove sa zubima kod kojih se dimenzija vrha smanjila na manje od 1 mm treba povući iz upotrebe.
- Pričvršne vijke treba zategnuti u skladu s uputama proizvođača. U nedostatku uputa, zategnite pričvršne vijke redom od sredine prema van.
- Nije dopušteno koristiti labave prstenove ili čahure za "popunjavanje" rupa na listovima kružne pile.
- Dopuštena je uporaba fiksnih prstenova, npr. pričvršćivanja ili ljepljivog pričvršćivanja, u listovima kružne pile ili čahurama s prirubnicom za druge alate ako su proizvedeni prema specifikacijama proizvođača.
- Smola se može ukloniti iz lakih legura samo otapalima koja ne utječu na mehanička svojstva ovih materijala.
- Popravak alata dopušten je samo u skladu s uputama proizvođača alata. Posebna se pozornost posvećuje sljedećim pitanjima.
- Dizajn alata ne smije se mijenjati tijekom popravka.
- Alate treba popravljati kompetentna osoba, odnosno obučena i iskusna osoba koja poznaje građevinske zahtjeve i razumije koje se razine sigurnosti moraju postići.
- Popravak bi stoga trebao uključivati, na primjer, uporabu rezervnih dijelova u skladu sa specifikacijama originalnih dijelova koje je dostavio proizvođač.
- Moraju se održavati tolerancije kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje.
- Mora se paziti da brušenje reznog ruba ne oslabi glavčinu i spojite rezni rub na glavčinu.
- Za rezanje drva i sličnih materijala koristite samo listove pile koje preporučuje proizvođač u skladu s EN 847-1.
- Nemojte koristiti abrazivne diskove.
- Koristite samo diskove promjera koji odgovara oznakama.
- Odredite ispravan list pile koji će se koristiti za dotični materijal.
- Koristite samo listove pile označene brzinom jednakom ili većom od brzine označene na alatu.

Opća sigurnosna upozorenja za laser

Ovi laseri ne predstavljaju optičku opasnost, iako namjerno gledanje u lasersku zraku može uzrokovati privremeni gubitak vida.

Ne gledajte izravno u lasersku zraku. Ako namjerno buljite u zraku, može postojati opasnost, stoga slijedite sve sljedeće sigurnosne mjere:

- Laser treba koristiti i održavati u skladu s uputama proizvođača.
- Greda ne smije biti usmjerena prema osobama ili predmetima koji nisu radni komad.
- Laserska zraka ne smije biti namjerno usmjerena prema drugoj osobi i treba je spriječiti da bude usmjerena prema oku.
- Uvijek pazite da je laserska zraka usmjerena na stabilan radni komad bez reflektirajućih površina, npr. drvo ili grubo obložene površine su prihvatljive. Svijetli, sjajni, reflektirajući čelični limovi ili slično nisu prikladni za lasersku primjenu, jer reflektirajuća površina može usmjeriti lasersku zraku natrag na operatera.
- Nemojte zamijeniti laserski stroj drugim. Popravke mora izvršiti proizvođač ili ovlašteni predstavnik.

Laserski uređaj instaliran u ovom alatu je KLASA 2 s maksimalnim zračenjem do 1mW i valnom duljinom od 650nm.

LASERSKO ZRAČENJE KLASA 2 NE SMIJE SE GLEDATI U ZRAKU



Sljedeći simboli koriste se u ovom priručniku i/ili na stroju:



Ukazuje na opasnost od ozljeda ili oštećenja alata.



Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.



U skladu s važećim propisima i sigurnosnim standardima.



Ne bacajte električne alate i baterije u kućni otpad! Zbrinite proizvode u skladu s propisima i zahtjevima lokalne vlasti.



Dvostruka izolacija. Uređaj klase II. Uređaj ne smije biti uzemljen.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite zaštitne naočale.



Nosite zaštitu za sluh.



Uvijek koristite aparat za disanje kada rukujete materijalima koji stvaraju prašinu.



Ne gledajte u lasersku zraku.



Lasersko zračenje.





Dvostruko izolirana.



Tehnički podaci

Model	DKCS16G185
Napetost	230 V
Maksimalna snaga	1600 vata
Rotacija bez opterećenja	5000 okretaja u minuti
Maksimalni promjer diska	185 mm
Promjer ugradnje diska	20 mm
Dubina rezanja pod kutom od 90o/45o	65 / 43 mm
Klasa zaštite	II

Građenje

1. Prednja ručka	13. Donji pomični štitnik
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje lasera	14. Osnovna ploča
3. Gornji fiksni štitnik	15. Donja zaštitna poluga
4. Ljestvica kuta osnovne ploče	16. Izlaz za prašinu
5. Gumb za zaključavanje paralelne vodilice	17. Ručka
6. Gumb za zaključavanje kosine temeljne ploče	18. Prekidač za uključivanje/isključivanje
7. Oznaka reza od 45°	19. Sigurnosna brava prekidača
8. Oznaka reza od 0°	20. Ljestvica dubine rezanja
9. Paralelni vodič	21. Gumb za zaključavanje dubine reza
10. Štit	22. Šesterokutni ključ
11. Vanjska podloška za pričvršćivanje diska	23. Gumb za zaključavanje vretena
12. Vijak za pričvršćivanje diska	24. Unutarnja podloška za pričvršćivanje diska

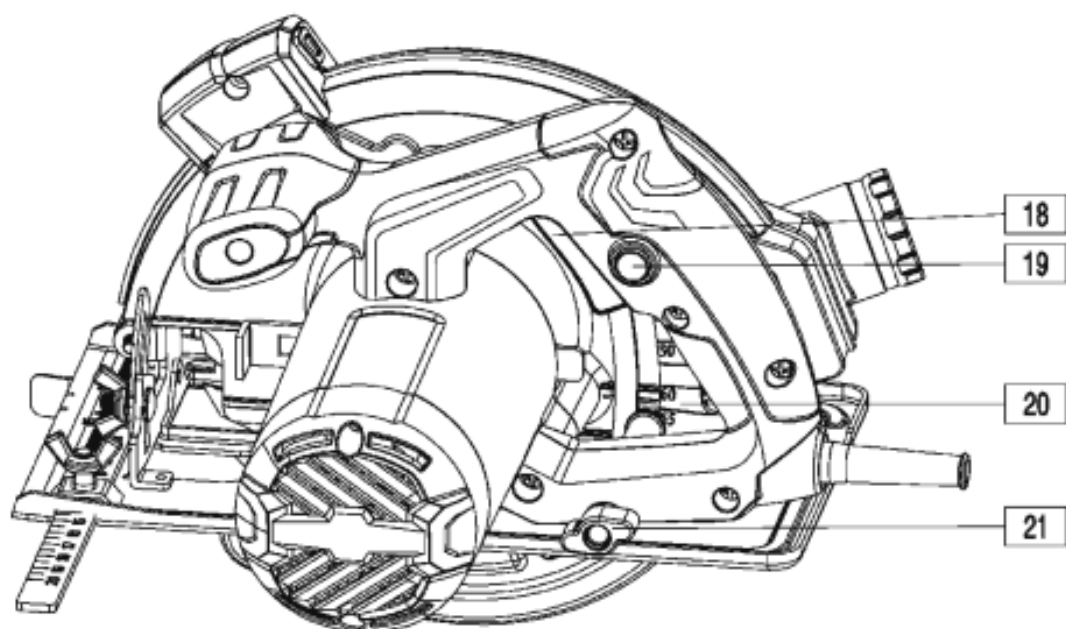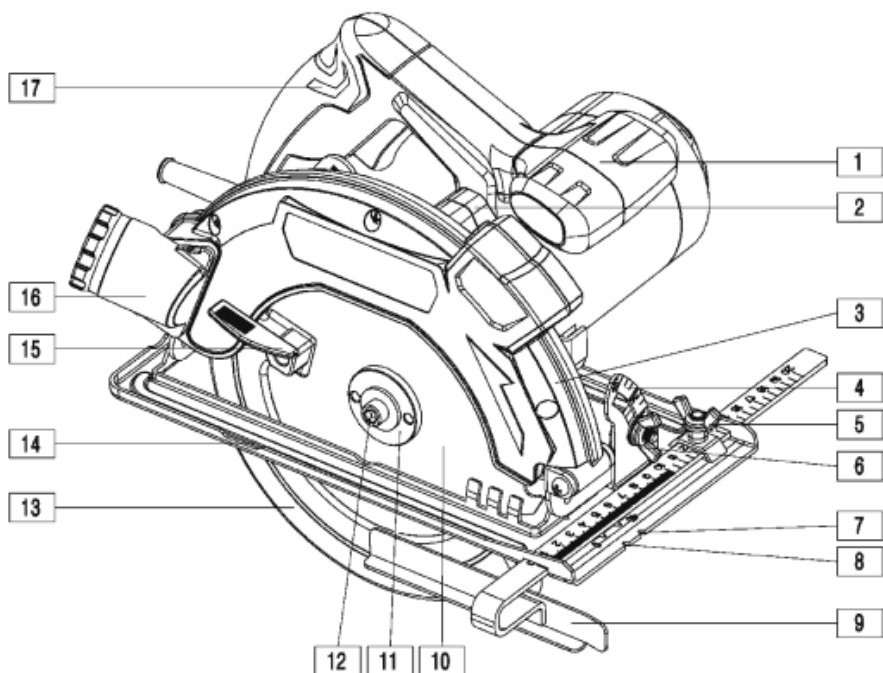

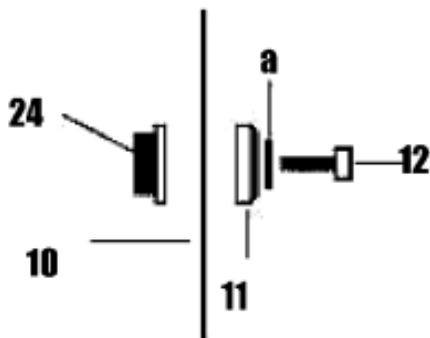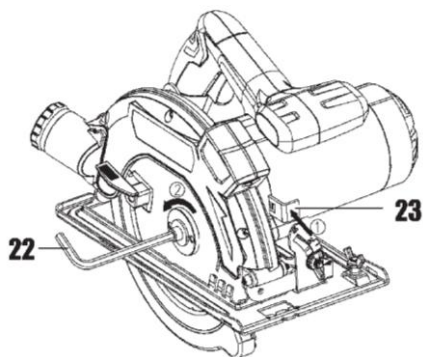

Zamjena diska

UPOZORENJE: Prije bilo kakvog održavanja ili podešavanja, izvucite utikač iz utičnice.

- Prilikom sastavljanja kružne pile nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje lista pile može dovesti do posjekotina.
- Treba koristiti samo bročanike kompatibilne s ovim uređajem, detalje potražite u ovom priručniku.
- Brusne ploče ni u kojem slučaju ne smijete koristiti kao alat za rezanje.

Uklanjanje

- Pritisnite tipku za zaključavanje vretena (23) i držite je pritisnutom.
- Otpustite vijak (12) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću šesterokutnog ključa (22).
- Uklonite vijak (12), podlošku (a) i vanjsku podlošku za pričvršćivanje diska (11).
- Donji štitnik oštrice (13) nagnite unatrag i čvrsto ga držite pomoću donje poluge oštrice (15).
- Uklonite stari brojčanik.

Skupština


- Očistite disk i sve pričvršćivače koje treba postaviti.
- Donji štitnik oštrice (13) nagnite unatrag i čvrsto ga držite pomoću donje poluge oštrice (15).
- Postavite novi disk na unutarnju podlošku za pričvršćivanje diska (24).
- Ponovno postavite vanjsku podlošku za pričvršćivanje diska (11). Ponovno pritisnite i držite blokadu vretena (23). Ugradite podlošku (a) i vijak (12) na vanjsku podlošku za pričvršćivanje diska (11).

- Pomoću šesterokutnog ključa (22) čvrsto zategnite vijak (12) u smjeru kazaljke na satu.

NAPOMENA: Obratite pažnju na ispravan položaj ugradnje vanjske i unutarnje podloške za pričvršćivanje diska.

Tijekom montaže: Provjerite podudaraju li se smjer rezanja zuba (smjer strelice na oštrici) i strelica smjera rotacije na štitniku oštrice.

Zubi oštrice su vrlo oštri. Za najbolje rezultate rezanja koristite list pile koji odgovara materijalu i kvaliteti rezanja.

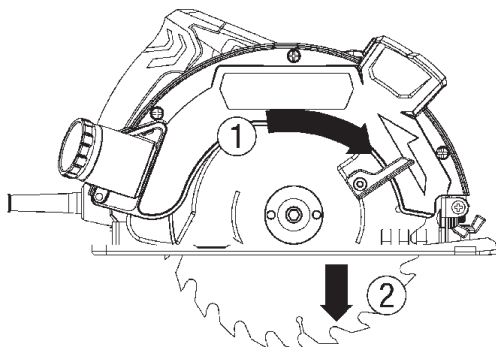


Adapter za usisavač

Pričvrstite adapter na otvor za prašinu (16) dok ne sjedne na svoje mjesto. Učvrstite na mjestu pomoću isporučenog vijka. Spojite odgovarajuće crijevo na adapter.

NAPOMENA: Adapter se ne smije montirati kada nije priključen vanjski sustav za sakupljanje prašine. U suprotnom postoji opasnost od začepljenja sustava za usisavanje. Kako bi se osiguralo optimalno usisavanje prašine, adapter treba redovito čistiti. Usisavač mora biti prikladan za materijal koji se obrađuje.



NAPOMENA: Korištenje ekstraktora ne oslobađa vas od potrebe za nošenjem osobne zaštitne opreme, posebno zaštitne opreme za dišne putove.

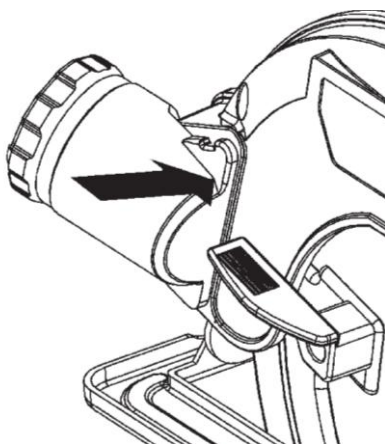

Podešawanie dubine rezania

Okrenite gumb za zaključawanie dubine reza (21) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga olabavili i podignite tijelo pile prema gore u odnosu na osnovnu ploču (14). Namjestite željenu dubinu rezanja postavljanjem simbola trokuta (b) (na stražnjoj strani fiksnog gornjeg štitnika (3)) na skali dubine rezanja (20). Okrenite gumb za zaključawanie dubine reza (21) u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali dubinu rezanja. Kada su pravilno poravnati, zubi oštrice ne smiju viriti više od 3 mm ispod obratka.

NAPOMENA: Prije rezanja obratka, najbolje je napraviti probni rez.

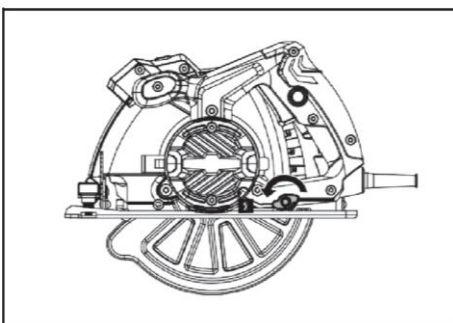
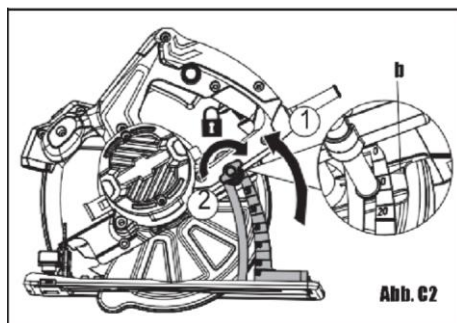


Podešawanie kuta nagiba

Okrenite gumb za zaključawanie nagiba temeljne ploče (6) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga olabavili i nagnuli jedinicu dalje od osnovne ploče. Podesite željeni kut nagiba postavljanjem simbola trokuta (c) na skali kuta osnovne ploče (4).


Zategnite gumb za zaključawanie nagiba temeljne ploče (6) okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti skalu dubine reza (20) prilikom izwođenja kosih rezova zbog mogućnosti netočnosti.

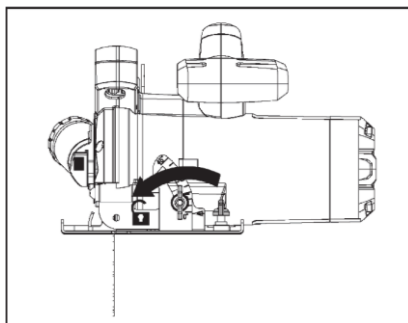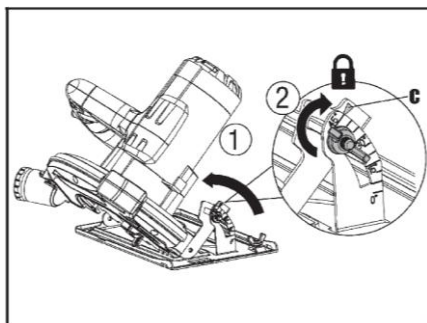

Usluga


Položaj ručne ručke - Tijekom rada uvijek čvrsto držite pilu s obje ruke.

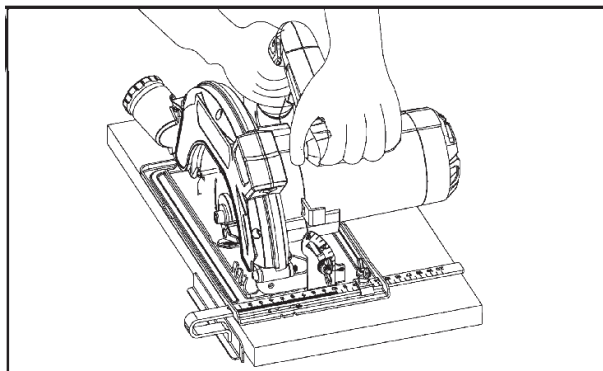

Sigurnosna blokada prekidača za uključivanje/isključivanje

Prekidač za uključivanje/isključivanje (18) je blokiran kako bi se spriječilo slučajno pokretanje. Pritisnite tipku za isključivanje blokade (19), a zatim prekidač za uključivanje/isključivanje (18) i otpustite tipku za isključivanje blokade (19). Prekidač za uključivanje/isključivanje je sada uključen. Za isključivanje uređaja jednostavno otpustite tipku za uključivanje/isključivanje (18).


Kada je isključen, oštrica se može nastaviti okretati. Pričekajte dok se brojčanik potpuno ne zaustavi.

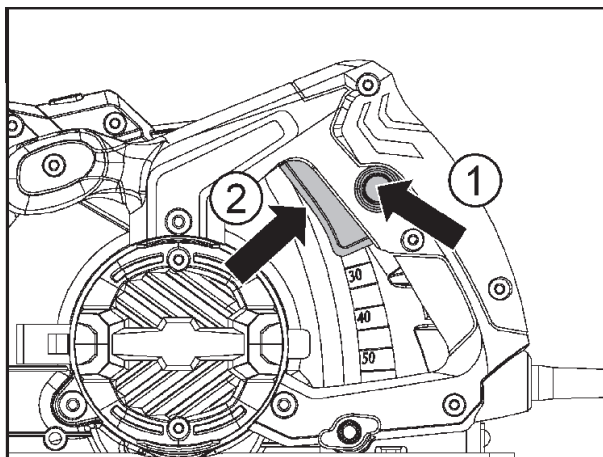

Podešavanje vodilice za rip

Koristi se za izradu rezova paralelnih s rubom obratka na odabranoj udaljenosti. Prvo okrenite gumb za zaključavanje paralelne vodilice (5) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga olabavili, zatim gurnite paralelnu vodilicu (9) kroz ručku kako biste postigli potrebnu udaljenost rezanja, a zatim zategnite gumb za zaključavanje (5) okretanjem u smjeru kazaljke na satu kako biste sigurno stegnuli paralelnu vodilicu (9).

NAPOMENA: Prije rezanja obratka, najbolje je napraviti probni rez.

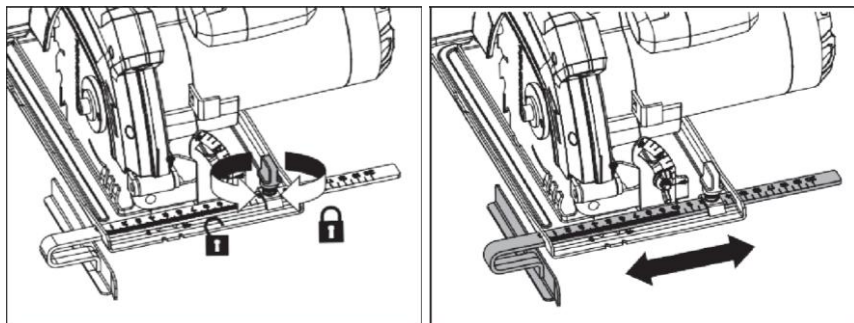


Zarez vodilice

U prednjem dijelu osnovne ploče (14) nalazi se izrez za vođenje reza.

- Za ravne rezove upotrijebite oznaku 0° kako biste je poravnali s ljestvicom rubne ograde.
- Za rezanje pod kutom od 45° , upotrijebite oznaku 45° za poravnavanje s paralelnom ljestvicom ograde.

Čvrsto pričvrstite paralelnu vodilicu. Uvijek napravite probni rez kako biste provjerili postavku.

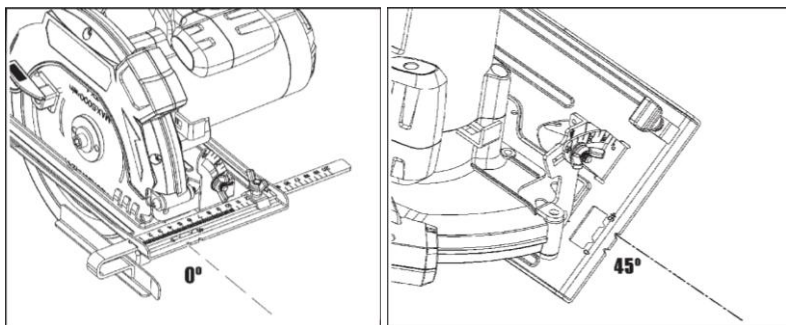


Korištenje laserskog vodiča

NAPOMENA: Nikada ne gledajte izravno u lasersku zraku i usmjeravajte je prema bilo kome. Energija laserske zrake štetna je za oči.

Laserski vodič koristi se za precizno rezanje. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje lasera (2), laserski vodič će prikazati vidljivu crvenu liniju na površini obratka.

Napravite rez duž crvene linije. Laser će se automatski isključiti kada se pila isključi.

NAPOMENA: Piljevina može blokirati lasersku zraku, povremeno čistite lasersku leću.

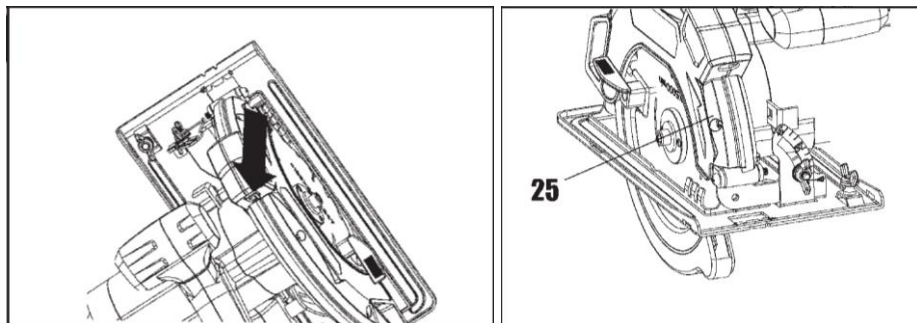

Savjeti za rad s kružnom pilom

- Ako se električni alat previše zagrije, pustite kružnu pilu bez opterećenja 2-3 minute da se motor ohladi. Izbjegavajte dugotrajni rad pri vrlo malim brzinama.
- Uvijek koristite oštricu koja odgovara debljini materijala koji se reže. Kvaliteta rezanja poboljšat će se kako se povećava broj zuba oštrice.
- Uvijek osigurajte da je radni komad čvrsto pričvršćen ili clamped kako bi se spriječilo pomicanje. Prilikom rezanja velikih ploča, poduprite izrezani komad u blizini linije rezanja. Svako pomicanje materijala može utjecati na kvalitetu rezanja.
- Oštrica reže u smjeru prema gore i može usitniti gornju površinu ili rubove obratka. Prilikom rezanja pazite da gornja površina bude nevidljiva kada je posao završen.
- Prebrzo uvlačenje materijala značajno smanjuje učinkovitost stroja i skraćuje vijek trajanja pile. Uvijek usmjerite dobru stranu obratka prema dolje kako biste osigurali minimalno usitnjavanje. Koristite samo oštre listove pile ispravnog tipa.

Održavanje

UPOZORENJE: Prije bilo kakvog podešavanja, servisa ili održavanja, izvucite utikač iz utičnice.

Električni alat ne zahtijeva dodatno podmazivanje ili održavanje. U električnom alatu nema dijelova koje može servisirati korisnik. Nikada nemojte koristiti vodu ili kemijska sredstva za čišćenje električnog alata. Za čišćenje koristite suhu krpu. Električni alat uvijek čuvajte na suhom mjestu. Održavajte ventilacijske otvore motora čistima. Čuvajte sve kontrole uređaja čistima od prašine. Ponekad iskre mogu pobjeći kroz otvore za odzračivanje. To je normalno i ne oštećuje električni alat.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Informacije o usluzi

Ovaj alat je zajamčen izvornom kupcu da nema nedostataka u materijalu i izradi u razdoblju od 2 godine od datuma originalne kupnje.

Ako, unatoč našim kontrolama kvalitete i korištenim materijalima, alat ne uspije, neka ga popravi samo ovlašteni električar ili se obratite lokalnom distributeru ili predstavniku servisa.

Jamstvo se neće primjenjivati u sljedećim slučajevima:

- kada je ovaj proizvod bio izložen zloupotrebi, zloupotrebi, nesreći ili nemaru;
- kada je ovaj proizvod korišten u svrhe za koje nije dizajniran ili nije prikladan;
- Kada je servis ovog proizvoda obavila neovlaštena osoba ili tvrtka ili kada su korišteni neodobreni dijelovi.
- dijelovi koji su se prirodno istrošili kao rezultat uporabe u skladu s korisničkim priručnikom.

Raspolaganje



Uređaj i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivo recikliranje. Električni alati ne smiju se odlagati u kućni otpad! Treba ih reciklirati na sabirnim mjestima predviđenim za tu svrhu. Informacije o recikliranju možete dobiti od lokalnih vlasti.

Povrat i reklamacije

Odustajanje od ugovora

Ako ste potrošač ili fizička osoba i ugovor koji ste sklopili s nama nakon 31. prosinca 2020. izravno je povezan s vašom poslovnom djelatnošću, ali za vas nije profesionalne prirode, u pravilu imate pravo odustati od ugovora na daljinu.

Od ugovora možete odustati tako da nam dostavite izjavu o odustajanju od ugovora, npr. e-poštom poslanom na sljedeću adresu: zwroty@dekonarzedzia.pl

Vratite nam vraćeni artikl odmah na sljedeću adresu:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów,

Međutim, najkasnije u roku od 14 dana od datuma odustajanja od ugovora.

Možete odustati od ugovora u roku od 14 dana. Četrnaestodnevni rok za odustajanje od ugovora počinje teći za ugovor u kojem predajemo predmet, obvezujući se prenijeti njegovo vlasništvo - od preuzimanja predmeta u posjed od strane vas ili treće osobe koju ste naveli, a ne prijevoznika, a u slučaju ugovora koji obuhvaća mnoge predmete koji se isporučuju zasebno, u serijama ili u dijelovima - od preuzimanja posljednjeg predmeta, lotovi ili dijelovi koje ste vi ili treća strana koju ste odredili, a ne prijevoznik.

Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je poslati izjavu prije isteka.

Izvršila plaćanja, uključujući troškove isporuke robe prema uvjetima navedenim u propisima, vratit ćemo odmah, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka vaše izjave o odustajanju od ugovora.

Možemo zadržati povrat uplate koju smo primili od vas dok ne primimo artikl natrag ili dok ne pružite dokaz o slanju natrag, ovisno o tome što se dogodi prije.

Imajte na umu da nemate pravo odustati od ugovora na daljinu, m.in. u vezi s ugovorom:

- u kojem je predmet usluge nemontažni predmet, proizveden prema vašoj specifikaciji ili korišten za zadovoljavanje vaših individualnih potreba;
- u kojem je predmet usluge predmet koji je podložen brzom propadanju ili ima kratak rok trajanja;
- u kojem je predmet usluge artikl isporučen u zapečaćenom pakiranju, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon isporuke;
- u kojem su predmet usluge audio ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom pakiranju, ako je paket otvoren nakon isporuke.

Pritužbe

Ako se pokaže da je roba kupljena kod nas neispravna, imate pravo žaliti se na nju na temelju jamstva. Prigovor je najbolje podnijeti na e-mail adresu: reklamacje@dekonarzedzia.pl ili poštom na sljedeću adresu: DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

Neispravnu robu treba poslati na sljedeću adresu:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

U vezi s nedostatkom možete zahtijevati: zamjenu predmeta bez nedostataka, otklanjanje nedostatka ili dostaviti izjavu o sniženju cijene, odustajanje od ugovora – u slučaju materijalnog nedostatka.

Odgovorni smo Vam za nedostatke pronađene i prijavljene prije isteka dvije godine od dana predaje predmeta.

Vaša pritužba bit će razmotrena (odgovoreno) u roku od 14 dana od datuma primitka vaše pritužbe.

EZ izjava o sukladnosti

Broj izjave: 265/2024

NINGBO DEKO INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA CO., LTD
RM 1802, NR 555 RILI SREDNJA CESTA, ULICA SHOUNAN YINZHOU
NINGBO CHINY

Navodi da je stroj opisan u nastavku:

OZNAKA	TVORNIČKI UPUĆIVANJE	BROJ REF. SUPLIER	CRTIČNI KOD
Kružna pila	M1Y-GW9-185	DKCS16G185	6974491581604
U skladu je s potrebnim sigurnosnim zahtjevima sljedećih europskih direktiva:			Korišteni usklađeni standardi:
2006/42/EZ 2014/30/EU			EN 62841-1:2015+AC:15 EN 62841-2-5:2014 A9-B-88:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-11:2000

Ova izjava o sukladnosti čini osnovu za CE oznaku proizvoda

Adresa: Ningbo

Datum: 14/2/2024

POTPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

